

デジタルサーボプレス  
DSP メインシステム  
MAIN-2E ユニット 取扱説明書



改訂 D 2012 年 11 月



第一電通株式会社

岐阜県可児市大森690-1

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

URL : <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail : [sales@daiichi-dentsu.co.jp](mailto:sales@daiichi-dentsu.co.jp)



# はじめに

このたびは、デジタルサーボプレスDSPメインシステムをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、DSPメインシステムの据付・配線、取り扱い、トラブル時の処置について記載しています。

本書は、最終的に本製品をご使用になる方のお手元に届くようお願いいたします。

本書は、お読みになったあとはいつもお手元においてご使用ください。

本書に記載されていない事項は「できない」と解釈してください。

本書の内容および製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

## ご使用に際し守っていただきたいこと

最初に「安全上のご注意」を熟読し、記載内容を理解していただくとともに、すべての項目を守ってください。

本書を熟読し、サーボプレスの機能・性能を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

配線およびデータの設定は、専門の技術者が行ってください。

本製品を使用した機械の取扱説明書には、次の内容を必ず記載してください。

- ・高電圧機器で危険であること
- ・挟まれる危険があること

本製品の耐電圧試験、メガテストは絶対に行わないでください。

## 開梱時の確認事項

現品を開梱して次の項目についてご確認ください。

注文された形式と合っているか。

梱包品に不足がないか。(システム構成明細リスト)

輸送中の破損がないか。

# はじめに

## 保証について

### 保証期間

本製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後 1 年と致します。

### 保証範囲

取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで保証期間内に故障が発生した場合は、無償で修理を致します。

但し、次のような場合は、保証期間内であっても有償となります。

取扱説明書に記載されている以外の条件・環境・取扱による場合

お客様での改造または修理による場合

本製品以外の設備などが原因の場合

本製品の仕様範囲外での使用による場合

天災・災害が原因の場合

保証の範囲は、当社製品本体のみとし、当社製品の故障により誘発される損害は、保証対象外とさせていただきます。

# 安全上のご注意

安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に必ず本書を熟読してください。  
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。  
安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分してあります。

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。



**危険**

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。



**注意**

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。



**挟み込み危険**



**火災危険**



**感電危険**



**火災注意**



**感電注意**



**高温注意**



**禁止事項**



**分解禁止**



**強制事項**



**アース接地**

# 安全上のご注意



## 危険



動作中、ツールの出力軸には絶対に触れないでください。  
けがのおそれがあります。



停止中でも身体の一部が可動部の危険限界に入らないようにしてください。  
何らかの原因でツールの出力軸が下降してけがのおそれがあります。  
保守・点検を行う場合は、下降しないように必ず安全ブロックなどで固定してください。



ツールのモーターおよびギヤケースを取り外さないでください。  
ツールの出力軸が下降してけがのおそれがあります。



修理、分解、改造は絶対にしないでください。  
けが・感電・火災・故障のおそれがあります。



水のかかる場所や腐食性の雰囲気、引火性のガスの雰囲気の近くで使用しないでください。  
火災のおそれがあります。



通電中や電源遮断後のしばらくの間はコネクタ部に触れないでください。  
感電のおそれがあります。



配線作業や保守・点検は専門の技術者が行ってください。  
感電・けがのおそれがあります。



配線作業や保守・点検は電源を切って行ってください。  
感電・けがのおそれがあります。



ケーブルに傷をつけたり、無理な力を加えたり、挟み込んだりしないでください。  
破損した電源ケーブルは使用しないでください。  
感電・火災のおそれがあります。



F G 端子は必ず第 3 種接地を行ってください。  
感電のおそれがあります。



異臭や異音、動作異常が発生した場合は直ちに操作を止めて電源を切ってください。  
けが・火災のおそれがあります。



機械側に安全を確保するための停止装置を設置してください。  
けがのおそれがあります。



即時に運転停止できるように、外部に非常停止回路を設置してください。  
けがのおそれがあります。



瞬時停電復帰後、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないでください。  
再始動しても人に対する安全性を確保できる処置を行ってください。  
けがのおそれがあります。

# 安全上のご注意

## 運搬・保管について



### 注意



製品の重量に応じて、正しい方法で運搬してください。  
けが・故障のおそれがあります。



船舶により運搬する場合は次の条件で行ってください。  
周囲温度： - 5 ° C ~ + 5 5 ° C (凍結のないこと)  
周囲湿度： 5 0 % R H以下 (結露のないこと)  
梱包方法： 完全密封  
防錆対策： ツールはグリス・油等を塗ること  
漏電・故障のおそれがあります。



ツール運搬時はケーブル・出力軸を持たないでください。  
けが・故障のおそれがあります。



軸ユニット運搬時は前面パネルの表示器を持たないでください。  
表示器がはずれて落下することがあります。  
けが・故障のおそれがあります。



次の環境条件で保管してください。  
周囲温度： - 5 ° C ~ + 5 5 ° C (凍結のないこと)  
周囲湿度： 9 0 % R H以下 (結露のないこと)  
雰囲気： 屋内 (直射日光が当たらない場所)  
腐食性ガス・引火性ガスのないこと  
オイルミスト・塵埃・水・塩分・鉄粉のないこと  
直接振動や衝撃が伝わらない場所  
漏電・故障のおそれがあります。

# 安全上のご注意

## 据付・配線について



### 注意



ツールは重量および動作時の最大荷重に耐えうる場所に確実に取り付けてください。  
けが・故障のおそれがあります。



軸ユニットは制御盤内に指定のネジで確実に取り付けてください。  
故障のおそれがあります。



ツールと軸ユニットは指定された組み合わせで使用してください。  
火災・故障のおそれがあります。



軸ユニットは制御盤内面および他の機器とは規定の距離を空けてください。  
火災・故障のおそれがあります。



軸ユニットの通気口をふさがないでください。  
製品内部に異物が入らないようにしてください。  
火災・故障のおそれがあります。



電源入力部にブレーカ・サーキットプロテクタなどの安全対策を行ってください。  
火災・故障のおそれがあります。



損傷、部品が欠けているツール・軸ユニットを使用しないでください。  
火災・けが・誤動作のおそれがあります。



製品の上にのぼったり、重いものを載せないでください。  
けが・故障のおそれがあります。



強い衝撃を与えないでください。  
故障のおそれがあります。



配線は正しく、確実に行ってください。  
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



規格内の電源電圧で使用してください。  
けが・感電・火災・故障のおそれがあります。



次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分に行ってください。  
ノイズが発生する場所  
強い電界や磁界が発生する場所  
電源線が近くを通る場所  
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



# 安全上のご注意

## 運転・調整について



### 注意



濡れた手で操作しないでください。  
感電のおそれがあります。



通電中や電源遮断後のしばらくの間は、軸ユニットの放熱フィン・ツールのモーターなどは高温になる場合がありますので触れないでください。  
やけどのおそれがあります。



次の環境条件で使用してください。

- 周囲温度： 0 °C ~ + 45 °C（凍結のないこと）
- 周囲湿度： 90 % RH以下（結露のないこと）
- 雰囲気： 屋内（直射日光が当たらない場所）  
腐食性ガス・引火性ガスのないこと  
オイルミスト・塵埃・水・塩分・鉄粉のないこと

直接振動や衝撃が伝わらない場所  
漏電・故障のおそれがあります。



運転前に各パラメータの確認・調整を行ってください。  
機械によっては予期しない動きとなる場合があります。  
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



極端な調整・設定変更は動作が不安定になりますので絶対に行わないでください。  
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



スタート信号を入れたままリセットを行うと突然再始動する場合がありますので、スタート信号が切れていることを確認してから行ってください。  
けがのおそれがあります。



頻繁な電源の投入、遮断をしないでください。  
故障のおそれがあります。



ツールの最大荷重を超えるような動作はしないでください。  
過負荷による温度上昇で寿命低下・破損のおそれがあります。



電磁ブレーキは保持用ですので、通常の制動には使用しないでください。  
故障のおそれがあります。



電磁ブレーキは寿命などにより保持できない場合があります。  
機械側に安全を確保するためのブレーキ構造を設置してください。  
けがのおそれがあります。



アブノーマル発生時は原因を取り除き、安全を確保してからリセット後、再運転してください。  
けがのおそれがあります。

## 改訂履歴

改訂日付	説明書番号	改 訂 内 容
2011/03/18	S0140146A	初版
2011/12/22	S0140146B	「第 6 章 トラブルシューティング」追加 <span style="float: right;">Page 6 -1 ~ 4</span>
2012/06/07	S0140146C	ユット取り付け間隔寸法指示変更 <span style="float: right;">Page 4 -3</span>
2012/11/16	S0140146D	オープンネット PROFIBUS DPV1 追加 <span style="float: right;">Page 5 -8 -1 ~ 14</span> 強制原点サーチ動作 追加 <span style="float: right;">Page 5 -1 -2</span> シーケンス動作モード：START 信号 OFF 時間(100ms 以上) 追加 <span style="float: right;">Page 4 -5</span>

# 目 次

---

## 第 1 章 概要

1 -1	本説明書の使い方 .....	1 - 1
1 -2	機能概要 .....	1 - 2
1 -3	使用にあたっての注意事項 .....	1 - 3

## 第 2 章 仕様

2 -1	仕様 .....	2 - 1
2 -2	システム構成図 .....	2 - 2

## 第 3 章 各部の名称と働き

3 -1	正面パネル コネクタ .....	3 - 1
3 -2	正面パネル スイッチ .....	3 - 2
3 -3	正面パネル L E D .....	3 - 3
3 -4	底面ディップスイッチの設定 .....	3 - 4

## 第 4 章 据え付け・配線

4 -1	設置要領 .....	4 - 1
4 -2	ユニット外形・取付寸法 .....	4 - 2
4 -3	入力電源の接続 .....	4 - 4
4 -4	動作タイミングチャート .....	4 - 5
4 -4 -1	シーケンス動作モード .....	4 - 5
4 -4 -2	ジョグ動作モード .....	4 - 6
4 -5	RS232C / RS422 コネクタ .....	4 - 7
4 -5 -1	RS232C DATA -OUT .....	4 - 7
4 -5 -2	RS232C DATA -IN .....	4 - 8
4 -5 -3	RS422 DISPLAY .....	4 - 9
4 -6	SAN UNIT RS485 コネクタ .....	4 - 1 0
4 -7	USER CONSOLE ETHERNET コネクタ .....	4 - 1 2
4 -8	DATA REPORT ETHERNET コネクタ .....	4 - 1 3

# 目 次

## 第 5 章 外部制御インターフェース

5 -1 デジタル I / O .....	5 -1 -1
5 -1 -1 ハードウェアの設定 .....	5 -1 -1
5 -1 -2 入力信号 ( P L C I N ) .....	5 -1 -2
5 -1 -3 出力信号 ( P L C O U T ) .....	5 -1 -5
5 -1 -4 適合プラグ .....	5 -1 -8
5 -1 -5 入出力ハードウェア仕様と推奨接続回路 .....	5 -1 -8
5 -2 DeviceNet .....	5 -2 -1
5 -2 -1 システム構成 .....	5 -2 -1
5 -2 -2 ハードウェアの設定 .....	5 -2 -2
5 -2 -3 入力信号 .....	5 -2 -4
5 -2 -4 出力信号 .....	5 -2 -6
5 -2 -5 オープンネット設定 .....	5 -2 -9
5 -2 -6 オープンネットメッセージ [ メインユニット PLC ] .....	5 -2 -1 0
5 -2 -7 オープンネットメッセージ [ PLC   メインユニット ] .....	5 -2 -1 4
5 -3 C C - L i n k Ver.1.10 .....	5 -3 -1
5 -3 -1 システム構成 .....	5 -3 -1
5 -3 -2 ハードウェアの設定 .....	5 -3 -2
5 -3 -3 入力信号 .....	5 -3 -5
5 -3 -4 出力信号 .....	5 -3 -6
5 -3 -5 オープンネットメッセージ [ メインユニット PLC ] .....	5 -3 -8
5 -3 -6 オープンネットメッセージ [ PLC   メインユニット ] .....	5 -3 -1 2
5 -3 -7 MELSEC - Q シリーズのパラメータ設定 .....	5 -3 -1 3
5 -3 -8 MELSEC - A シリーズのパラメータ設定 .....	5 -3 -1 4
5 -4 C C - L i n k Ver.2.00 .....	5 -4 -1
5 -4 -1 システム構成 .....	5 -4 -1
5 -4 -2 ハードウェアの設定 .....	5 -4 -2
5 -4 -3 入力信号 .....	5 -4 -5
5 -4 -4 出力信号 .....	5 -4 -6
5 -4 -5 オープンネット設定 .....	5 -4 -8
5 -4 -6 オープンネットメッセージ [ メインユニット PLC ] .....	5 -4 -9
5 -4 -7 オープンネットメッセージ [ PLC   メインユニット ] .....	5 -4 -1 3
5 -4 -8 GX Developer ネットワークパラメータ設定 .....	5 -4 -1 4

# 目 次

5 -5	PROFIBUS .....	5 -5 -1
5 -5 -1	システム構成 .....	5 -5 -1
5 -5 -2	ハードウェアの設定 .....	5 -5 -2
5 -5 -3	入力信号 .....	5 -5 -4
5 -5 -4	出力信号 .....	5 -5 -6
5 -5 -5	オープンネット設定 .....	5 -5 -9
5 -6	PROFINET IO .....	5 -6 -1
5 -6 -1	システム構成 .....	5 -6 -1
5 -6 -2	ハードウェアの設定 .....	5 -6 -2
5 -6 -3	入力信号 .....	5 -6 -4
5 -6 -4	出力信号 .....	5 -6 -6
5 -6 -5	オープンネット設定 .....	5 -6 -9
5 -6 -6	オープンネットメッセージ [メインユニット PLC] .....	5 -6 -1 0
5 -6 -7	オープンネットメッセージ [PLC メインユニット] .....	5 -6 -1 4
5 -7	EtherNet / IP .....	5 -7 -1
5 -7 -1	システム構成 .....	5 -7 -1
5 -7 -2	ハードウェアの設定 .....	5 -7 -2
5 -7 -3	入力信号 .....	5 -7 -4
5 -7 -4	出力信号 .....	5 -7 -6
5 -7 -5	オープンネット設定 .....	5 -7 -9
5 -7 -6	オープンネットメッセージ [メインユニット PLC] .....	5 -7 -1 0
5 -7 -7	オープンネットメッセージ [PLC メインユニット] .....	5 -7 -1 4
5 -8	PROFIBUS DP V1 .....	5 -8 -1
5 -8 -1	システム構成 .....	5 -8 -1
5 -8 -2	ハードウェアの設定 .....	5 -8 -2
5 -8 -3	入力信号 .....	5 -8 -4
5 -8 -4	出力信号 .....	5 -8 -6
5 -8 -5	オープンネット設定 .....	5 -8 -9
5 -8 -6	オープンネットメッセージ [メインユニット PLC] .....	5 -8 -1 0
5 -8 -7	オープンネットメッセージ [PLC メインユニット] .....	5 -8 -1 4

## 第6章 トラブルシューティング

6 -1	メインユニット異常 .....	6 - 1
6 -2	電池交換 .....	6 - 3

Memo

## 1-1 本説明書の使い方

本説明書は、サーボプレスDSPメインシステムのシステム構成、およびメインユニットの仕様取り扱い方法等について記載されています。

本説明書は下記順序で記載されています。

章	項 目	記 載 内 容
第1章	概要	メインユニットの機能と注意して頂きたいことについて
第2章	仕様	メインユニットの基本仕様について
第3章	各部の名称と働き	メインユニットの名称とその働きについて
第4章	据え付け・配線	メインユニットの据え付け・配線について
第5章	外部制御インターフェース	メインユニットに装着されるインターフェースボードについて

### <注意事項>

軸ユニット，ユーザーコンソール，F S E R V E Rの取り扱いについては、記載されておりません。  
下記の取扱説明書を御参照ください。

DSPメインシステム 軸ユニット 取扱説明書 (S0140097)

DSPメインシステム ユーザーコンソール マニュアル (S0140098)

DSPメインシステム F S E R V E R 取扱説明書 (S01410126)

DSPメインシステム 表示パネル 取扱説明書 (S0140099)      オプション

## 1 -2 機能概要

DSPメインシステムは、DSP1500システムの更なるシンプル化・フレキシブル化を目指して開発されたサーボプレスシステムです。

メインユニットと軸ユニットを組み合わせることで多軸制御・外部通信機能に対応し、刻々と進化する生産設備に柔軟に対応します。

### 立ち上げ時間の短縮

複数パラメーターを使用したプレス動作や多軸制御を行うための複雑なPLCラダーを一切必要としません。動作手順（シーケンス）は、非常に分かりやすい命令（コマンド）の設定により組み込みが可能となります。現場での作業が大幅に改善されます。（変更時間の短縮、製作ミスの防止）

### 設定・編集の容易性

パラメーター、動作シーケンスなどの設定・編集をパソコンソフト（ユーザーコンソール）で容易に行えます。

### 配線の省略化

メインユニットと各軸ユニット間は、高速シリアル通信によりI/O接続して制御するため、各軸ユニットとPLC間のI/O配線・接続端子台等が不要となります。

### 外部I/Fの多様化

DeviceNet・CC Link・Profibusの各オープンネットワーク仕様に対応しています。

### 結果履歴データの保存

メインユニットおよび軸ユニットにプレス動作の結果履歴データを保存できます。



## 1 -3 使用にあたっての注意事項

最良な状態で御使用して頂くため、下記の点に注意してください。

### ケーブル接続

軸ユニットへの電源の供給は仕様に合ったケーブルをご使用ください。

各種接続ケーブルのコネクタ部は確実にロックしてください。

接地端子（F G）は、強電回路の設置と共用は避けて、単独に第3種接地を行ってください。

### 設置環境

ユニットの設置は必ず防塵筐体（制御盤）内に設置してください。

以下の場所は誤動作、故障の原因となります。場所を避けるか強制冷却設備などの対策を行ってください。

直射日光が当たる場所や設備場所の周囲温度が0～45℃の範囲を超える場所

相対湿度が20～90%の範囲を超える場所や、温度変化が急激で結露するような場所

以下の場所では使用出来ません。（可能性のある場合は、当社に御相談願います）

鉄粉などの導電性のある、粉末、オイルミスト、塩分、有機溶剤が多い場所

腐食性ガスや可燃性ガスのある場所

強電界、強磁界の発生する場所

ユニットに直接強い振動や衝撃が伝わるような場所

### 静電気対策

電子部品を多用していることから、静電気に注意してください。

乾燥した場所では過大な静電気を発生する恐れがありますので、前面パネルの操作スイッチなどに触れる前に、接地された金属などに触れて、人体に帯電している静電気を放電するように心がけてください。

### 清掃

ユニットの外周の汚れを除去する場合、シンナー類の有機溶剤は表面塗装を溶かしたり、内部に浸透し故障を招く原因となりますので、絶対に使用しないでください。

清掃の際は、ぬるま湯かアルコールを布に浸透された後、軽く拭き取ってください。

### ノイズ対策

ユニットは電子部品で構成されていますので、防塵筐体（制御盤）内の配置については周辺に電磁開閉器などを配置しないようにしてください。


筐体（制御盤）内にリレーや電磁開閉などを設備する場合は、サージダンパなどのノイズ取りを接続するようにしてください。ユニットと接続するケーブルは、電源ラインなどの配線とダクト内などで一緒にしないようにしてください。

Memo

## 2-1 仕様

電源	電圧	単相 AC100～AC220V ±10%
	周波数	50/60Hz
	消費電力	10W(最大)
	入力電流	50mA以下(AC220V)
	瞬時最大電流 (突入電流含む)	30A(AC220V)
設置環境		防塵筐体(制御盤)内にユニットを設置すること 下記使用範囲外は強制冷却/暖房設備を必要とする。
使用	周囲温度	0℃～+45℃(凍結のないこと)
	周囲湿度	90%RH以下(結露のないこと)
保管	周囲温度	-5℃～+55℃(凍結のないこと)
	周囲湿度	90%RH以下(結露のないこと)
船舶運搬	周囲温度	-5℃～+55℃(凍結のないこと)
	周囲湿度	50%RH以下(結露のないこと)
	梱包方法	完全密封

## 2-2 システム構成図

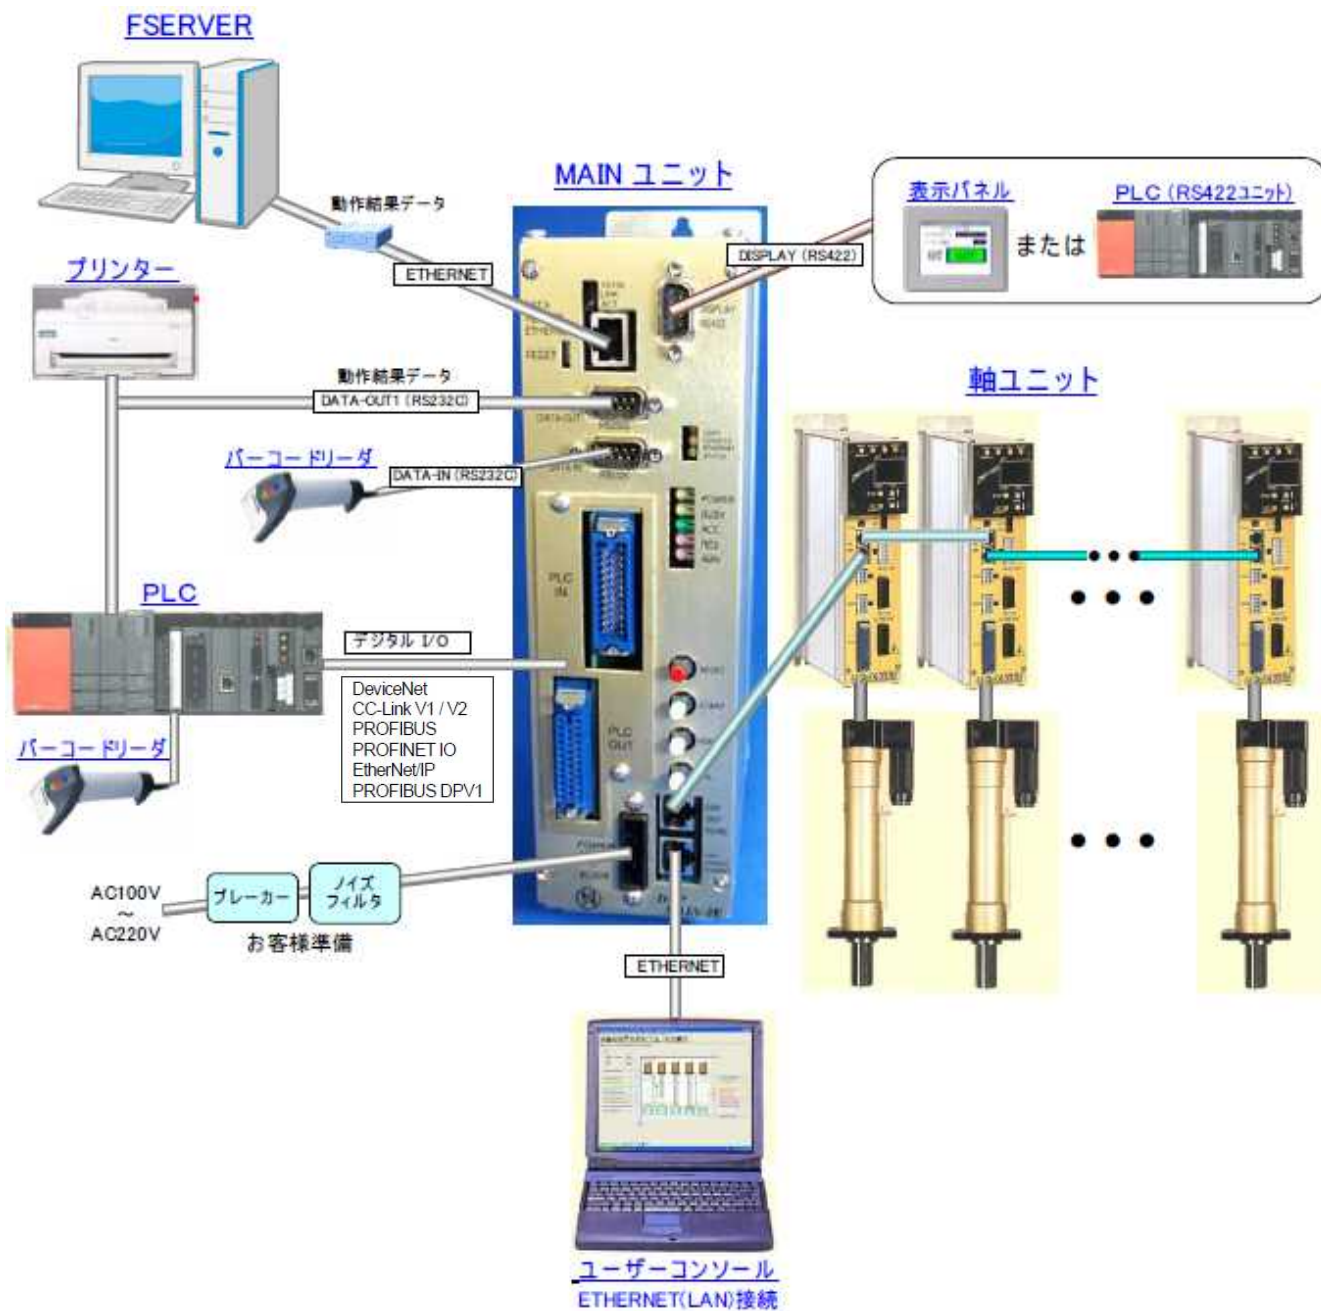

## 3-1 正面パネル コネクタ

### DATA REPORT ETHERNET TCP/IP 設定

IP アドレス : 192.168. 10. 40  
 サブネットマスク : 255.255.255. 0  
 デフォルトゲートウェイ : 192.168. 10. 1

工場出荷設定

DATA REPORT ETHERNET コネクタ  
 FSERVER(結果データ収集 PC)接続用

PAGE 4-13

RS232C DATA OUT コネクタ  
 シリアルプリンター接続用  
 P L C (RS232C ネット)接続用

PAGE 4-7

RS232C DATA IN コネクタ  
 バーコードリーダ接続用

PAGE 4-8

外部制御インターフェース  
 インターフェースの種類により  
 形状が異なります。

デジタル I / O	PAGE 5-1-1
DeviceNet	PAGE 5-2-1
CC Link Ver.1.10	PAGE 5-3-1
CC Link Ver.2.00	PAGE 5-4-1
PROFIBUS	PAGE 5-5-1
PROFINET I/O	PAGE 5-6-1
EtherNet/IP	PAGE 5-7-1
PROFIBUS DPV1	PAGE 5-8-1

A C 電源入力用コネクタ

PAGE 4-4

RS422 DISPLAY コネクタ  
 表示パネル接続用  
 P L C (RS422 ネット)接続用

PAGE 4-9

RS485 コネクタ  
 軸ユニット接続用

PAGE 4-10

USER CONSOLE ETHERNET コネクタ  
 ユーザーコンソール接続専用

PAGE 4-12

### USER CONSOLE ETHERNET TCP/IP 設定

IP アドレス : 192.168. 10. 20  
 サブネットマスク : 255.255.255. 0  
 デフォルトゲートウェイ : 192.168. 10. 1

工場出荷設定

PAGE 3-4

## 3-2 正面パネル スイッチ



### RESET スイッチ

このスイッチを押すと、メインユニットと軸ユニットをリセットします。  
出力信号は全てクリアされ、全軸サーボオフします。  
リセット中の信号入力は、全て無効になります。  
動作中の場合は、全軸の動作を停止します。  
ロードセルの原点レベルをチェックします。(限度内：ACC. LED 点灯、限度外：REJ. LED 点灯)  
ABN. LED が点灯している時は、異常リセットを行います。

### START スイッチ

#### 【PLC入力】ジョグ信号：OFF（シーケンス動作）

このスイッチを押している間、シーケンス選択 0 ~ 4 信号で選択されている番号のシーケンス動作を行います。途中で手を離すと、シーケンス動作を停止します。

#### 【PLC入力】ジョグ信号：ON（ジョグ動作）

このスイッチを押している間、軸選択 0 ~ 4 信号で選択されている番号の軸のみジョグ前進動作を行います。途中で手を離すと、ジョグ前進動作を停止します。


### HOME スイッチ

メインユニットに接続されている全軸の原点サーチ（原点サーチ完了の時は原点復帰）動作を行います。

### CAL スイッチ

このスイッチを押すと、ツ - ルブリアンプのCAL電圧レンジをチェックします。  
パラメータ設定されたフルスケ - ル荷重値に換算した値を DATA 表示部に表示します。  
(限度内：ACC. LED 点灯、限度外：REJ. LED 点灯)

### 3 -3 正面パネル LED

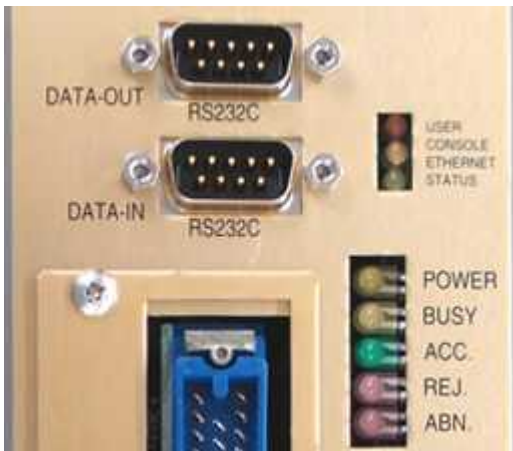

#### POWER LED

A C電源が入力され、メインユニットが正常に動作している時に点灯します。

#### BUSY LED

原点サーチ / 原点復帰動作中、シーケンス動作中、またはジョグ動作中に点灯します。  
 ユーザーコンソールで「通信時にメインユニットにログオンする」をチェックして通信中、またはメインユニットの結果履歴データを消去中は点滅します。  
 それ以外の状態では消灯します。

#### ACC. LED

シーケンス動作で総合判定が ACCEPT(OK)の時、またはロードセル原点レベルチェック・C A L 電圧レンジチェックが限度内の時に点灯します。  
 シーケンス動作開始時、またはリセットスイッチ押下・リセット信号入力で消灯します。

#### REJ. LED

シーケンス動作で総合判定が REJECT(NG)の時、またはロードセル原点レベルチェック・C A L 電圧レンジチェックが限度外の時に点灯します。  
 シーケンス動作開始時、またはリセットスイッチ押下・リセット信号入力で消灯します。

#### ABN. LED

メインユニットに接続されている軸ユニットに異常が発生した時、または原点サーチ未完了やシーケンスプログラム異常などでシーケンスが起動できない時に点灯します。  
 リセットスイッチ押下・リセット信号入力で消灯します。

#### USER CONSOLE ETHERNET STATUS LED



Tx : データ送信中点灯

Rx : データ受信中心点灯




LINK 10/100 : Ethernet 接続中心点灯

### 3-4 底面ディップスイッチの設定

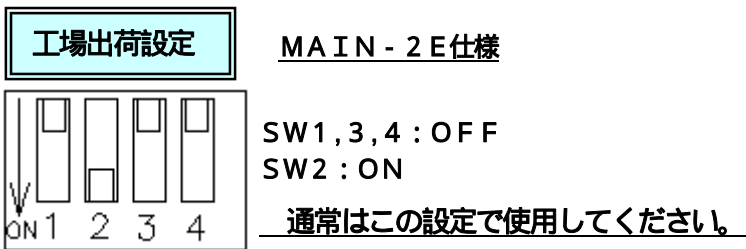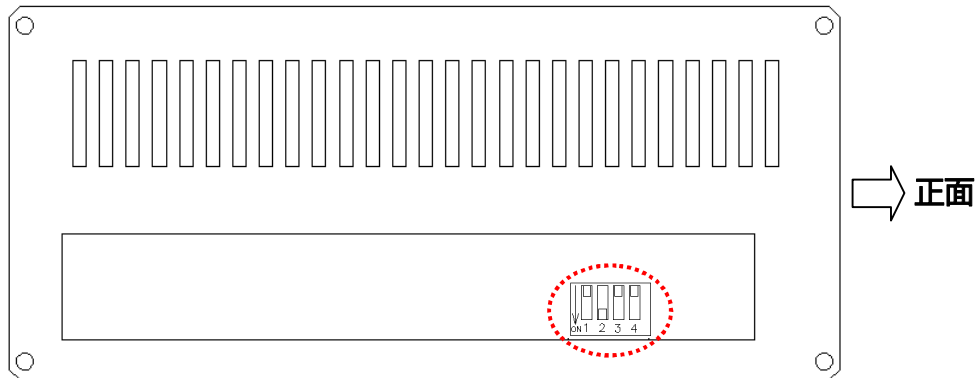

#### USER CONSOLE ETHERNET TCP/IP 設定を工場出荷設定に戻す手順

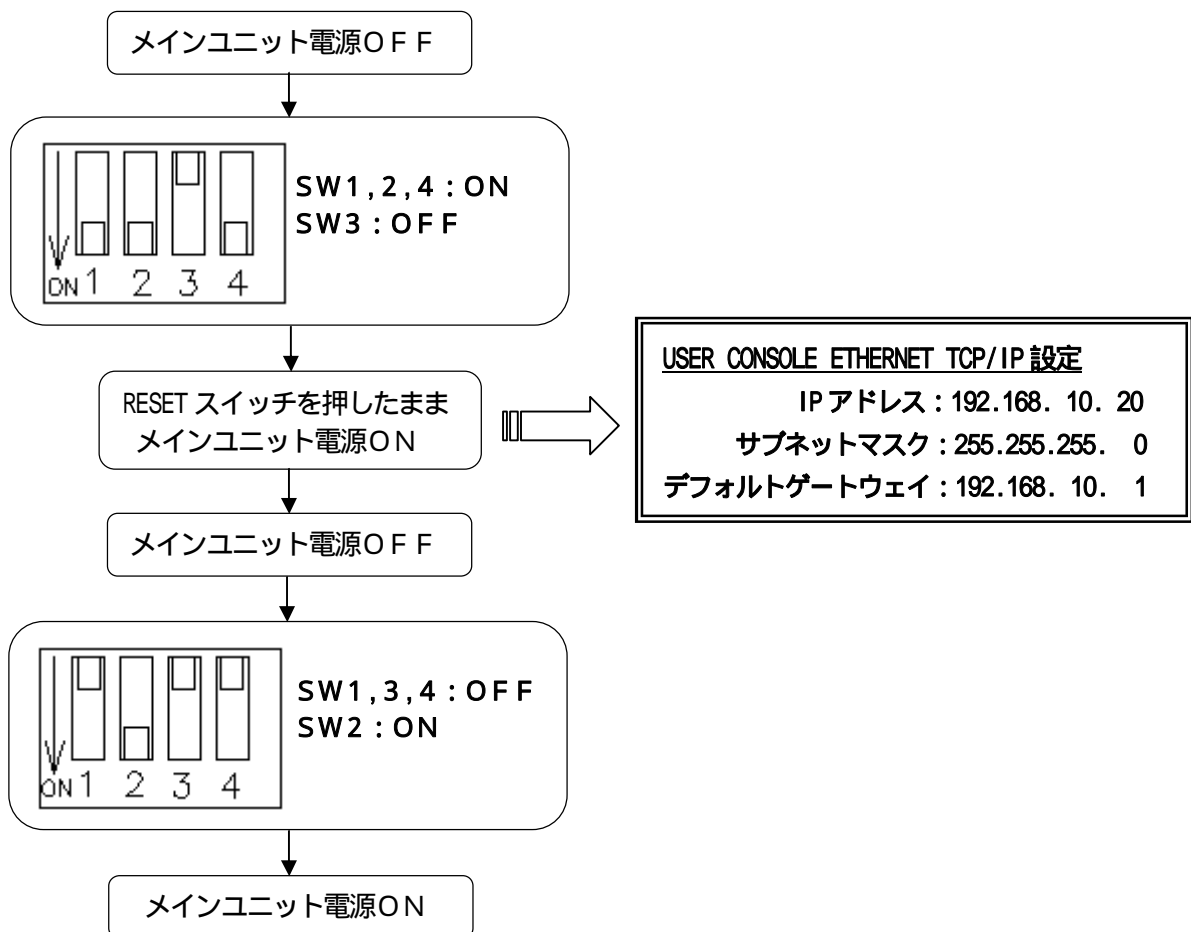



## 4 -1 設置要領

以下の項目に従ってD S Pメインシステムをご使用ください。

	項 目	内 容
	冷却 / 暖房設備の選択	各ユニットの使用周囲環境により設置
	ブレーカー・ノイズフィルタ サーキットプロテクタの選択	各ユニットに設置
	外部制御機器 ( P L C ) の選択	必要な制御信号を接続
	各ユニットの取付	外形・取付寸法、取付条件により制御盤に取付
	電源配線接続	各ユニット付属のコネクタにより入力電源配線接続
	各ケーブルの配線	<div> <div> ツールケーブル ブレーキケーブル ユニット間ケーブル </div> <div> } の配線 </div> </div>
	電源投入前の確認	接続・配線および電源電圧の確認
	データ設定	ユーザーコンソールソフトでP L C出力割付・パラメーターシーケンスなどの設定
	試運転	初期動作の確認 「軸ユニット取扱説明書 5 - 5 試運転」

## 4-2 ユニット外形・取付寸法


取付：ダルマ穴 1ヶ所 M4ネジ（上部）

長穴 2ヶ所 M4ネジ（下部）



重量：1.4 kg

ユニット発熱量：10W

ユニット下部は、ケーブル配線空間として100mm以上の空間を取って下さい。

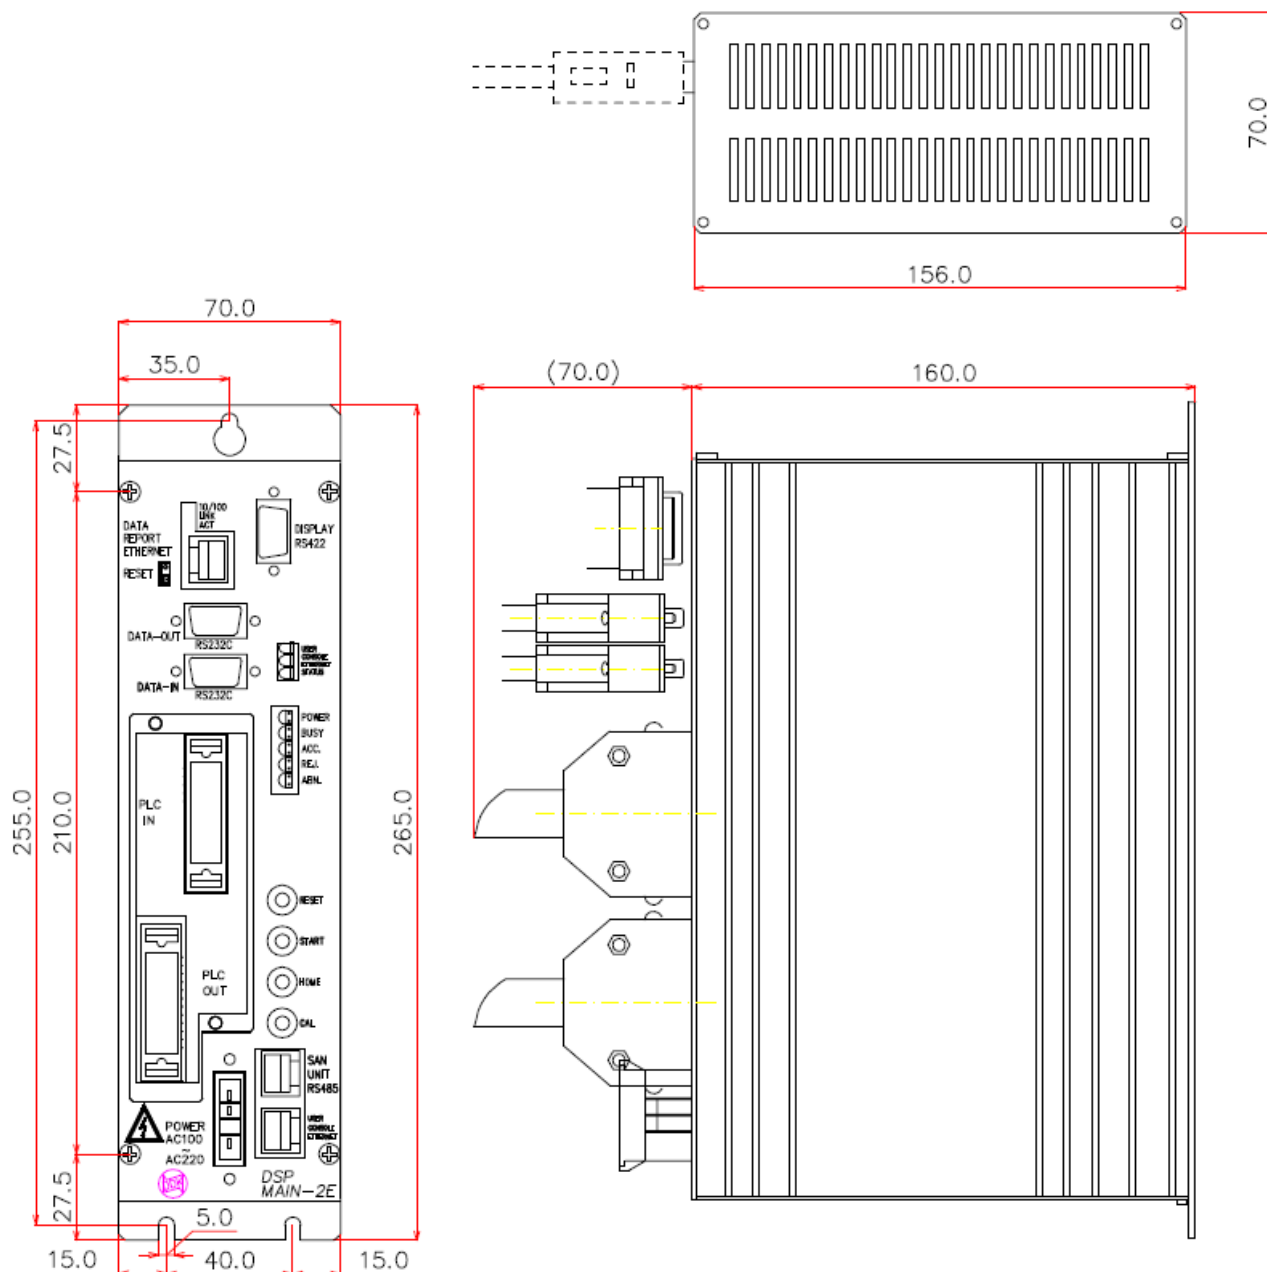

## 制御盤取付条件

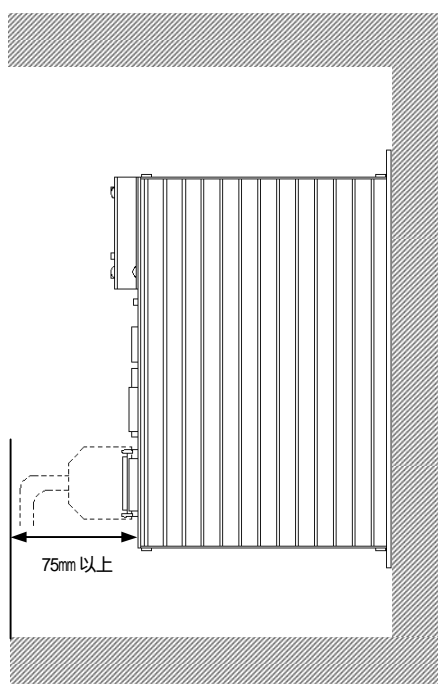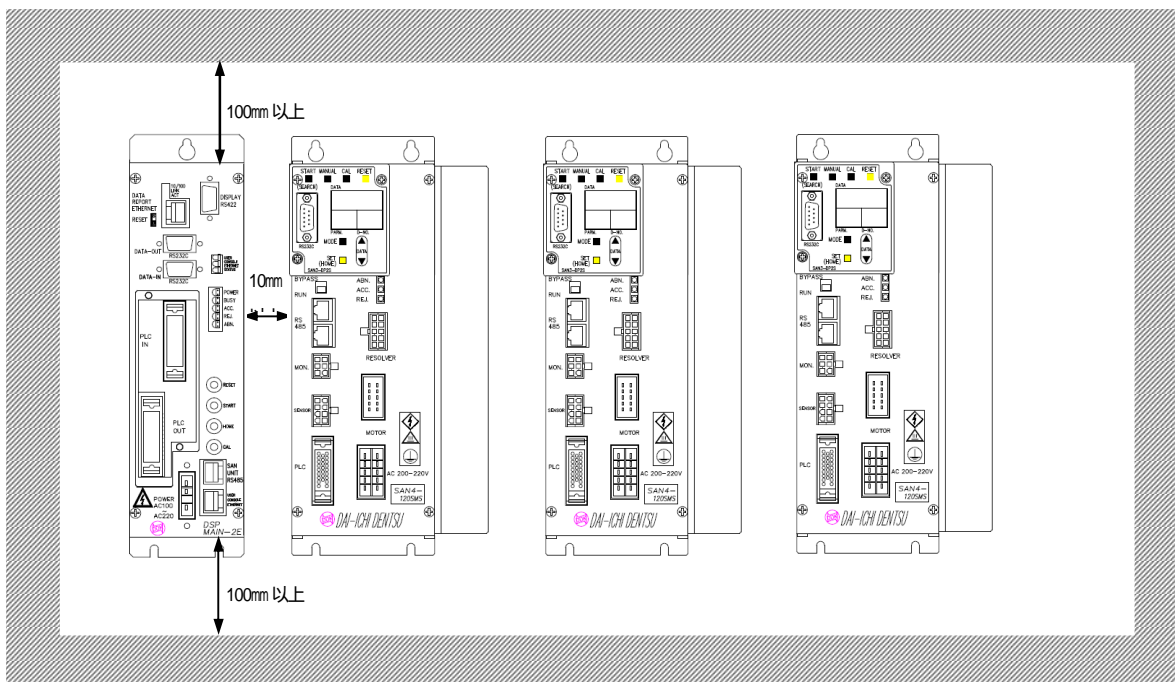


注意

ユニットの周囲温度が45℃を超えないように、ファンやクーラーを設置してください。  
ユニットの内部に異物が入らないように注意してください。


### 4-3 入力電源の接続

ユニット右下部にある POWER コネクタより電源 AC100～220V を供給してください。  
電源コネクタ付きケーブルは付属しています。

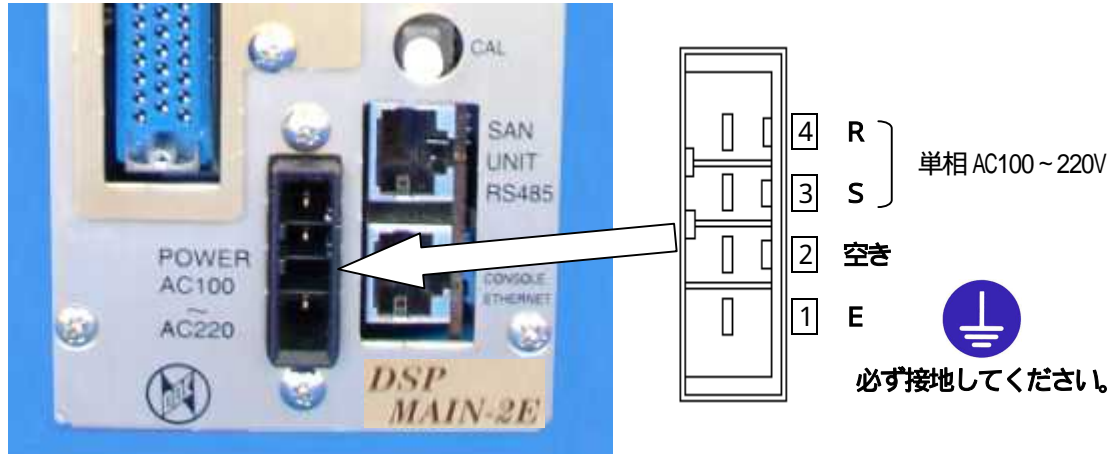

メーカー：AMP  
種類：D3200S リセ・ハウジング  
型番：1-178128-4 (キイグ X)  
種類：リセ・コンタクト (圧着タイプ)  
型番：1-175218

#### メインユニット電源ケーブル (型式：C15-D3-M2)

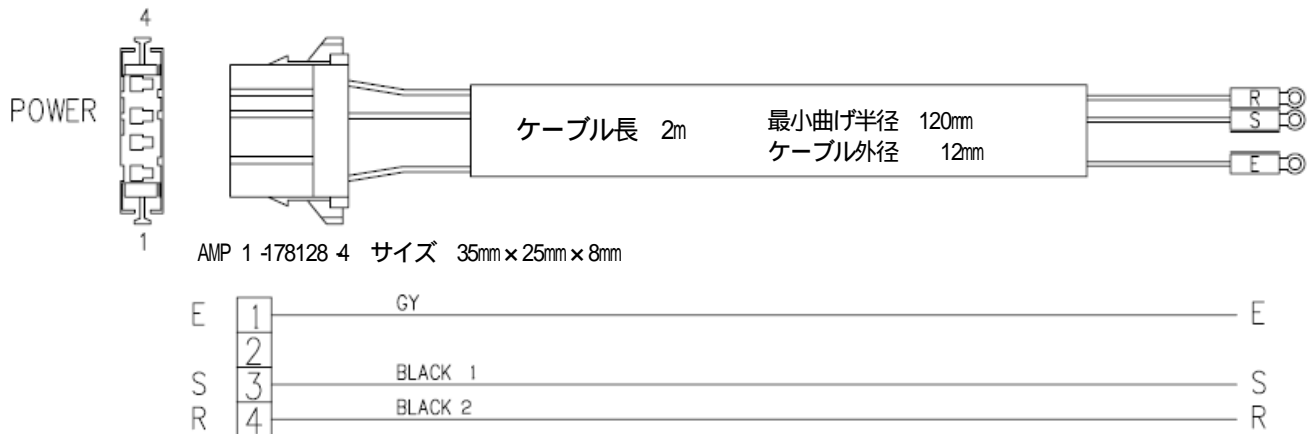


注意


電源ラインを保護するため、3 A程度のブレーカーを設置してください。  
ノイズを低減するため、3 A程度のノイズフィルタを設置してください。

## 4 -4 動作タイミングチャート

### 4 - 4 - 1 シーケンス動作モード

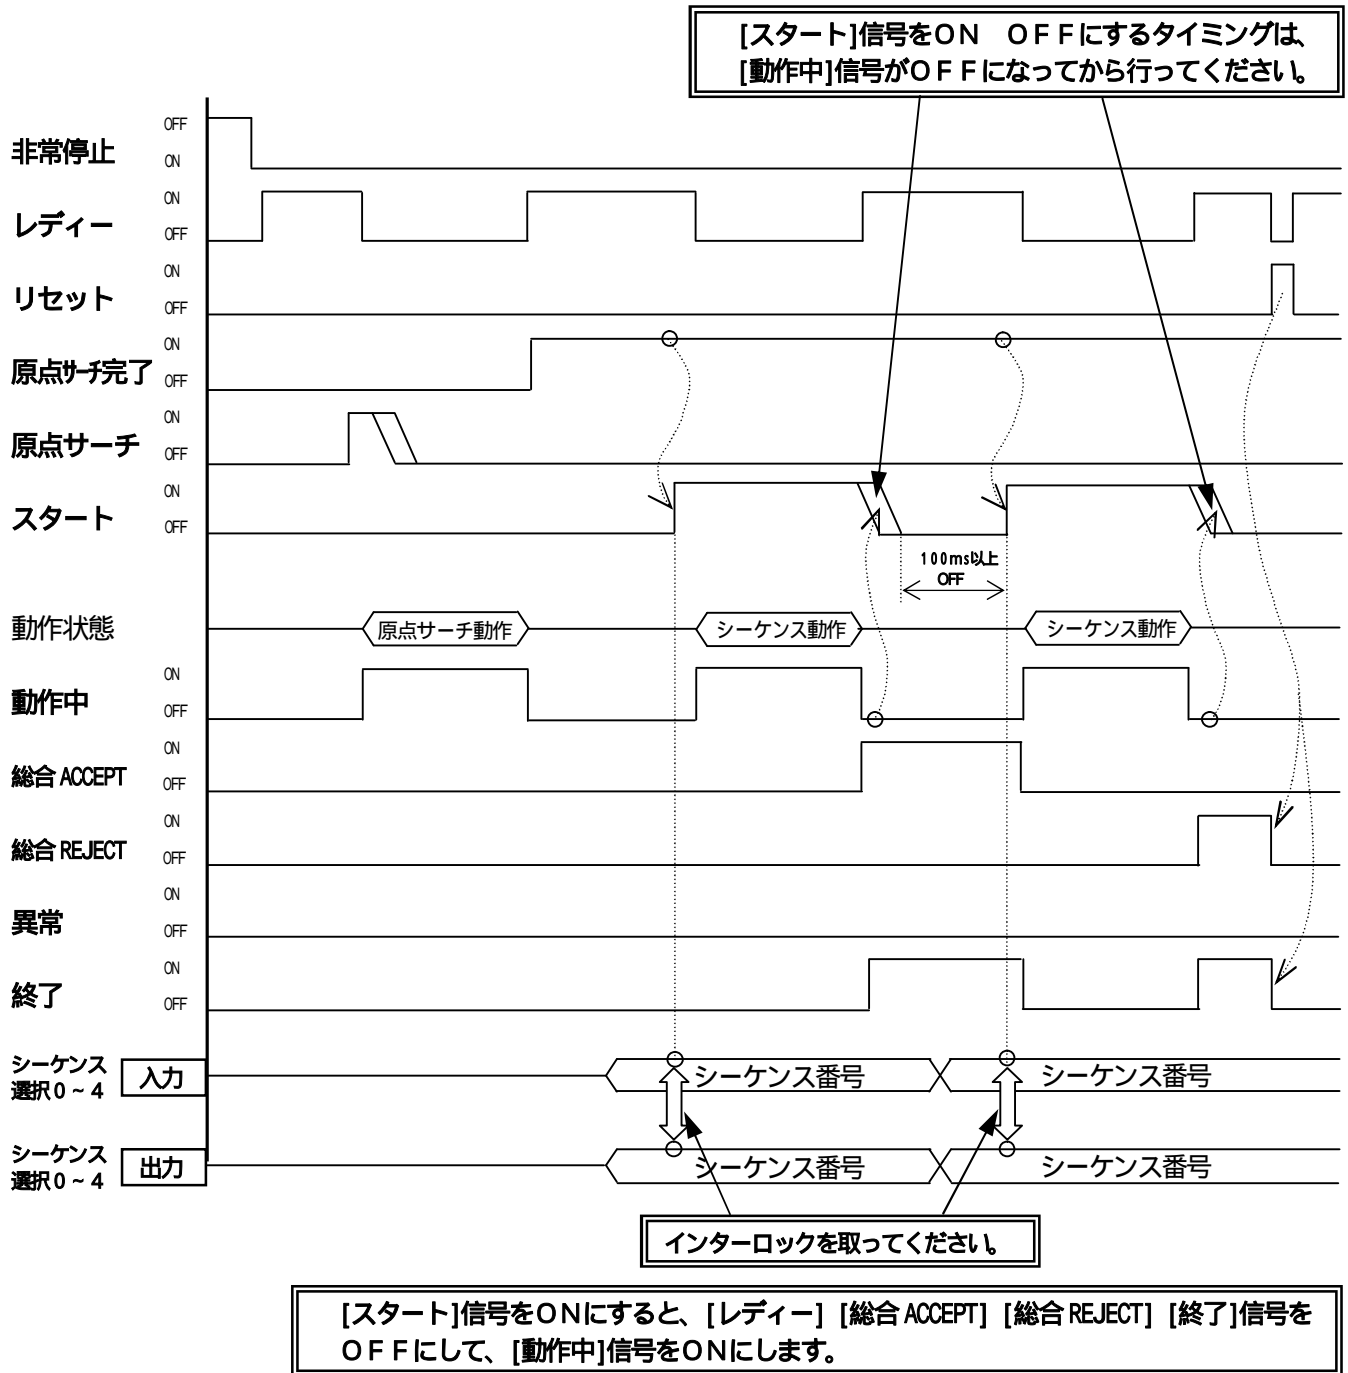

## 4 - 4 - 2 ジョグ動作モード

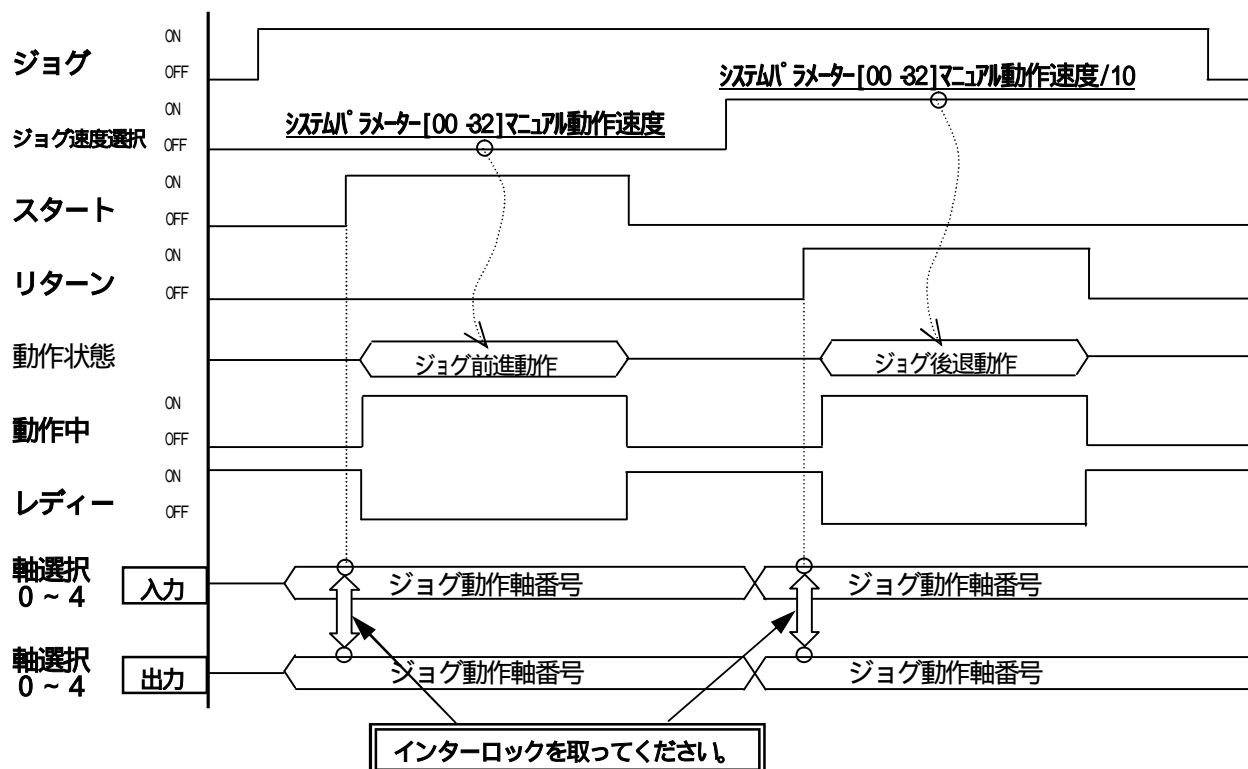


## 4 -5 RS232C / RS422 コネクタ

### 4 - 5 - 1 RS 2 3 2 C DATA - OUT

シリアルプリンターやP L C (RS232C ユニット)へ動作結果データを出力します。  
通信ポート・出力フォーマットの設定は、ユーザーコンソールで行います。  
D S Pメインシステム ユーザーコンソール マニュアルの『4.6.2項』を御参照ください。


ピン番号	信号名
1	未使用
2	R X D
3	T X D
4	D T R
5	G N D
6	D S R
7	R T S
8	C T S
9	未使用

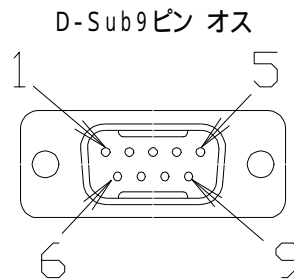


#### 【適合コネクタ】

メーカー : オムロン  
型 番 : XM2D-0901 D-Sub9ピン メス  
XM2S-0913 コネクタケース(インチねじ #4 40UNC)

RS232C DATA OUT 用ケーブルは付属していませんので、お客様で作成してください。

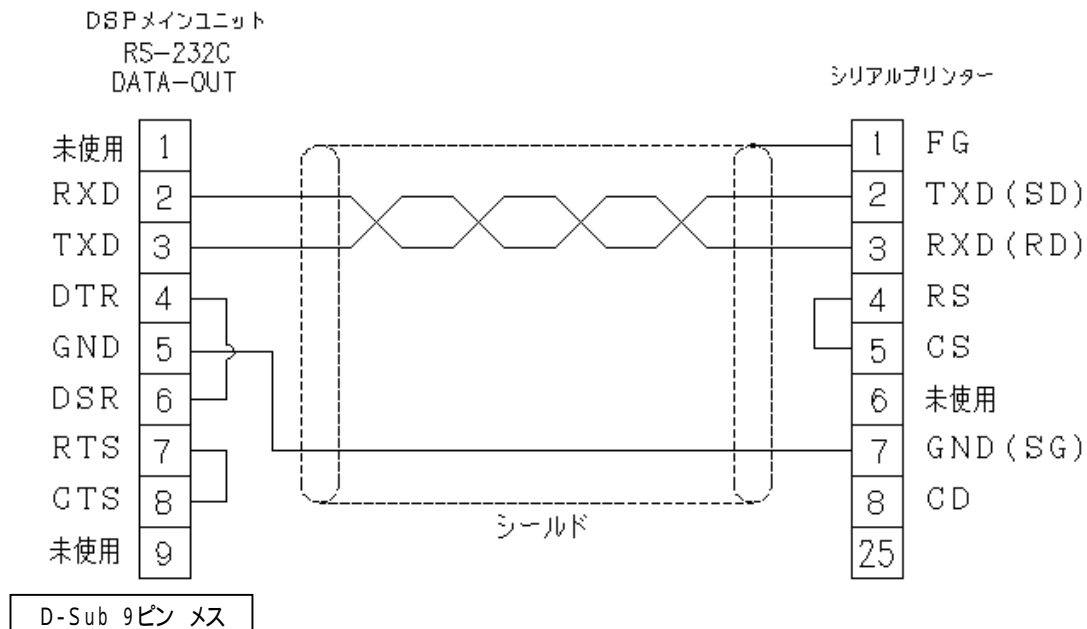


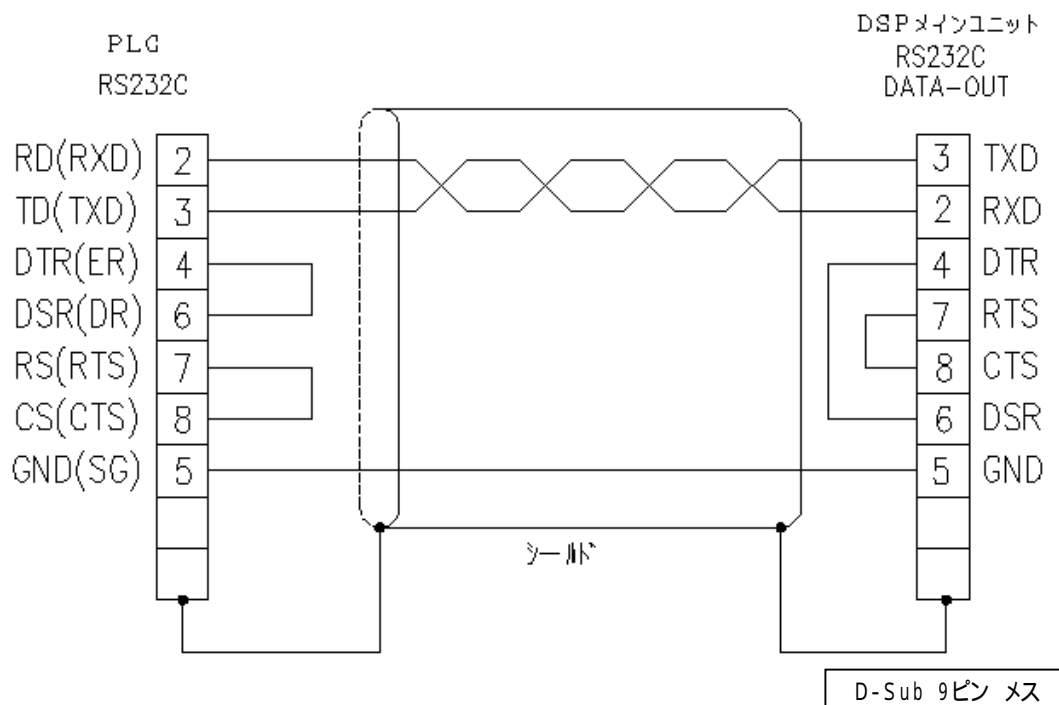

#### 4 - 5 - 2 RS232C DATA - IN

バーコードリーダなど外部入力機器からのデータ入力専用です。  
 入力したデータ(ワークID)を動作結果データ・カーブデータに付加して出力することができます。  
 通信ポート・入力フォーマットの設定は、ユーザーコンソールで行います。  
 DSPメインシステム ユーザーコンソール マニュアルの『4.6.3項』を御参照ください。

ピン番号	信号名
1	未使用
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	未使用

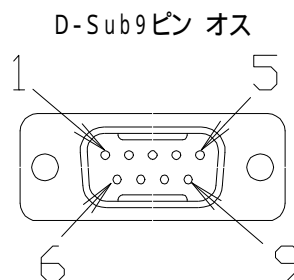

#### 【適合コネクタ】

メーカー : オムロン  
 型番 : XM2D-0901 D-Sub 9ピン メス  
 XM2S-0913 コネクタケース(インチねじ #4 40UNC)

RS232C DATA-IN用ケーブルは付属していませんので、お客様で作成してください。



### 4 - 5 - 3 RS422 DISPLAY

表示パネル、またはP L C (RS422 ユニット)のどちらかと通信を行います。

#### 表示パネルとの通信

デジタル社製タッチパネル表示器と通信を行い、動作結果データや荷重カーブなどを表示します。

「表示パネル(オプション)」ご購入時、RS422 ケーブルは付属しています。

DC24V 電源および電源ケーブルは付属していませんので、お客様で用意してください。

#### P L C (RS422ユニット)との通信

P L C と軸ユニットの間で「パラメーター読み出し / 書き込み」、「動作結果データ読み出し」などのコマンド通信を行います。

『DSPメインシステム RS -485 通信仕様書』を用意しております。


必要な場合は、当社までお問い合わせください。

RS422 ケーブルは付属していませんので、お客様で作成してください。

通信ポートの設定・表示パネル / P L C の選択は、ユーザーコンソールで行います。

DSPメインシステム ユーザーコンソール マニュアルの『4.6.1 項』を御参照ください。

ピン番号	信号名
1	Tx +
2	Tx -
3	Rx +
4	Rx -
5	GND
6	未使用
7	未使用
8	未使用
9	未使用

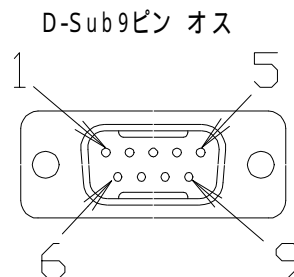


#### 【適合コネクタ】

メーカー : オムロン


型 番 : XM2D - 0901 D-Sub9ピン メス  
XM2S - 0913 コネクタケース(インチねじ #4 40UNC)

## 4 -6 SAN UNIT RS485 コネクタ

ユニット間ケーブルで軸ユニット(SAN UNIT)のRS485 コネクタと接続します。

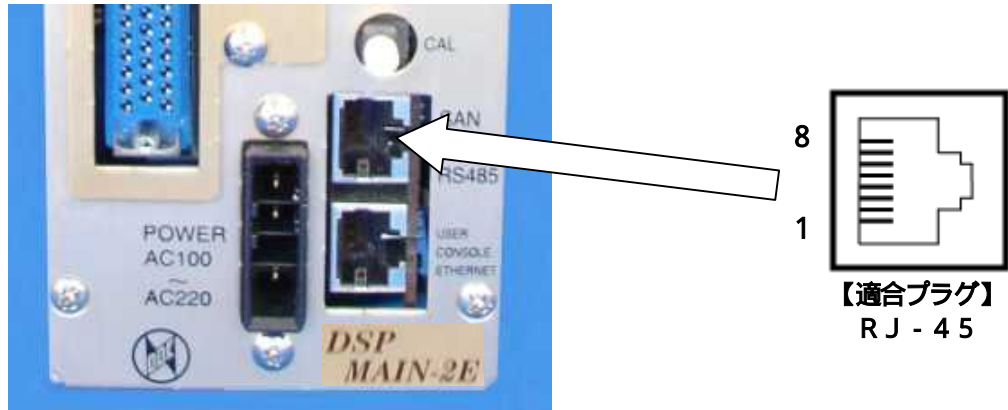


ピン番号	信号名	IN/OUT	内 容
1	TRx2+	IN/OUT	高速軸間制御通信用
2	TRx2 -	IN/OUT	
3	TRx1(+) (A)	IN/OUT	RS485 コマンド通信用
4	TRx1(-) (B)	IN/OUT	
5	TRx1(+) (A)	IN/OUT	ピン番号3と内部接続
6	TRx1(-) (B)	IN/OUT	ピン番号4と内部接続
7	GND		
8	GND		

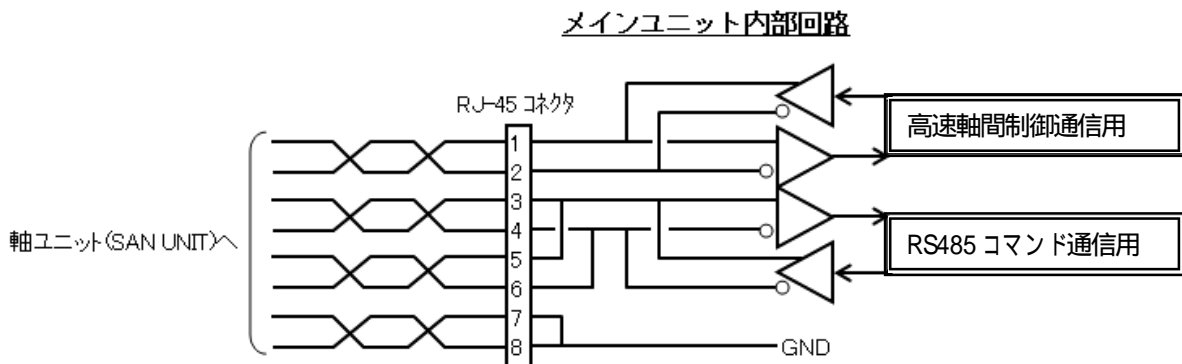

【RS485コマンド通信仕様】

同期方式	調歩同期方式
モード	半2重通信
データ	8ビット
接続状態	マルチポイント
エラー制御	VRC
パリティ	奇数パリティ
ストップビット	1ビット
通信速度	38400 BPS


【ケーブル接続】

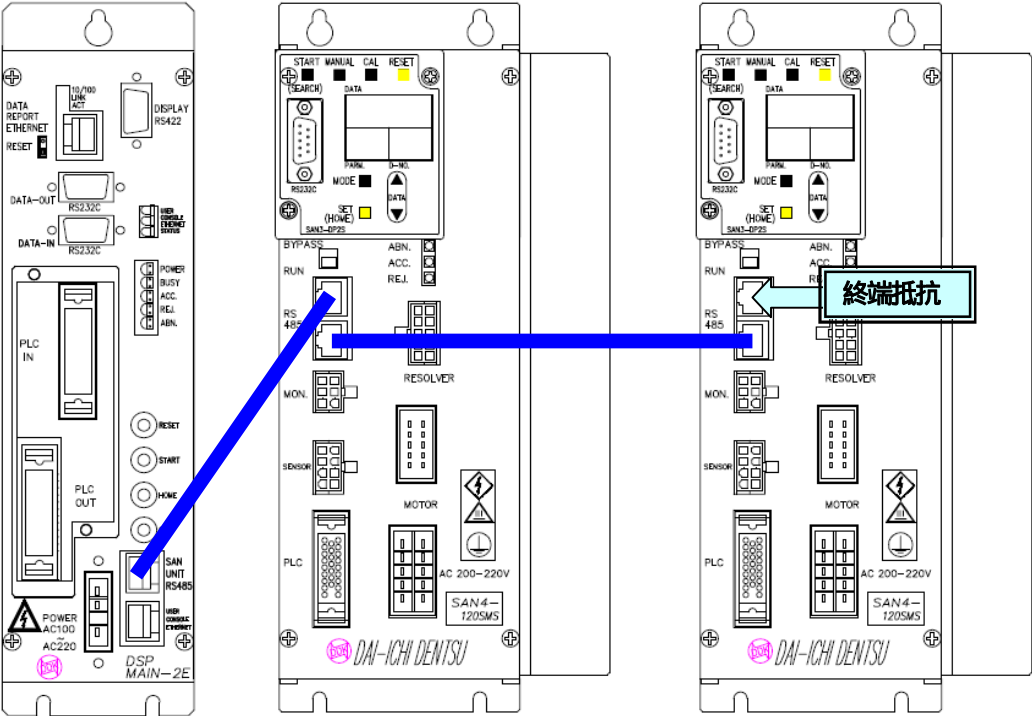

ユニット間ケーブル・終端抵抗は付属しています。

## 4-7 USER CONSOLE ETHERNET コネクタ

ユーザーコンソールパソコンと接続する場合、LANケーブルで接続します。

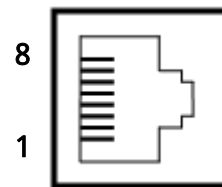


【適合プラグ】  
RJ - 45

10BASE-T / 100BASE-TX

ユーザーコンソール


LANケーブル・HUBは付属していません。  
お客様でご準備ください。

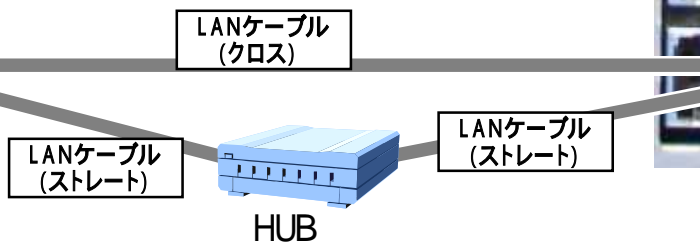

パソコン [LAN コネクタ] とメインユニット [USER CONSOLE ETHERNET コネクタ] を LAN ケーブル(クロス)で接続します。

パソコン [LAN コネクタ] と HUB、HUB とメインユニット [USER CONSOLE ETHERNET コネクタ] を LAN ケーブル (ストレート) で接続します。

システム設定の通信ポート「ポート番号」で TCP/IP を選択して **接続チェック** をクリックします。

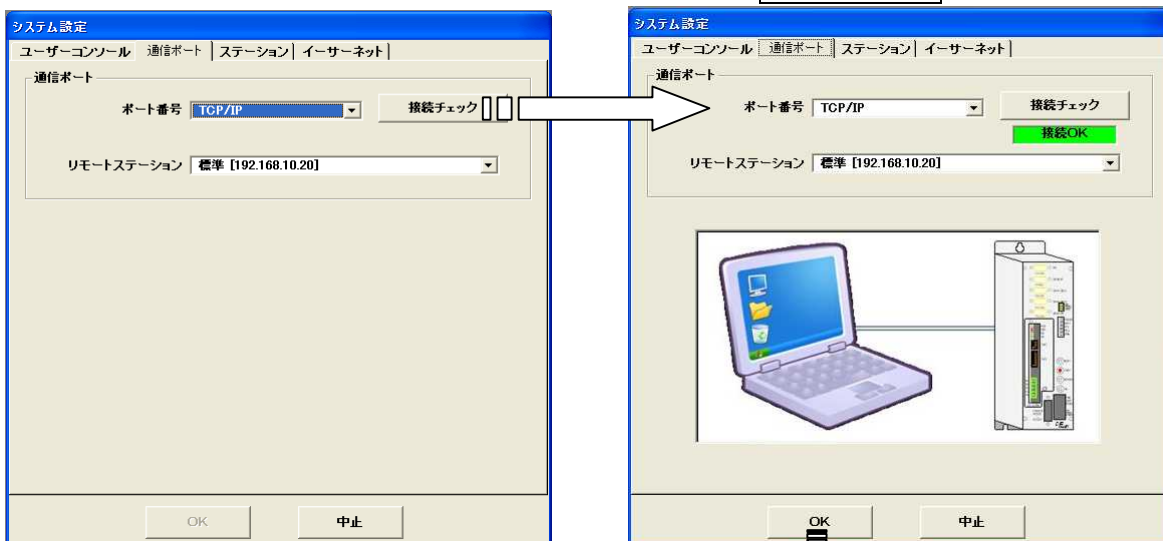


ステータスバー


2008/03/17 17:07 Loaded File : TCP/IP 192.168.10.20 [接続OK] 0 %

## 4 -8 DATA REPORT ETHERNET コネクタ

F S E R V E R (結果データ収集パソコン) と接続する場合、LANケーブルで接続します。

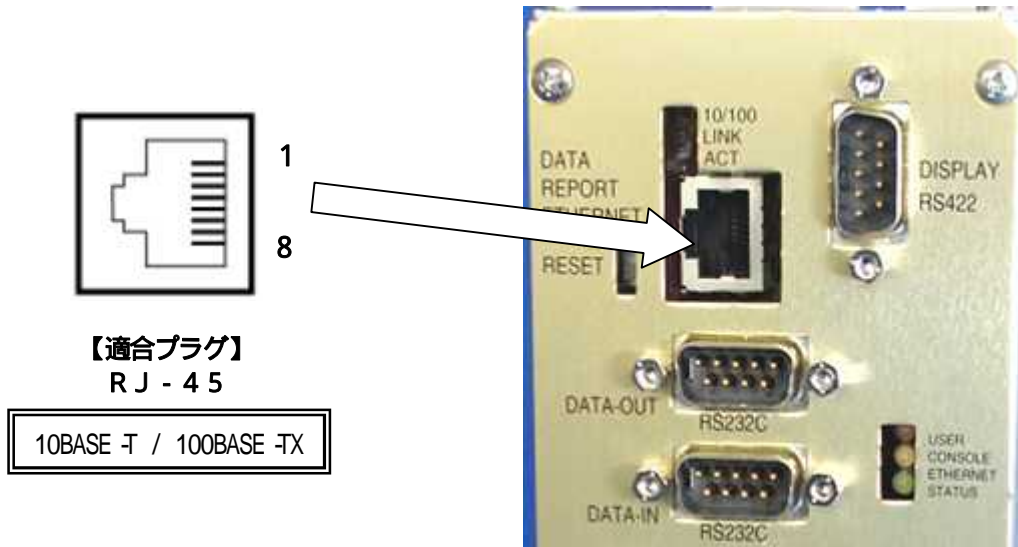

LANケーブル・HUBは付属していません。  
お客様でご準備ください。

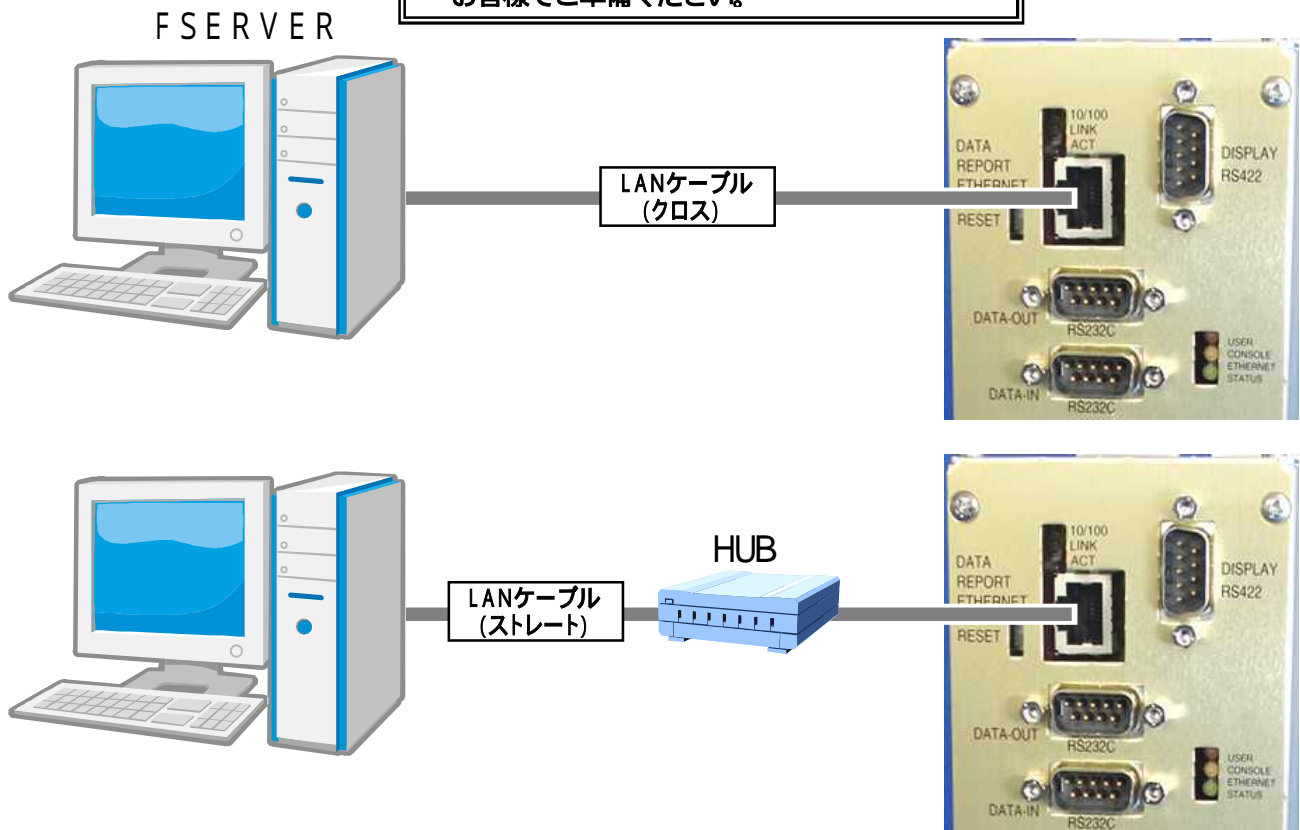


詳細は、『DSPメインシステム FSERVER 取扱説明書』をご参照ください。

Memo

## 5-1 デジタルI/O

シンクタイプ(NPN仕様)とソースタイプ(PNP仕様)があります。

### 5-1-1 ハードウェアの設定

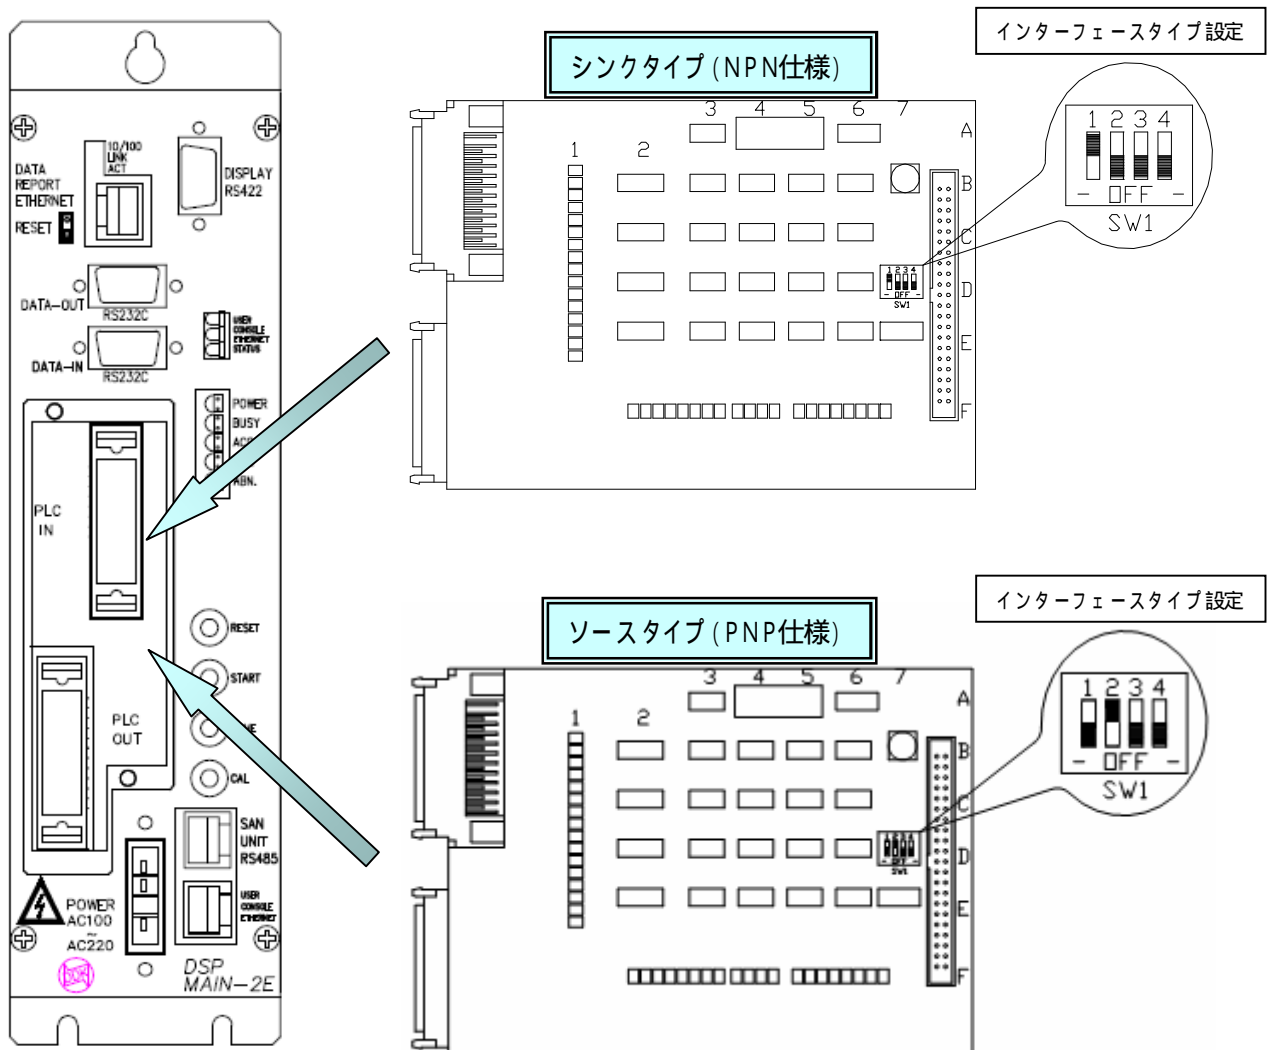

#### インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース タイプ	
					番号
ON	OFF	OFF	OFF	デジタルI/O シンクタイプ	1
OFF	ON	OFF	OFF	デジタルI/O ソースタイプ	2



**SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないでください。**

## 5-1-2 入力信号 (PLC IN)

## 【PLC入力信号一覧】

NC : ノーマルクローズ、NO : ノーマルオープン

ピン 番号	信号名	接続	機能・用途説明
1	非常停止	NC	この信号がOFFまたは未接続の時、非常停止状態になり、全軸サーボオフします。 非常停止状態での信号入力は全て無効になります。 動作中にこの信号をOFFにすると、全軸の動作を停止します。
2	リセット	NO	この信号を500ms以上ONにすると、全ユニットをリセットします。 出力信号は全てクリアされ、全軸サーボオフします。 リセット中の信号入力は全て無効になります。 動作中にこの信号をONにすると、全軸の動作を停止します。
3	リターン	NO	<u>ジョグ信号：ON (ジョグ動作)</u> この信号をONしている間、軸選択0~4信号で選択している番号の軸のみジョグ後退動作を行います。OFFするとその場停止します。
4	スタート	NO	<u>ジョグ信号：OFF (シーケンス動作)</u> この信号をONしている間、シーケンス選択0~4信号で選択している番号のシーケンス動作を行います。OFFすると中止します。 プレス動作中の軸は加圧動作を中止し、リターン動作指定時はその後リターン動作を行います。 <u>ジョグ信号：ON (ジョグ動作)</u> この信号をONしている間、軸選択0~4信号で選択している番号の軸のみジョグ前進動作を行います。OFFするとその場停止します。 非常停止/リセット解除時は、100ms以上経過後にこの信号をONにしてください。
5	原点サーチ/原点復帰	NO	<u>ジョグ信号：OFF</u> この信号を200ms以上ONにすると、全軸の原点サーチ(原点サーチ完了の場合は原点復帰)動作を行います。 <u>ジョグ信号：ON (強制原点サーチ動作)</u> この信号を200ms以上ONにすると、常に原点サーチ動作を行います。
6	ジョグ	NO	ジョグ前進、またはジョグ後退動作をする時にこの信号をONにします。
7	シーケンス/軸 選択 0	NO	<u>ジョグ信号：OFF (シーケンス動作)</u> PAGE 5-1-4 【表1】 シーケンス番号1~32を選択します。 <u>ジョグ信号：ON (ジョグ動作)</u> ジョグ動作軸番号1~31を選択します。 動作中の選択変更は無効です。次の動作開始時に有効になります。
8	シーケンス/軸 選択 1	NO	
9	シーケンス/軸 選択 2	NO	
10	シーケンス/軸 選択 3	NO	
11	シーケンス/軸 選択 4	NO	
12		NO	
13	PLC入力ポート 1	NO	シーケンスコマンド[入力信号待ち:ポート1~4]でそれぞれ使用する信号です。 ONになると次のステージ番号の動作へ移ります。
14	PLC入力ポート 2	NO	
15	PLC入力ポート 3	NO	
16	PLC入力ポート 4	NO	
17	1軸 軸切	NO	それぞれの信号をONにすると、各軸が軸切状態になり、サーボオフします。 軸切状態の軸は動作しません。 軸切状態の軸がシーケンスに設定されている時は、その軸は動作対象外になります。 動作中にONにするとその軸の動作を停止します。
18	2軸 軸切	NO	
19	3軸 軸切	NO	
20	4軸 軸切	NO	
21	5軸 軸切	NO	
22	6軸 軸切	NO	
23	7軸 軸切	NO	
24	8軸 軸切	NO	
25	9軸 軸切	NO	
26	10軸 軸切	NO	



## 【PLC入力信号一覧】(続き)

ピン 番号	信号名	接続	機能・用途説明
27	サイクルカウントアップ	NO	[PLC入力信号カウントアップ]方式選択時のみ有効です。 この信号を200ms以上ONにすると、シーケンス選択0~4信号で選択しているシーケンス番号のサイクルカウントを+1します。 工場出荷設定は、[自動カウントアップ]方式が選択されています。 カウントアップ方式の選択はユーザーコンソールにて行います。
28	サイクルカウントクリア	NO	この信号を200ms以上ONにすると、シーケンス選択0~4信号で選択しているシーケンス番号のサイクルカウントをクリアします。(1に戻します。)
29	ジョグ速度選択	NO	ジョグ前進、またはジョグ後退動作をする時の速度を選択します。 OFF: ジョグ速度 = システムパラメーター[00 32]マニュアル動作速度 ON : ジョグ速度 = システムパラメーター[00 32]マニュアル動作速度 / 10
30	データ選択0	NO	出力データバンク1~8を選択します。 PAGE 5-1-4【表2】
31	データ選択1	NO	
32	データ選択2	NO	
33	入力信号電源		入力信号コモン シンクタイプ(NPN仕様) +24V
34	入力信号電源		ソースタイプ(PNP仕様) 0V

【表1】シーケンス選択/軸選択 0～4

シーケンス選択 /軸選択 4	シーケンス選択 /軸選択 3	シーケンス選択 /軸選択 2	シーケンス選択 /軸選択 1	シーケンス選択 /軸選択 0	シーケンス 番号	ジョグ動作軸 番号
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2	2
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3	3
OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	4
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	5	5
OFF	OFF	ON	OFF	ON	6	6
OFF	OFF	ON	ON	OFF	7	7
OFF	OFF	ON	ON	ON	8	8
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	9	9
OFF	ON	OFF	OFF	ON	10	10
OFF	ON	OFF	ON	OFF	11	11
OFF	ON	OFF	ON	ON	12	12
OFF	ON	ON	OFF	OFF	13	13
OFF	ON	ON	OFF	ON	14	14
OFF	ON	ON	ON	OFF	15	15
OFF	ON	ON	ON	ON	16	16
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	17	17
ON	OFF	OFF	OFF	ON	18	18
ON	OFF	OFF	ON	OFF	19	19
ON	OFF	OFF	ON	ON	20	20
ON	OFF	ON	OFF	OFF	21	21
ON	OFF	ON	OFF	ON	22	22
ON	OFF	ON	ON	OFF	23	23
ON	OFF	ON	ON	ON	24	24
ON	ON	OFF	OFF	OFF	25	25
ON	ON	OFF	OFF	ON	26	26
ON	ON	OFF	ON	OFF	27	27
ON	ON	OFF	ON	ON	28	28
ON	ON	ON	OFF	OFF	29	29
ON	ON	ON	OFF	ON	30	30
ON	ON	ON	ON	OFF	31	31
ON	ON	ON	ON	ON	32	

【表2】データ選択0～2

データ選択2	データ選択1	データ選択0	出力データバンク
OFF	OFF	OFF	1
OFF	OFF	ON	2
OFF	ON	OFF	3
OFF	ON	ON	4
ON	OFF	OFF	5
ON	OFF	ON	6
ON	ON	OFF	7
ON	ON	ON	8

## 5-1-3 出力信号 (PLC OUT)

ピン番号1～32の出力信号は、全てのバンク1～8でユーザー自由割付方式となります。  
ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号を割り付けます。



【メイン：PLC出力信号一覧】

信号名	接続	機能・用途説明
総合 REJECT(NG)判定	NO	動作結果がREJECT(NG)の時にON出力します。 動作中の[非常停止],[軸切],[スタート信号OFF]の時もON出力します。 複数軸動作の場合、1軸でもREJECT(NG)の時にON出力します。
総合 ACCEPT(OK)判定	NO	動作結果がACCEPT(OK)の時にON出力します。 複数軸動作の場合、プレス動作を行った全ての軸がACCEPT(OK)の時にON出力します。
サーボプレス異常	NO	動作開始時、または動作中に異常が発生した時にON出力します。
レディー	NO	システムが動作可能な時にON出力します。 [電源投入後5秒間],[異常時],[非常停止状態],[動作中],[リセット中],[CALチェック中]の時はOFF出力します。
動作中	NO	シーケンス動作中、プレス動作中にON出力します。
終了	NO	シーケンス動作が終了した時にON出力します。 スタート信号OFF等でシーケンス動作を途中で終了した場合は、ON出力しません。
シーケンス/軸 選択 0	NO	<b>ジョグ信号：OFF (シーケンス動作)</b> 選択されたシーケンス番号1～32を出力します。 <b>ジョグ信号：ON (ジョグ動作)</b> 選択されたジョグ動作軸番号1～31を出力します。 インターロックに使用します。
シーケンス/軸 選択 1	NO	
シーケンス/軸 選択 2	NO	
シーケンス/軸 選択 3	NO	
シーケンス/軸 選択 4	NO	
PLC出力ポート 1	NO	シーケンスコマンド[信号出力:ポート1～8]でそれぞれ使用する信号です。 次のシーケンス動作開始までON出力を保持します。
PLC出力ポート 2	NO	
PLC出力ポート 3	NO	
PLC出力ポート 4	NO	
PLC出力ポート 5	NO	
PLC出力ポート 6	NO	
PLC出力ポート 7	NO	
PLC出力ポート 8	NO	
バイパス軸有り	NO	何れかの軸が軸切状態になっている時にON出力します。

PAGE 5-1-4 【表1】

## 【1～31軸：PLC出力信号一覧】


信号名	接続	機能・用途説明
REJECT(NG)判定	NO	動作結果がREJECT(NG)の時に動作中信号OFFになった後ON出力します。
ACCEPT(OK)判定	NO	動作結果がACCEPT(OK)の時に動作中信号OFFになった後ON出力します。
サーボプレス異常	NO	サーボプレス異常が発生した時に出力します。
レディー	NO	動作可能な時にON出力します。
動作中	NO	動作中にON出力します。
軸切	NO	軸切状態の時にON出力します。
原点サーチ完了	NO	原点サーチ動作後、プレス原点が決定している時にON出力します。
リターン位置停止	NO	プレス原点から[41 リターン位置]の間で停止中にON出力します。
目標値到達	NO	[14 目標荷重]または[33 目標距離]に到達した時、[61 荷重保持時間]の間だけON出力します。 [61 荷重保持時間]が"0"の時は出力されません。
前進位置信号	NO	シーケンス[プレス動作]で加圧動作中、[50 前進位置 ON 距離]から[51 前進位置 OFF 距離]までON出力します。
後退位置信号	NO	シーケンス[プレス動作]でリターン動作中、[52 後退位置 ON 距離]から[53 後退位置 OFF 距離]までON出力します。
前進中	NO	前進動作中にON出力します。
後退中	NO	後退動作中にON出力します。
原位置信号	NO	プレス原点からシステムパラメーター[00 35 原位置信号出力範囲]の間に停止している時にON出力します。
サーボオン	NO	サーボプレスが動作を開始するとON出力します。 [異常],[非常停止],[リセット],[軸切]になるとOFF出力します。
パラメーター選択0	NO	選択されたパラメーター番号1～32を出力します。
パラメーター選択1	NO	
パラメーター選択2	NO	
パラメーター選択3	NO	
パラメーター選択4	NO	
荷重下限 REJECT	NO	判定荷重が下限 REJECT になった時に ON 出力します。
荷重上限 REJECT	NO	判定荷重が上限 REJECT になった時に ON 出力します。
距離下限 REJECT	NO	判定距離が下限 REJECT になった時に ON 出力します。
距離上限 REJECT	NO	判定距離が上限 REJECT になった時に ON 出力します。
干渉チェックゾーン REJECT	NO	プレス原点から[36 干渉チェック距離]の間で[15 干渉チェック荷重]を検出した時に ON 出力します。
加圧時間下限 REJECT	NO	[18 距離計測開始荷重]を検出してから[33 目標距離]に到達するまでの加圧時間が下限 REJECT になった時に ON 出力します。 プレス方式【定荷重距離】のみ
加圧時間上限 REJECT	NO	[18 距離計測開始荷重]を検出してから[33 目標距離]に到達するまでの加圧時間が上限 REJECT になった時に ON 出力します。 プレス方式【定荷重距離】のみ
ワーク1 距離下限 REJECT	NO	[22 ワーク1 荷重]を検出した距離が下限 REJECT になった時に ON 出力します。
ワーク1 距離上限 REJECT	NO	[22 ワーク1 荷重]を検出した距離が上限 REJECT になった時に ON 出力します。
ワーク2 荷重下限 REJECT	NO	[44 ワーク2 開始距離]から[45 ワーク2 終了距離]の間の荷重が下限 REJECT になった時に ON 出力します。
ワーク2 荷重上限 REJECT	NO	[44 ワーク2 開始距離]から[45 ワーク2 終了距離]の間の荷重が上限 REJECT になった時に ON 出力します。
ワーク3 荷重下限 REJECT	NO	[46 ワーク3 開始距離]から[47 ワーク3 終了距離]の間の荷重が下限 REJECT になった時に ON 出力します。
ワーク3 荷重上限 REJECT	NO	[46 ワーク3 開始距離]から[47 ワーク3 終了距離]の間の荷重が上限 REJECT になった時に ON 出力します。
最終荷重 REJECT	NO	最終荷重が下限または上限 REJECT になった時に ON 出力します。
最終距離 REJECT	NO	最終距離が下限または上限 REJECT になった時に ON 出力します。
バンドチェック REJECT	NO	バンドチェックで下限または上限 REJECT になった時に ON 出力します。
インフォメーション1	NO	インフォメーション設定 INFO1～8の REJECT 条件を検出した時にそれぞれON出力します。
インフォメーション2	NO	
インフォメーション3	NO	
インフォメーション4	NO	
インフォメーション5	NO	
インフォメーション6	NO	
インフォメーション7	NO	
インフォメーション8	NO	

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、バンク 1 の出力信号が次のように初期設定されています。

ピン 番号	信号名	接続	機能・用途説明
1	総合 REJECT(NG)判定	NO	
2	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	
3	サーボプレス異常	NO	
4	レディー	NO	
5	動作中	NO	
6	終了	NO	
7		NO	
8		NO	
9		NO	
10	シーケンス/軸 選択0	NO	
11	シーケンス/軸 選択1	NO	
12	シーケンス/軸 選択2	NO	
13	シーケンス/軸 選択3	NO	
14	シーケンス/軸 選択4	NO	
15		NO	
16		NO	
17		NO	
18		NO	
19		NO	
20		NO	
21		NO	
22		NO	
23		NO	
24		NO	
25		NO	
26		NO	
27		NO	
28		NO	
29		NO	
30		NO	
31		NO	
32		NO	
33	出力信号電源		出力信号コモン シンクタイプ(NPN仕様) 0V ソースタイプ(PNP仕様) +24V
34	出力信号電源		

## 5-1-4 適合プラグ

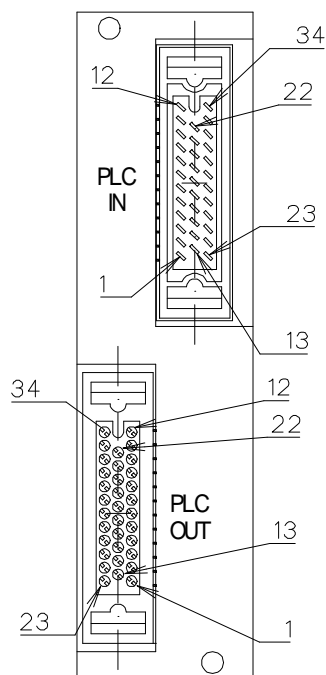

メーカー：本田通信工業  
半田付けタイプコネクタ

PLC IN : MR-34F+MR-34L (ケース)

PLC OUT : MR-34M+MR-34L (ケース)


コネクタは付属しています。  
ケーブルはお客様で作成してください。




注意 ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## 5-1-5 入出力ハードウェア仕様と推奨接続回路

シンクタイプ (NPN仕様)

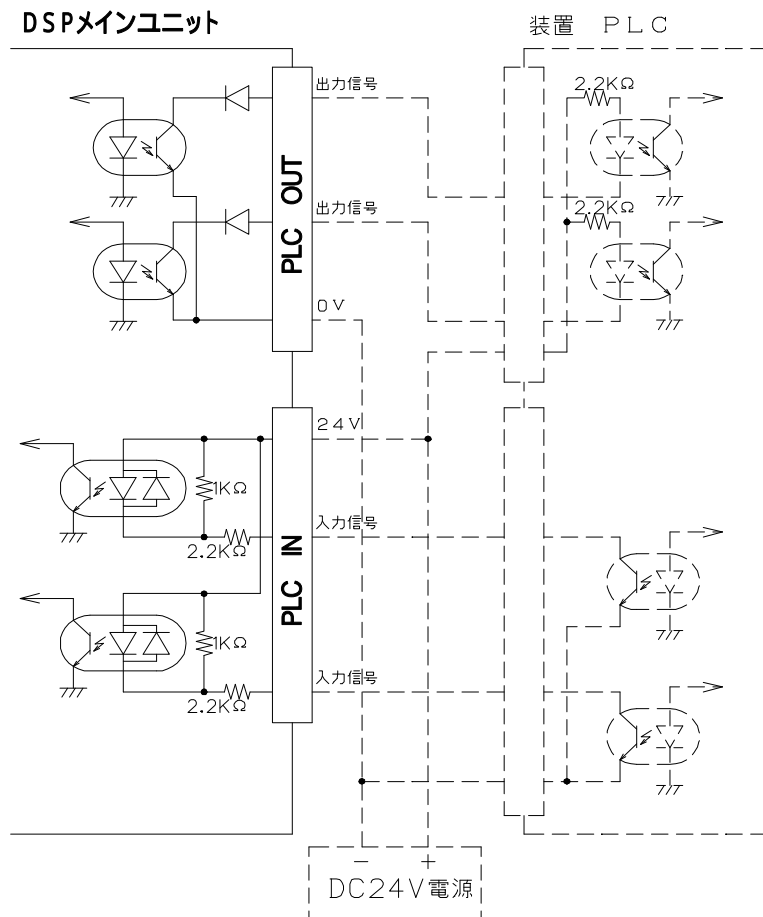

## ソースタイプ (PNP仕様)

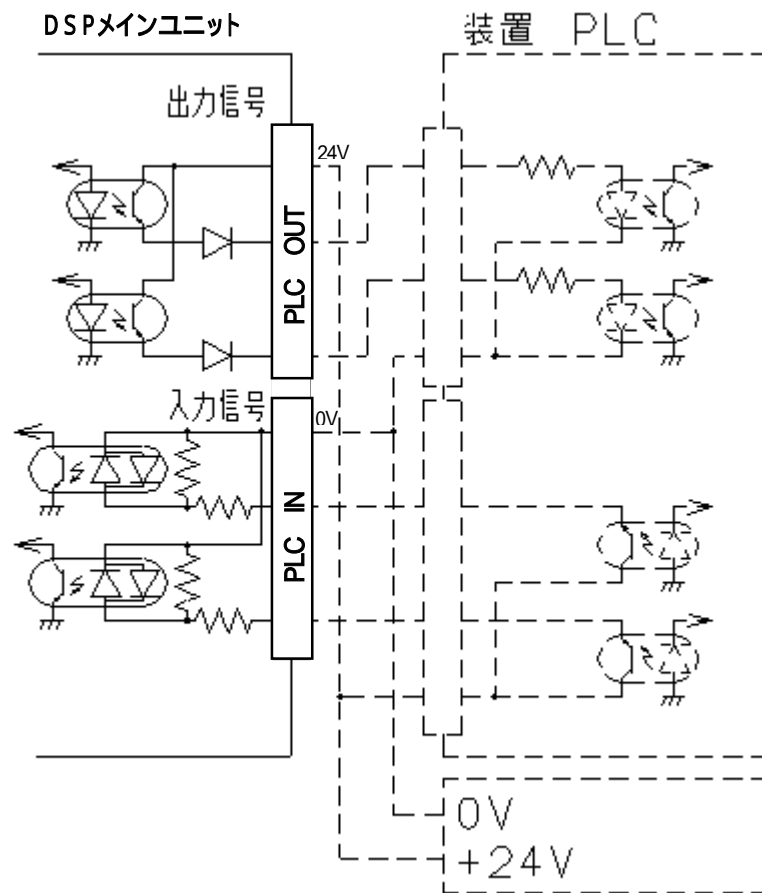

Memo



## 5-2 DeviceNet

オープンフィールドネットワーク DeviceNet に準拠していますので、他社製の DeviceNet マスタ、スレーブと接続することができます。

リモート I / O 通信と Explicit メッセージ通信を同時に実行することができます。


### リモート I / O 通信

- ・入力信号
- ・出力信号


### Explicit メッセージ通信

- ・プレス結果データ
- ・ワーク ID (バーコードデータ)

### 5-2-1 システム構成

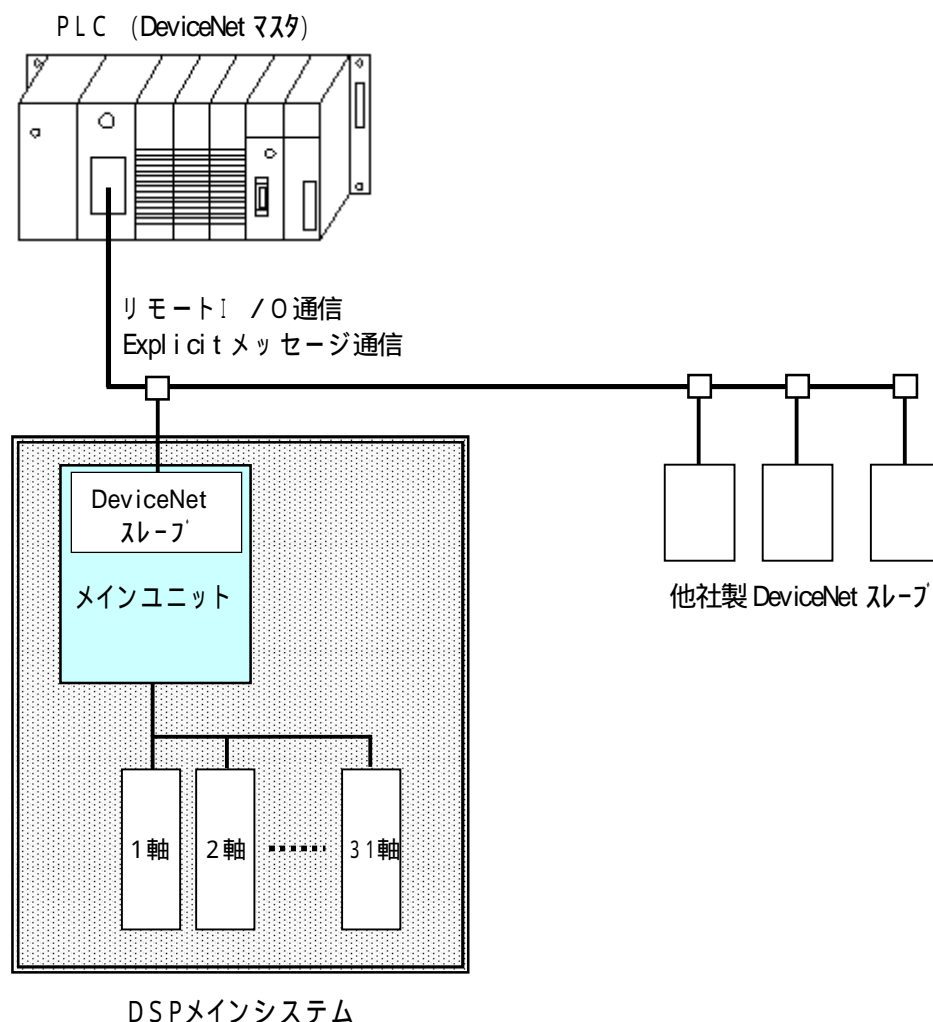

## 5-2-2 ハードウェアの設定

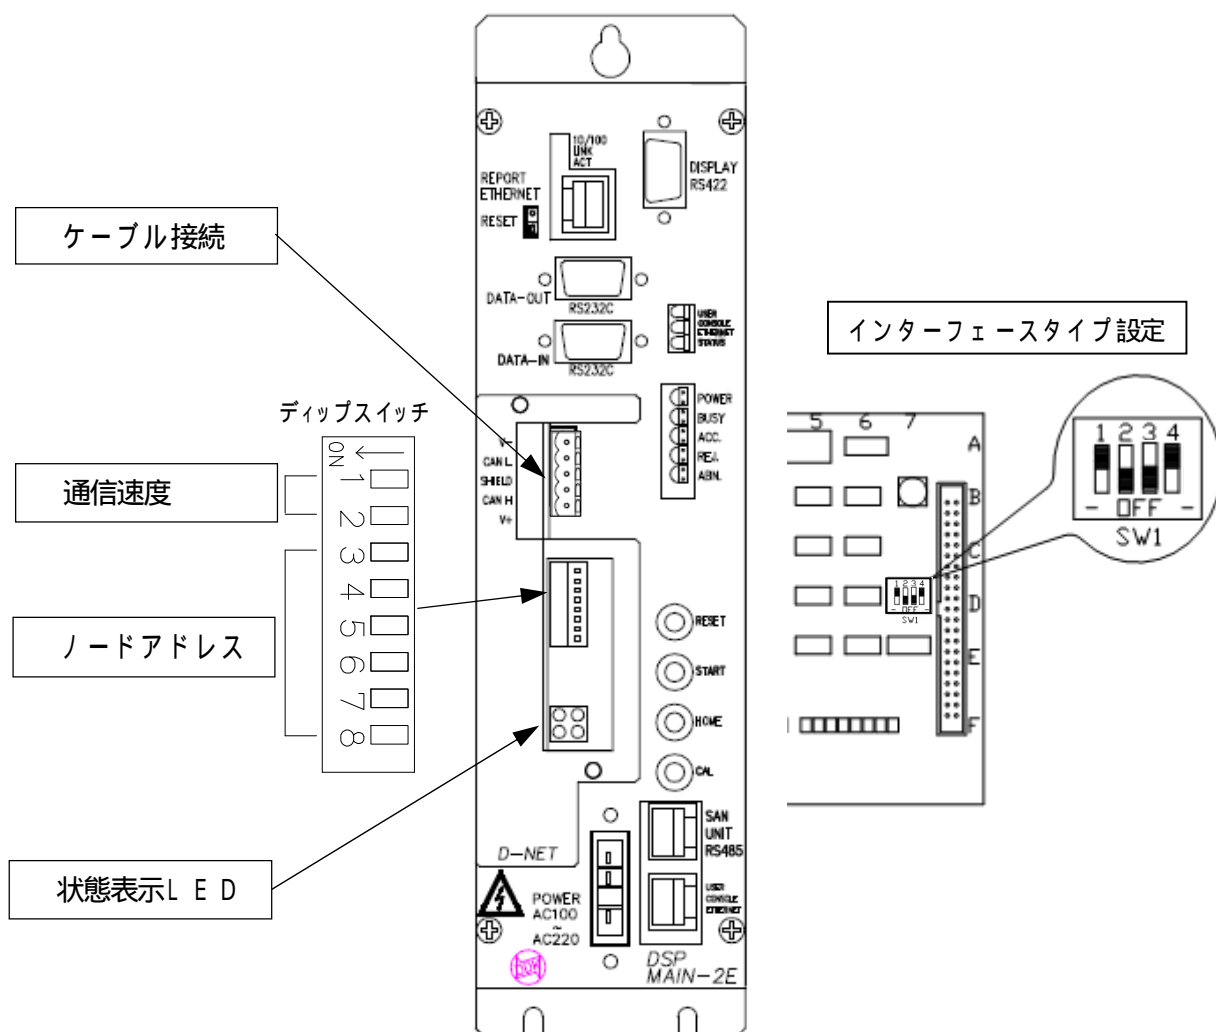

## インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース タイプ	
ON	OFF	OFF	ON	DeviceNet	番号 9




**SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないでください。**

## ケーブル接続

## 【コネクタ】

No.	線色	信号種別
1	黒	電源ケーブル - 側 (V -)
2	青	通信データ Low 側 (CANL)
3	-	シールド
4	白	通信データ High 側 (CANH)
5	赤	電源ケーブル - 側 (V +)

メーカー：フェニックス・コンタクト  
型 名：TMSTBP 2.5/5 ST-5.08

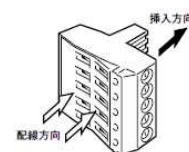

コネクタは付属しています。  
ケーブルはお客様で作成してください。



ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## 通信速度

DeviceNet の通信速度を設定します。

### ディップスイッチ 1, 2

1	2	通信速度
OFF	OFF	125K bit/s
OFF	ON	250K bit/s
ON	OFF	500K bit/s
ON	ON	設定しないでください。

## ノードアドレス

DeviceNet のノードアドレスを設定します。

 
### ディップスイッチ 3 ~ 8

3	4	5	6	7	8	ノードアドレス
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0 0
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0 1
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	0 2
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0 3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
ON	ON	ON	ON	OFF	ON	6 1
ON	ON	ON	ON	ON	OFF	6 2
ON	ON	ON	ON	ON	ON	6 3

## 状態表示 LED

ノード自体の状態、およびネットワークの状態を表示します。

マイコン上部



- 1 : 未使用
- 2 : Network Status
- 3 : Module Status
- 4 : 未使用

LED 名称	色	状 態	内 容
Module Status	緑	点灯	正常状態
	赤	点灯	致命的な故障
		点滅	回復可能な異常（コンフィグレーション異常、初期処理失敗等）です。再設定などで回復できます。
	-	消灯	電源供給なし
Network Status	緑	点灯	オンライン / 通信接続完
		点滅	オンライン状態になっているが、I/O 通信・メッセージ通信が確立していません。停止中です。
	赤	点灯	通信不可能な状態です。 ノードアドレス重複などの異常です。
		点滅	通信異常、構成異常などの状態です。
	-	消灯	オフライン / 電源供給なし

## 5-2-3 入力信号

入力点数： 4 Ch.(64ビット)

入力信号名は、全て固定割付となっています。(変更不可)

入力 Ch. No. 5 ~ 16 の未使用領域も確保されます。

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC : ノーマルクローズ、NO : ノーマルオープン

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
入力 Ch. No.1	0	非常停止	NC	
	1	リセット	NO	
	2	リターン	NO	
	3	スタート	NO	
	4	原点サーチ/原点復帰	NO	
	5	ジョグ	NO	
	6	シーケンス/軸 選択0	NO	
	7	シーケンス/軸 選択1	NO	
	8	シーケンス/軸 選択2	NO	
	9	シーケンス/軸 選択3	NO	
	10	シーケンス/軸 選択4	NO	
	11		NO	
	12	PLC入力ポート1	NO	
	13	PLC入力ポート2	NO	
	14	PLC入力ポート3	NO	
	15	PLC入力ポート4	NO	
入力 Ch. No.2	0	1軸 軸切	NO	
	1	2軸 軸切	NO	
	2	3軸 軸切	NO	
	3	4軸 軸切	NO	
	4	5軸 軸切	NO	
	5	6軸 軸切	NO	
	6	7軸 軸切	NO	
	7	8軸 軸切	NO	
	8	9軸 軸切	NO	
	9	10軸 軸切	NO	
	10	サイクルカウントアップ	NO	
	11	サイクルカウントクリア	NO	
	12	ジョグ速度選択	NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明																																				
入力 Ch. No.3	0	1 1 軸 軸切	NO	No. 1 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	1 2 軸 軸切	NO	No. 1 2 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	1 3 軸 軸切	NO	No. 1 3 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	1 4 軸 軸切	NO	No. 1 4 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	1 5 軸 軸切	NO	No. 1 5 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	1 6 軸 軸切	NO	No. 1 6 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	6	1 7 軸 軸切	NO	No. 1 7 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	7	1 8 軸 軸切	NO	No. 1 8 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	8	1 9 軸 軸切	NO	No. 1 9 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	9	2 0 軸 軸切	NO	No. 2 0 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	10	2 1 軸 軸切	NO	No. 2 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	11	2 2 軸 軸切	NO	No. 2 2 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	12	2 3 軸 軸切	NO	No. 2 3 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	13	2 4 軸 軸切	NO	No. 2 4 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	14	2 5 軸 軸切	NO	No. 2 5 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	15	2 6 軸 軸切	NO	No. 2 6 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
入力 Ch. No.4	0	2 7 軸 軸切	NO	No. 2 7 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	2 8 軸 軸切	NO	No. 2 8 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	2 9 軸 軸切	NO	No. 2 9 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	3 0 軸 軸切	NO	No. 3 0 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	3 1 軸 軸切	NO	No. 3 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	未使用	NO																																					
	6	未使用	NO																																					
	7	未使用	NO																																					
	8	未使用	NO																																					
	9	結果データ出力 軸選択 0	NO	出力する結果データの軸番号 1 ~ 3 1 を選択します。 <table><tr><td>軸選択4</td><td>軸選択3</td><td>軸選択2</td><td>軸選択1</td><td>軸選択0</td><td>選択軸番号</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>2</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>31</td></tr></table>	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3						}	ON	ON	ON	ON	OFF	31
	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号																																		
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1																																		
	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2																																		
	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3																																		
						}																																		
	ON	ON	ON	ON	OFF	31																																		
10	結果データ出力 軸選択 1	NO																																						
11	結果データ出力 軸選択 2	NO																																						
12	結果データ出力 軸選択 3	NO																																						
13	結果データ出力 軸選択 4	NO																																						
14	結果データ出力 バンク選択	NO	出力する結果データのバンク番号を選択します。 OFF : バンク 1 (荷重データ) ON : バンク 2 (距離データ)																																					
15	結果データ出力 有効	NO	ON : 出力 Ch. No.5 ~ 14へ結果データを出力します。 出力 Ch. No.15へ選択バンク番号を出力します。 出力 Ch. No.16へ選択軸番号を出力します。 詳細は PAGE 5-2-8 【結果データ出力】をご参照ください。 OFF : 出力 Ch. No.5 ~ 16に PLC 出力割付されている場合は、その信号を出力します。 出力データ長設定 : 32 バイト [256 ビット出力]																																					



マスター出力側での Ch. No. は、ノードアドレス等の設定により異なりますので確認の上ご使用ください。

## 5-2-4 出力信号

出力点数： 16 Ch.(256ビット) 未使用領域も確保されます。

出力信号名は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、出力 Ch. No. 1 のみ次のように初期設定されています。

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Ch. No.1	0	総合 REJECT(NG)判定	NO	
	1	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	
	2	サーボプレス異常	NO	
	3	レディー	NO	
	4	動作中	NO	
	5	終了	NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9	シーケンス/軸 選択0	NO	
	10	シーケンス/軸 選択1	NO	
	11	シーケンス/軸 選択2	NO	
	12	シーケンス/軸 選択3	NO	
	13	シーケンス/軸 選択4	NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Ch. No.2	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

}

}

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Ch. No.15	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Ch. No.16	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	



注意

マスター入力側での Ch. No.は、ノードアドレス等の設定により異なりますので確認の上ご使用ください。

## 【結果データ出力】

出力 Ch.. No.	結果データ		
	バンク1	バンク2	
No.5	判定荷重（整数部）	判定距離（整数部）	BCD
No.6	判定荷重（小数部）	判定距離（小数部）	BCD
No.7	下限荷重（整数部）	下限距離（整数部）	BCD
No.8	下限荷重（小数部）	下限距離（小数部）	BCD
No.9	上限荷重（整数部）	上限距離（整数部）	BCD
No.10	上限荷重（小数部）	上限距離（小数部）	BCD
No.11	最終荷重（整数部）	最終距離（整数部）	BCD
No.12	最終荷重（小数部）	最終距離（小数部）	BCD
No.13	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.14	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.15	選択バンク番号 0 0 0 1	選択バンク番号 0 0 0 2	HEX
No.16	選択軸番号 0 0 0 1 ~ 0 0 1 F ( 1 ~ 3 1 )		HEX

## 結果データ出力例

No.15	0 0 0 1    バンク1	0 0 0 2    バンク2
No.16	0 0 0 1    軸番号1	0 0 0 2    軸番号2
No.5	0 0 1 2    判定荷重（整数部）	0 1 2 3    判定距離（整数部）
No.6	3 0 0 0    判定荷重（小数部）	4 5 6 0    判定距離（小数部）

軸番号1  
判定荷重 1 2 . 3

軸番号2  
判定距離 1 2 3 . 4 5 6

- シーケンスコマンド **結果出力** **終了** 実行で結果データを更新します。
- シーケンス動作中も入力可能です。



## 5 - 2 - 5 オープンネット設定



工場出荷時、標準のオープンネット設定がメインユニットに書き込まれています。  
設定を変更する場合は、メインユニットから読み出しファイル保存でバックアップを取ってください。

## 【設定ファイル】

**参照** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)を読み込みます。

**保存** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)に保存します。

**読み出し** : メインユニットからオープンネット設定を読み出します。

**書き込み** : メインユニットへオープンネット設定を書き込みます。  
書き込み後、電源を再投入して下さい。

**照合** : ユーザーコンソールとメインユニットのオープンネット設定を照合します。

## 【基本設定】

**I/O設定**

入力データ長 [メインユニット ⇒ PLC] 32バイト [256ビット入力]

出力データ長 [PLC ⇒ メインユニット] 32バイト [256ビット出力]

☒ **メッセージ入力 [メインユニット ⇒ PLC]**

メッセージブロック1	150	バイト	メッセージブロック3	150	バイト	メッセージブロック5	0	バイト
メッセージブロック2	150	バイト	メッセージブロック4	150	バイト	メッセージブロック6	0	バイト

☒ **メッセージ出力 [PLC ⇒ メインユニット]**

メッセージブロック1	32	バイト	メッセージブロック3	0	バイト	メッセージブロック5	0	バイト
メッセージブロック2	0	バイト	メッセージブロック4	0	バイト	メッセージブロック6	0	バイト

## 5-2-6 オープンネットメッセージ[メインユニット PLC]

「オープンネット メッセージ設定」で結果出力するメインフォーマット、軸フォーマットを設定します。

通信メニューで ☒ **PLC出力割付/オープンネットメッセージ設定** をチェックして、メインユニットに書き込むと有効になります。

## 【メインフォーマット】

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

メインフォーマット	データ	BCD					アスキー										
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB
サイクルカウント	1234567	4	01	23	45	67	7	31	32	33	34	35	36	37			
			1	2	3	4	5	6	7								
日付	2006/12/20	4	20	06	12	20	10	32	30	30	36	2F	31	32	2F	32	30
			2	0	0	6		2	0	0	6	/	1	2	/	2	0
時間	12:34:56	4	12	34	56	00	8	31	32	3A	33	34	3A	35	36		
			1	2	:	3	4	:	5	6							
総合判定	REJECT	2	01	00			3	52	45	4A							
	ACCEPT		02	00				41	43	43							
	ABNORMAL		04	00				41	42	4E							
	STOP		08	00				53	54	50							
	BYPASS		10	00				42	59	50							
	START OFF		20	00				53	54	4F							
	ABN. - STOP		40	00				41	42	53							
	ABN. - START OFF		60	00				41	42	4F							
シーケンス番号	1	2	01	00			2	30	31								
								0	1								

【軸フォーマット】 プレス動作した軸数分のデータを出力します。



小数点ありデータのBCDは、[整数部 2バイト][小数部 2バイト]が出力されます。

軸フォーマット	データ	BCD					アスキー											
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB	
パラメーター番号	2	2	02	00			2	30	32									
サイクル時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
判定荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
最終荷重	12.34	4	00	12	34	00	5	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
判定距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
最終距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
距離計測開始距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
干渉チェック距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック1距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
絶対距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
加圧時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
軸番号	3	2	03	00			2	30	33									
判定	(次頁参照)	4				00	BCDと同じ											

判定データ1

判定データ2

異常データ

判定文字

## 判定データ1

## 判定データ2

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		判定データ2								判定データ1															
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0								
論理		OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR								
ACCEPT(OK) 判定																									
REJECT(NG) 判定																									
サーボプレス異常																									
軸切																									
非常停止																									
荷重下限 REJECT																									
荷重上限 REJECT																									
距離下限 REJECT																									
距離上限 REJECT																									
干渉チェックゾーン REJECT																									
加圧時間下限 REJECT																									
加圧時間上限 REJECT																									
ワークチェック1 距離下限 REJECT																									
ワークチェック1 距離上限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重上限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重上限 REJECT																									
最終荷重 REJECT																									
最終距離 REJECT																									
バンドチェック REJECT																									

動作結果の判定をビット割付で設定します。

## 異常データ

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0																
アブノーマル 1																									
アブノーマル 2																									
アブノーマル 3																									
アブノーマル 4																									
アブノーマル 5																									
アブノーマル 6																									
アブノーマル 8																									
アブノーマル 9																									

アブノーマル発生時のアブノーマル番号をビット割付で設定します。

## 判定 出力例

[ REJECT(NG) 判定 ][ 荷重下限 REJECT ] の場合

判定データ1 02 判定データ2 01 異常データ 00 となり、  
判定 02 01 00 00 を出力します。

[ アブノーマル 3 ] が発生した場合

判定データ1 04 判定データ2 00 異常データ 04 となり、  
判定 04 00 04 00 を出力します。

## 判定文字

[ 判定荷重 ][ 判定距離 ][ ワークチェック1 距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ ワークチェック2 ピーク荷重 ][ ワークチェック3 ピーク荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT

[ ワークチェック2 ボトム荷重 ][ ワークチェック3 ボトム荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ 干渉チェック距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "Z" (5AH) : 干渉チェックゾーン REJECT

# オムロン SYSMAC CS/CJ シリーズ 結果データ出力例

オープンネット メッセージ設定

メイン フォーマット   軸フォーマット   判定データ   異常データ

データ形式  
☒ BCD   ☐ アスキー

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	サイクルカウント
4	シーケンス番号
5	総合判定
6	

プレス動作軸： 1 軸 2 軸

オープンネット メッセージ設定

メイン フォーマット   軸フォーマット   判定データ   異常データ

軸フォーマット	
1	軸番号
2	パラメーター番号
3	サイクル時間
4	判定荷重
5	判定距離
6	最終荷重
7	最終距離
8	判定
9	

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
メイン フォーマット	日付	時間	サイクルカウント	シーケンス番号	総合判定	軸番号	パラメーター番号			
D00200	2006	1220	1023	3600	0000	0216	0100	0100	0100	0200
	サイクル時間	判定荷重	判定距離	最終荷重	最終距離					
D00210	0010	3000	0002	8600	0085	7260	0003	1200	0100	2370
	判定(ACCEPT)	軸番号	パラメーター番号	サイクル時間	判定荷重	判定距離				
D00220	0001	0000	0200	0200	0010	5000	0002	7500	0086	0160
	最終荷重	最終距離	判定(REJECT)							
D00230	0003	3600	0100	7250	0201	0000				


軸フォーマット(2軸)

メイン	日付	2006/12/20
	時間	10:23:36
	サイクルカウント	216
	シーケンス番号	1
	総合判定	REJECT
1 軸	軸番号	1
	パラメーター番号	2
	サイクル時間	10.3
	判定荷重	2.86
	判定距離	85.726
	最終荷重	3.12
	最終距離	100.237
2 軸	判定	ACCEPT
	軸番号	2
	パラメーター番号	2
	サイクル時間	10.5
	判定荷重	2.75
	判定距離	86.016
	最終荷重	3.36
	最終距離	100.725
	判定	荷重下限REJECT

## 5-2-7 オープンネットメッセージ[PLC メインユニット]

PLCからワークID (バーコードデータ: アスキー最大 128 文字) をメッセージ入力します。

## オムロン SYSMAC CS/CJ シリーズ ワークID入力例

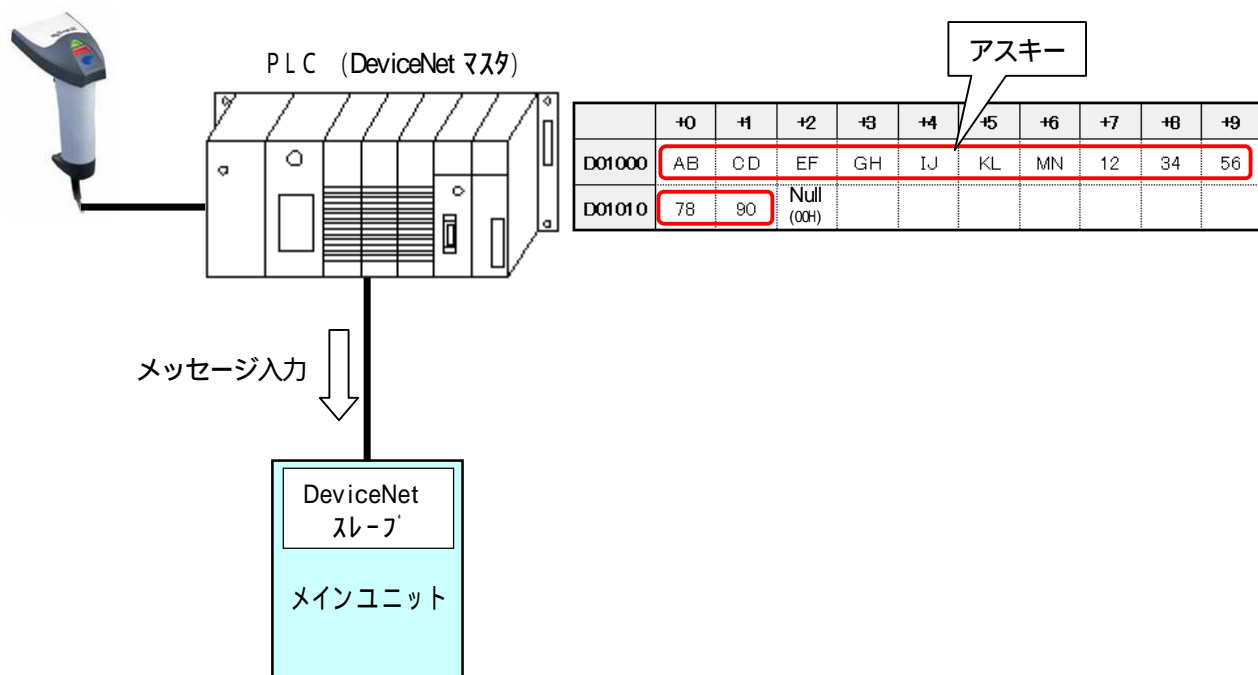

サイクルアウト 軸番号	シーケンス番号 パラメータ番号	シーケンス名 パラメータ名	サイクル時間	判定荷重	ワークID (バーコードデータ)					総合判定 判定
					品検番号	判定距離	品検距離	干渉距離	C1 距離	
263	01	シーケンス 1			ABCDEFGHJKLMN1234567890					ACCEPT(OK)
01	01	01	8.2	1.11	1.11	155.000	139.060	110.000	0.000	ACCEPT(OK)
02	01	01	13.7	1.22	1.22	145.543	145.543	110.003	0.000	ACCEPT(OK)



### 5-3 CC-Link Ver.1.10

オープンフィールドネットワーク CC-Link Ver.1.10 に準拠していますので、CC-Link Ver.1 マスタ局、リモートデバイス局、リモート I/O 局と接続することができます。

I/O 通信とメッセージ通信を同時に実行することができます。


#### I/O 通信

- ・入力信号
- ・出力信号


#### メッセージ通信

- ・プレス結果データ
- ・ワーク ID (バーコードデータ)

#### 5-3-1 システム構成

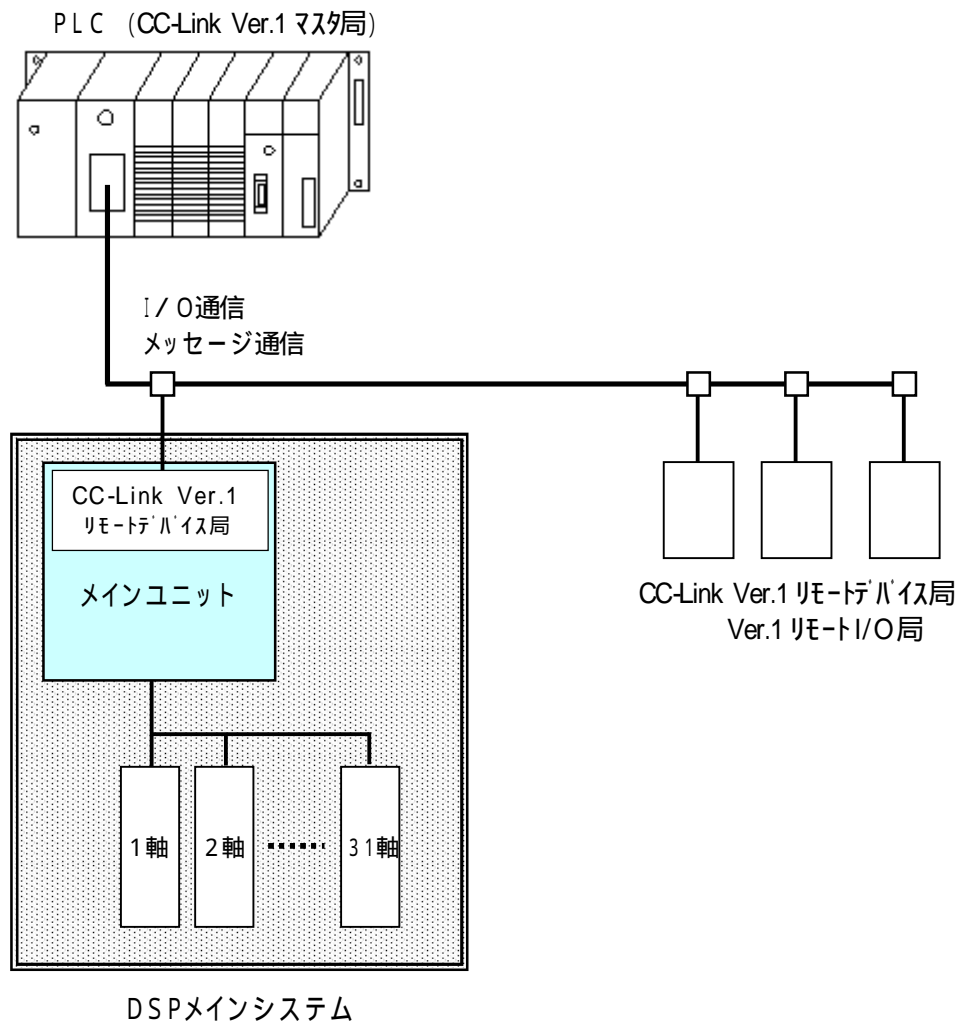

## 5-3-2 ハードウェアの設定

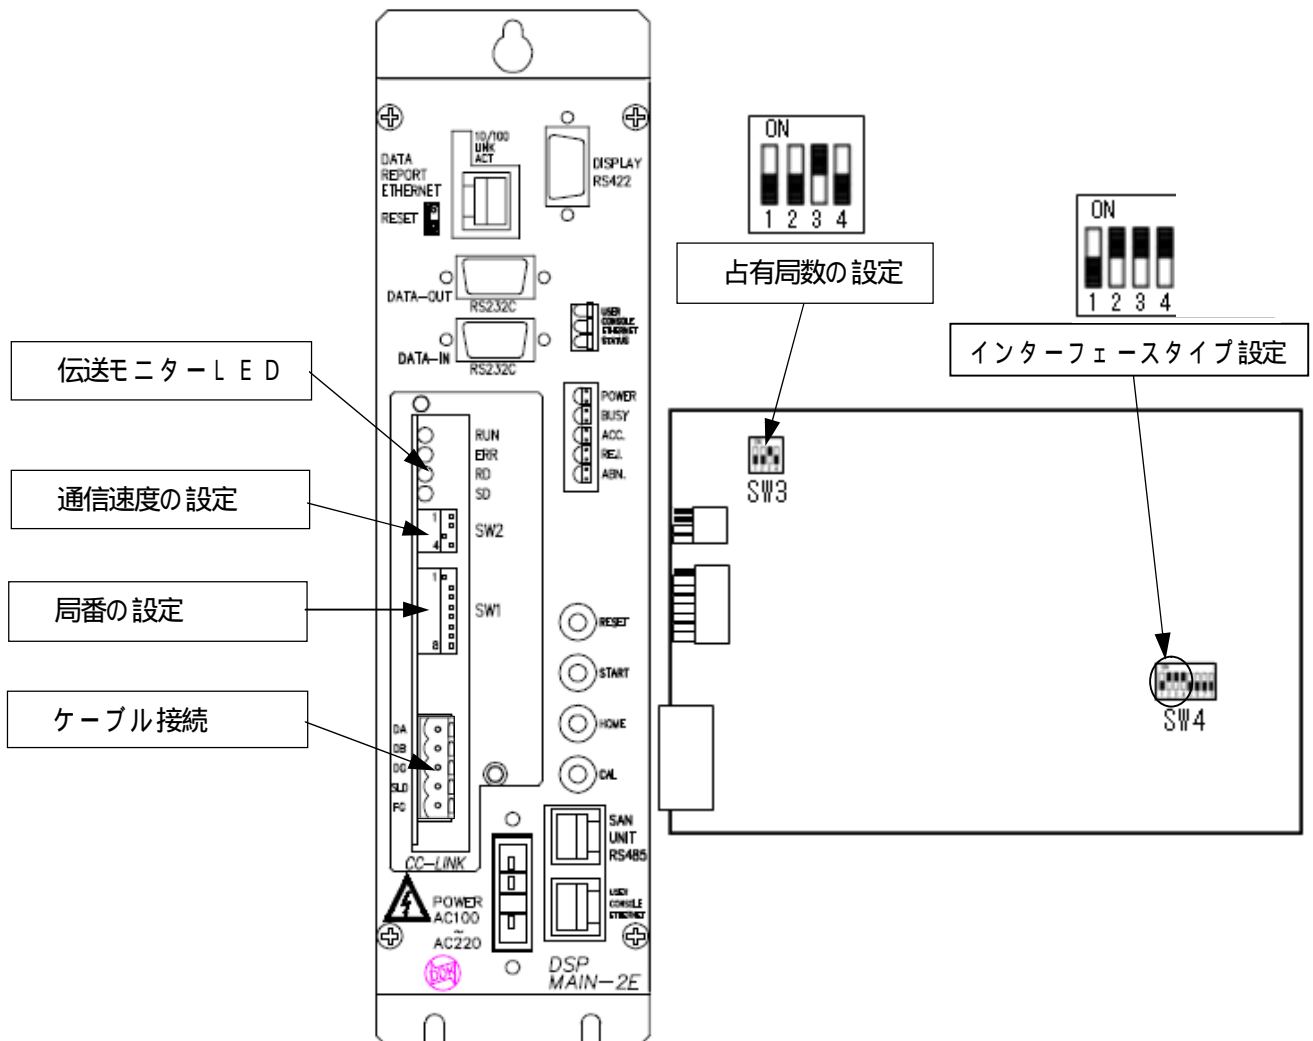

## インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース	
				タイプ	番号
OFF	ON	ON	ON	CC-Link Ver1.10	14



**注意** SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないでください。



## 局番の設定

局番	SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	SW1 -5	SW1 -6	SW1 -7	SW1 -8
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
63	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
64	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
下位桁					上位桁			

【工場出荷設定】1

## 通信速度の設定

通信速度の設定します。

通信速度	SW2 -1	SW2 -2	SW2 -3	SW2 -4
156kbps	OFF	OFF	OFF	OFF
625kbps	ON	OFF	OFF	OFF
2.5Mbps	OFF	ON	OFF	OFF
5Mbps	ON	ON	OFF	OFF
10Mbps	OFF	OFF	ON	OFF

【工場出荷設定】5Mbps

## 占有局数の設定

占有局数	SW3 -1	SW3 -2	SW3 -3	SW3 -4
1局占有	ON	ON	ON	未使用
2局占有	ON	OFF		
3局占有	OFF	ON		
4局占有	OFF	OFF		

【工場出荷設定】4局占有

SW3 -3 : 常時 "ON" : 占有局数依存としてください。

SW3 -4 : 使用しておりません。(ON/OFFのいずれでも動作に影響はありません。)

種別				
	1局占有	2局占有	3局占有	4局占有
	占有点数	占有点数	占有点数	占有点数
リモート入力 RX	32点	64点	96点	128点
リモート出力 RY	32点	64点	96点	128点
リモート装置	RWr	8ワード	12ワード	16ワード
	RWw	4ワード	8ワード	16ワード

## 伝送モニターLED

LED 名称	色	状態	内 容
RUN	緑	点灯	ネットワークに加入後のリフレッシュ&ポーリング正常受信 またはリフレッシュ正常受信
		消灯	1. ネットワークに加入前 2. チャンネルのキャリア検出 N.G. 3. タイムオーバー 4. H/W リセット中
ERR	赤	点灯	1. CRCエラー 2. リセット解除時、局番スイッチ設定エラー 3. リセット解除時、ポーレートスイッチ設定エラー
		消灯	1. 正常受信 2. H/W リセット中
		点滅	リセット解除時のスイッチ設定からスイッチ設定が変化した。(0.4 秒点滅)
SD	緑	点灯	データ送信中
		消灯	1. 上記以外 2. H/W リセット中
RD	緑	点灯	データ受信中 (チャンネルのキャリア検出中)
		消灯	1. チャンネルのキャリア検出 N.G. 2. H/W リセット中

○ : 点灯      : 消灯      : 点滅


RUN	ERR	SD	RD	動作
				正常受信しているがノイズでCRCエラーが時々発生している。
	0.4 秒点滅			リセット解除時の通信速度・局番設定から通信速度または局番設定が変化した。
				受信データがCRCエラーとなり、応答できない。
				正常受信
				自局宛データを受信しない。
				ポーリング応答しているが、リフレッシュ受信がCRCエラー
				自局宛データがCRCエラー
				リンク起動されていない。
				自局宛データが無いが、ノイズにより自局宛を受信不可
				断線等でデータを受信できない。電源断またはH/W リセット中
				通信速度、局番設定不正

## ケーブル接続

No.	信号名称
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	FG

メーカー：フェニックス・コンタクト  
型 名：TMSTBP 2.5/5-ST 5.08

コネクタは付属しています。  
ケーブルはお客様で作成してください。

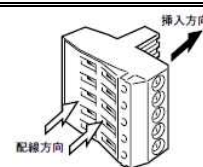

ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## 5-3-3 入力信号

入力点数： 64点

入力信号名は、全て固定割付となっています。(変更不可)

RY(n+4)0～RY(n+7)Fの未使用領域も確保されます。

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC：ノーマルクロース、NO：ノーマルオープン

リモート出力 RY	信号名	接続	リモート出力 RY	信号名	接続
RYn0	非常停止	NC	RY(n+2)0	1 1軸 軸切	NO
RYn1	リセット	NO	RY(n+2)1	1 2軸 軸切	NO
RYn2	リターン	NO	RY(n+2)2	1 3軸 軸切	NO
RYn3	スタート	NO	RY(n+2)3	1 4軸 軸切	NO
RYn4	原点サーチ / 原点復帰	NO	RY(n+2)4	1 5軸 軸切	NO
RYn5	ジョグ	NO	RY(n+2)5	1 6軸 軸切	NO
RYn6	シーケンス / 軸 選択 0	NO	RY(n+2)6	1 7軸 軸切	NO
RYn7	シーケンス / 軸 選択 1	NO	RY(n+2)7	1 8軸 軸切	NO
RYn8	シーケンス / 軸 選択 2	NO	RY(n+2)8	1 9軸 軸切	NO
RYn9	シーケンス / 軸 選択 3	NO	RY(n+2)9	2 0軸 軸切	NO
RYnA	シーケンス / 軸 選択 4	NO	RY(n+2)A	2 1軸 軸切	NO
RYnB		NO	RY(n+2)B	2 2軸 軸切	NO
RYnC	PLC入力ポート 1	NO	RY(n+2)C	2 3軸 軸切	NO
RYnD	PLC入力ポート 2	NO	RY(n+2)D	2 4軸 軸切	NO
RYnE	PLC入力ポート 3	NO	RY(n+2)E	2 5軸 軸切	NO
RYnF	PLC入力ポート 4	NO	RY(n+2)F	2 6軸 軸切	NO
RY(n+1)0	1軸 軸切	NO	RY(n+3)0	2 7軸 軸切	NO
RY(n+1)1	2軸 軸切	NO	RY(n+3)1	2 8軸 軸切	NO
RY(n+1)2	3軸 軸切	NO	RY(n+3)2	2 9軸 軸切	NO
RY(n+1)3	4軸 軸切	NO	RY(n+3)3	3 0軸 軸切	NO
RY(n+1)4	5軸 軸切	NO	RY(n+3)4	3 1軸 軸切	NO
RY(n+1)5	6軸 軸切	NO	RY(n+3)5		NO
RY(n+1)6	7軸 軸切	NO	RY(n+3)6		NO
RY(n+1)7	8軸 軸切	NO	RY(n+3)7		NO
RY(n+1)8	9軸 軸切	NO	RY(n+3)8		NO
RY(n+1)9	10軸 軸切	NO	RY(n+3)9		NO
RY(n+1)A	サイクルカウントアップ	NO	RY(n+3)A		NO
RY(n+1)B	サイクルカウントクリア	NO	RY(n+3)B		NO
RY(n+1)C	ジョグ速度選択	NO	RY(n+3)C		NO
RY(n+1)D		NO	RY(n+3)D		NO
RY(n+1)E		NO	RY(n+3)E		NO
RY(n+1)F		NO	RY(n+3)F		NO

## 5-3-4 出力信号

出力点数： 112点 未使用・使用不可領域も確保されます。

出力信号は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号名を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、RXn0～RXnFのみ次のように初期設定されています。

リモート入力 RX	信号名	接続	リモート入力 RX	信号名	接続
RXn0	総合 REJECT(NG)判定	NO	RX(n+2)0		NO
RXn1	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	RX(n+2)1		NO
RXn2	サーボプレス異常	NO	RX(n+2)2		NO
RXn3	レディー	NO	RX(n+2)3		NO
RXn4	動作中	NO	RX(n+2)4		NO
RXn5	終了	NO	RX(n+2)5		NO
RXn6		NO	RX(n+2)6		NO
RXn7		NO	RX(n+2)7		NO
RXn8		NO	RX(n+2)8		NO
RXn9	シーケンス / 軸 選択 0	NO	RX(n+2)9		NO
RXnA	シーケンス / 軸 選択 1	NO	RX(n+2)A		NO
RXnB	シーケンス / 軸 選択 2	NO	RX(n+2)B		NO
RXnC	シーケンス / 軸 選択 3	NO	RX(n+2)C		NO
RXnD	シーケンス / 軸 選択 4	NO	RX(n+2)D		NO
RXnE		NO	RX(n+2)E		NO
RXnF		NO	RX(n+2)F		NO
RX(n+1)0		NO	RX(n+3)0		NO
RX(n+1)1		NO	RX(n+3)1		NO
RX(n+1)2		NO	RX(n+3)2		NO
RX(n+1)3		NO	RX(n+3)3		NO
RX(n+1)4		NO	RX(n+3)4		NO
RX(n+1)5		NO	RX(n+3)5		NO
RX(n+1)6		NO	RX(n+3)6		NO
RX(n+1)7		NO	RX(n+3)7		NO
RX(n+1)8		NO	RX(n+3)8		NO
RX(n+1)9		NO	RX(n+3)9		NO
RX(n+1)A		NO	RX(n+3)A		NO
RX(n+1)B		NO	RX(n+3)B		NO
RX(n+1)C		NO	RX(n+3)C		NO
RX(n+1)D		NO	RX(n+3)D		NO
RX(n+1)E		NO	RX(n+3)E		NO
RX(n+1)F		NO	RX(n+3)F		NO

リモート入力 RX	信号名	接続	リモート入力 RX	信号名	接続
RX(n+4)0		NO	RX(n+6)0		NO
RX(n+4)1		NO	RX(n+6)1		NO
RX(n+4)2		NO	RX(n+6)2		NO
RX(n+4)3		NO	RX(n+6)3		NO
RX(n+4)4		NO	RX(n+6)4		NO
RX(n+4)5		NO	RX(n+6)5		NO
RX(n+4)6		NO	RX(n+6)6		NO
RX(n+4)7		NO	RX(n+6)7		NO
RX(n+4)8		NO	RX(n+6)8		NO
RX(n+4)9		NO	RX(n+6)9		NO
RX(n+4)A		NO	RX(n+6)A		NO
RX(n+4)B		NO	RX(n+6)B		NO
RX(n+4)C		NO	RX(n+6)C		NO
RX(n+4)D		NO	RX(n+6)D		NO
RX(n+4)E		NO	RX(n+6)E		NO
RX(n+4)F		NO	RX(n+6)F		NO
RX(n+5)0		NO	RX(n+7)0	システム領域 使用不可	
RX(n+5)1		NO	RX(n+7)1		
RX(n+5)2		NO	RX(n+7)2		
RX(n+5)3		NO	RX(n+7)3		
RX(n+5)4		NO	RX(n+7)4		
RX(n+5)5		NO	RX(n+7)5		
RX(n+5)6		NO	RX(n+7)6		
RX(n+5)7		NO	RX(n+7)7		
RX(n+5)8		NO	RX(n+7)8		
RX(n+5)9		NO	RX(n+7)9		
RX(n+5)A		NO	RX(n+7)A		
RX(n+5)B		NO	RX(n+7)B		
RX(n+5)C		NO	RX(n+7)C		
RX(n+5)D		NO	RX(n+7)D		
RX(n+5)E		NO	RX(n+7)E		
RX(n+5)F		NO	RX(n+7)F		

## 5-3-5 オープンネットメッセージ[メインユニット PLC]

「オープンネット メッセージ設定」で結果出力するメインフォーマット、軸フォーマットを設定します。

通信メニューで ☒ **PLC出力割付／オープンネットメッセージ設定** をチェックして、メインユニットに書き込むと有効になります。

最大16ワード(32バイト)までのプレス結果データをメッセージ出力します。

## 【メインフォーマット】

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	
4	空白 サイクルカウント 日付 時間 総合判定 シーケンス番号
5	
6	
7	
8	
9	
10	

 
メインフォーマット	データ	バイト数	B C D			
			LSB	データ	MSB	
サイクルカウント	1234567	4	01	23	45	67
日付	2006/12/20	4	20	06	12	20
時間	12:34:56	4	12	34	56	00
総合判定	REJECT	2	01	00		
	ACCEPT		02	00		
	ABNORMAL		04	00		
	STOP		08	00		
	BYPASS		10	00		
	START OFF		20	00		
	ABN. - STOP		40	00		
	ABN. - START OFF		60	00		
	BYP. - STOP		80	00		
シーケンス番号	1	2	01	00		

【軸フォーマット】 プレス動作した軸数分のデータを出力します。



小数点ありデータは、[整数部 2バイト][小数部 2バイト]が出力されます。

軸フォーマット	データ	BCD			
		バイト数	LSB	データ	MSB
パラメーター番号	2	2	02	00	
サイクル時間	123.4	4	01	23	40 00
判定荷重	12.34	4	00	12	34 00
最終荷重					
ワークチェック2 ボトム荷重					
ワークチェック2 ピーク荷重					
ワークチェック3 ボトム荷重					
ワークチェック3 ピーク荷重					
判定距離	123.456	4	01	23	45 60
最終距離					
距離計測開始距離					
干渉チェック距離					
ワークチェック1 距離					
ワークチェック2 ボトム距離					
ワークチェック2 ピーク距離					
ワークチェック3 ボトム距離					
ワークチェック3 ピーク距離					
絶対距離					
加圧時間	123.4	4	01	23	40 00
軸番号	3	2	03	00	
判定	(次頁参照)	4			00



判定データ1

判定データ2

オープンネット メッセージ設定																			
メイン フォーマット				軸フォーマット				判定データ				異常データ							
				判定データ2								判定データ1							
				ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
				OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR
論理																			
ACCEPT(OK) 判定																			
REJECT(NG) 判定																			
サーボプレス異常																			
軸切																			
非常停止																			
荷重下限 REJECT																			
荷重上限 REJECT																			
距離下限 REJECT																			
距離上限 REJECT																			
干渉チェックゾーン REJECT																			
加圧時間下限 REJECT																			
加圧時間上限 REJECT																			
ワークチェック1 距離下限 REJECT																			
ワークチェック1 距離上限 REJECT																			
ワークチェック2 荷重下限 REJECT																			
ワークチェック2 荷重上限 REJECT																			
ワークチェック3 荷重下限 REJECT																			
ワークチェック3 荷重上限 REJECT																			
最終荷重 REJECT																			
最終距離 REJECT																			
バンドチェック REJECT																			

動作結果の判定をビット割付で設定します。

異常データ

オープンネット メッセージ設定													
メイン フォーマット			軸フォーマット			判定データ			異常データ				
			ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0			
アブノーマル 1										0			
アブノーマル 2									0				
アブノーマル 3								0					
アブノーマル 4							0						
アブノーマル 5						0							
アブノーマル 6					0								
アブノーマル 8				0									
アブノーマル 9		0											

アブノーマル発生時のアブノーマル番号をビット割付で設定します。

軸フォーマット：判定 出力例

[ REJECT(NG) 判定 ][ 荷重下限 REJECT ] の場合

判定データ1 02 判定データ2 01 異常データ 00 となり、  
判定 02 01 00 00 を出力します。

[ アブノーマル 3 ] が発生した場合

判定データ1 04 判定データ2 00 異常データ 04 となり、  
判定 04 00 04 00 を出力します。



## 結果データ出力例

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	サイクルカウント
4	シーケンス番号
5	総合判定
6	

プレス動作軸： 1軸 2軸

軸フォーマット	
1	軸番号
2	パラメーター番号
3	サイクル時間
4	判定荷重
5	判定距離
6	判定
7	


D1 000	0620	日付	2006/12/20	メイン
D1 001	2012			
D1 002	2310	時間	10:23:36	
D1 003	0036			
D1 004	0000	サイクルカウン	216	
D1 005	1602			
D1 006	0001	シーケンス番号	1	
D1 007	0001	総合判定	REJECT	

D1 008	0001	軸番号	1	1軸
D1 009	0002	パラメーター番号	2	
D1 010	1000	サイクル時間	10.3	
D1 011	0030			
D1 012	0200	判定荷重	2.86	
D1 013	0086			
D1 014	8500	判定距離	85.726	
D1 015	6072			
D1 016	0100	判定	ACCEPT	
D1 017	0000			

D1 018	0002	軸番号	2	2軸
D1 019	0002	パラメーター番号	2	
D1 020	1000	サイクル時間	10.5	
D1 021	0050			
D1 022	0200	判定荷重	2.75	
D1 023	0075			
D1 024	8600	判定距離	86.016	
D1 025	6001			
D1 026	0102	判定	荷重下限	
D1 027	0000		REJECT	

## 5-3-6 オープンネットメッセージ[PLC メインユニット]

PLCからワークID (バーコードデータ: アスキー最大 32 文字) をメッセージ入力します。

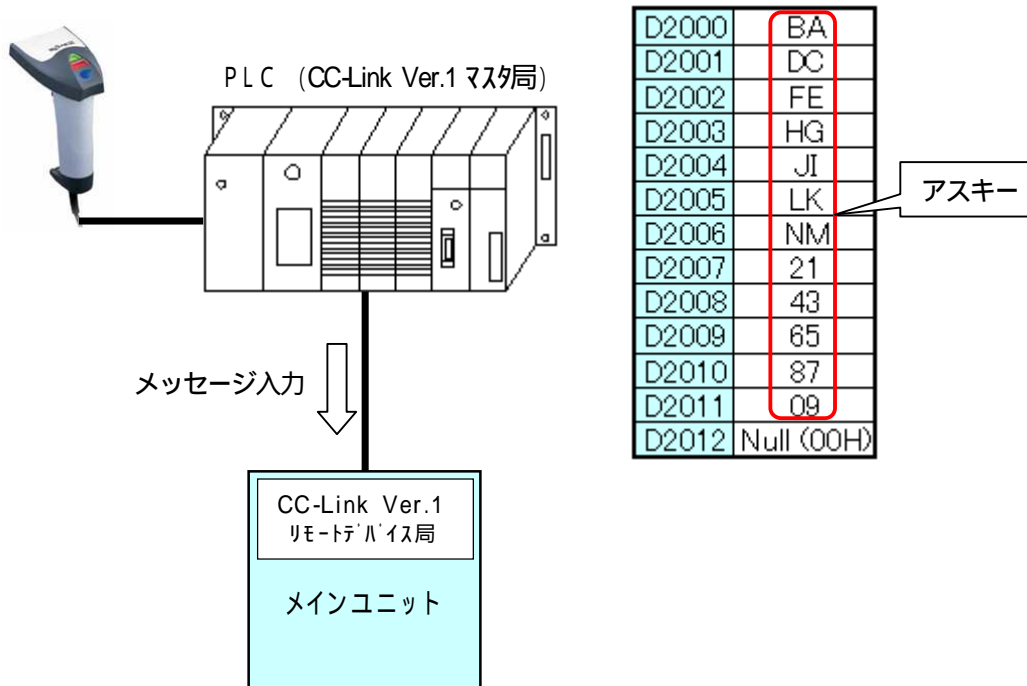

サイクルアウト 軸番号	シーケンス番号 パラメータ番号	シーケンス名 パラメータ名	ワークID (バーコードデータ)							総合判定 判定
			サイクル時間	判定荷重	最終位置	判定距離	最終距離	干渉距離	C1 距離	
263	01	シーケンス 1			ABCDEF GHIJ KLMN1234567890					ACCEPT(OK)
01	01	01	8.2	1.11	1.11	155.000	139.060	110.000	0.000	ACCEPT(OK)
02	01	01	13.7	1.22	1.22	145.543	145.543	110.003	0.000	ACCEPT(OK)

## 5 - 3 - 7 MELSEC Qシリーズのパラメータ設定


GX Developer 起動

PC シーズ QCPU(Q モード)プロジェクト作成

パラメータ

ネットワークパラメータ

CC-Link 一覧設定

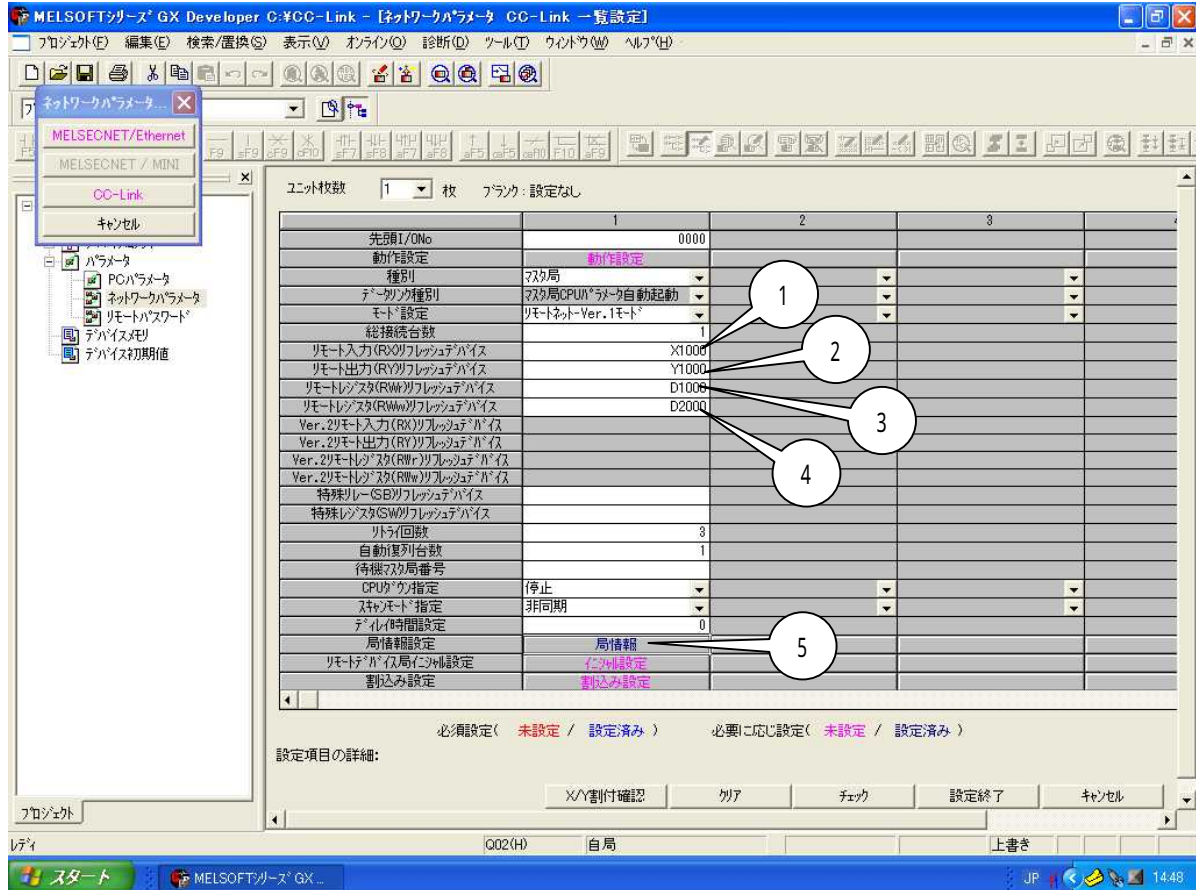

リモート入力(RX)リフレッシュデバイスを設定します。

PLC信号入力

リモート出力(RY)リフレッシュデバイスを設定します。

PLC信号出力

リモートレジスタ(RW)リフレッシュデバイスを設定します。

PLCメッセージ入力(プレス結果データ)


リモートレジスタ(RW)リフレッシュデバイスを設定します。

PLCメッセージ出力(ワーク I D)

この画面の設定値は、局番設定 1 から割り当てられる値です。

使用するユニットの局番により割り当てられる値が変わります。

局情報を設定します。

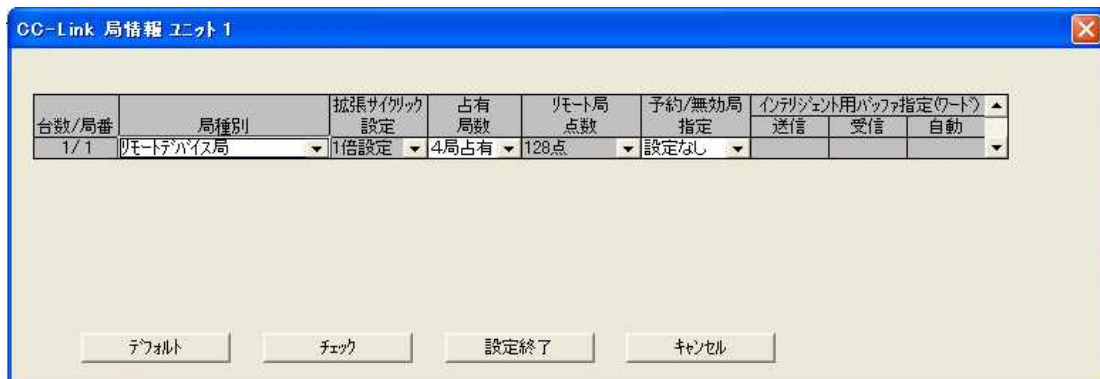


### 5 - 3 - 8 MELSEC Aシリーズのパラメータ設定

GX Developer 起動

PCシリーズ ACPU プロジェクト作成

シーケンスプログラム中でパラメータ設定を行います。

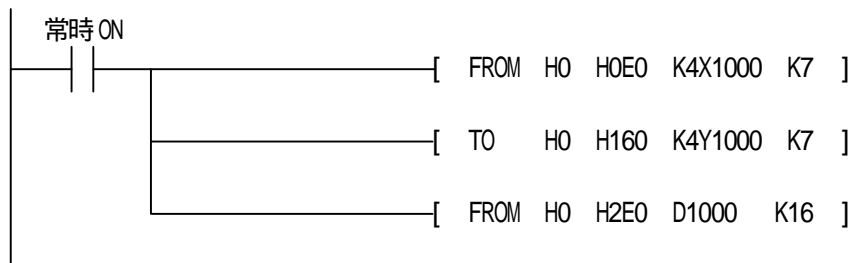

リモート入力 (RX) リフレッシュデバイスを設定します。

リモート出力 (RY) リフレッシュデバイスを設定します。

リモートレジスタ (RW<sub>r</sub>) リフレッシュデバイスを設定します。

CC-Linkマスターユニットが装着されているスロット番号を設定します。 H0 スロット0

使用するバッファメモリアドレスを設定します。

H0E0 局番1のリモート入力(RX)

H160 局番1のリモート出力(RY)

H2E0 局番1のリモートデバイス入力(RW<sub>r</sub>)

先頭I/Oアドレスを設定します。

転送データ数を設定します。

## 5-4 CC-Link Ver.2.00

オープンフィールドネットワーク CC-Link Ver.2.00 に準拠していますので、CC-Link Ver.2 マスタ局、Ver.1/2 リモートデバイス局、Ver.1 リモート I/O 局と接続することができます。

I/O 通信とメッセージ通信を同時に実行することができます。


### I/O 通信

- ・入力信号
- ・出力信号


### メッセージ通信

- ・プレス結果データ
- ・ワーク ID (バーコードデータ)


### 5-4-1 システム構成

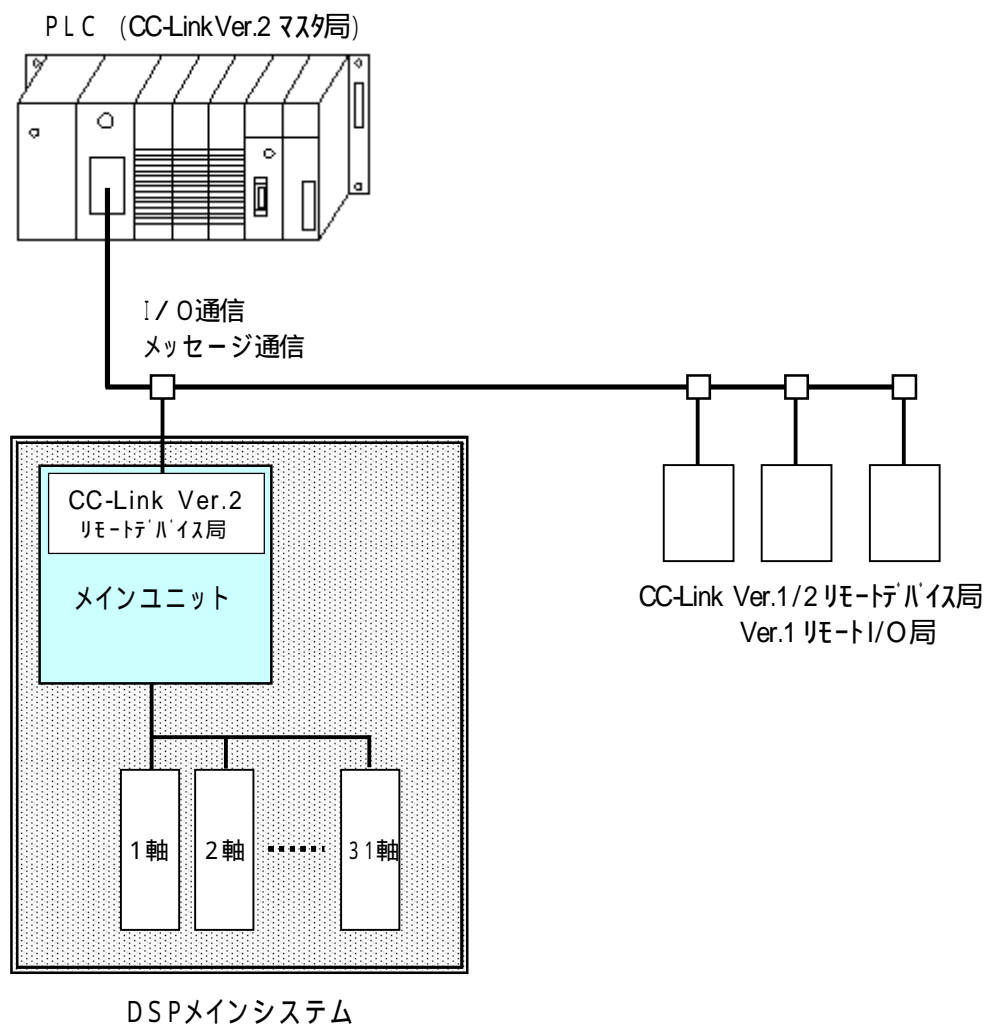

## 5-4-2 ハードウェアの設定

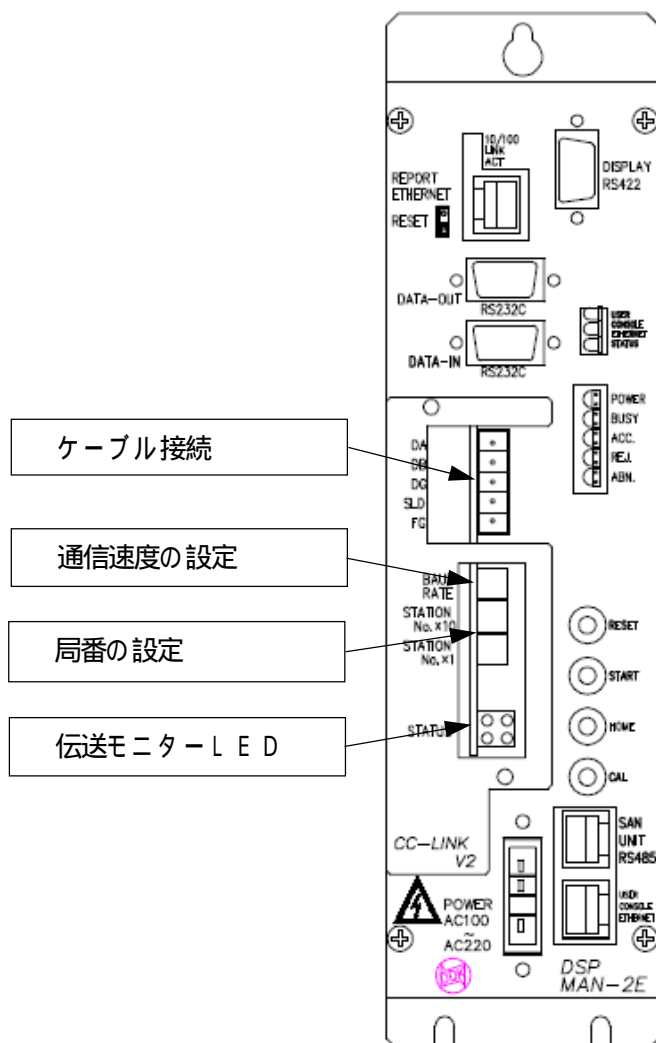

インターフェースタイプ設定

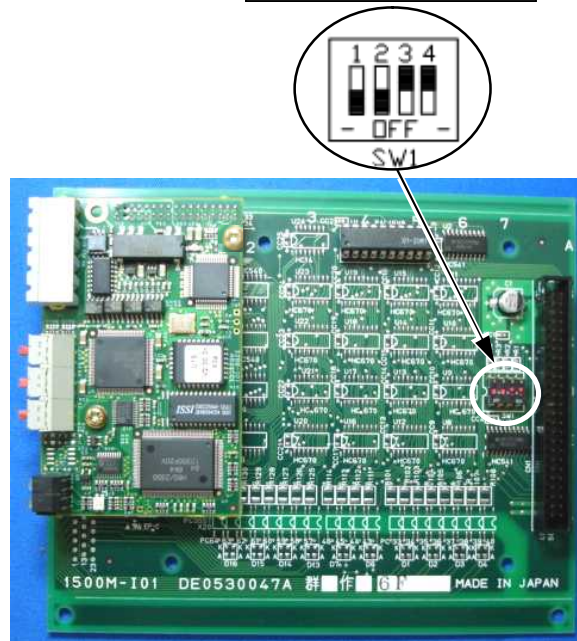


## インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース	
				タイプ	番号
OFF	OFF	ON	ON	CC-Link Ver.2.00	12




**注意** SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないでください。


## 局番の設定

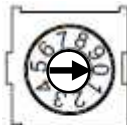STATION  
No.X10

設定範囲：1～64

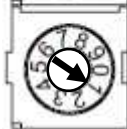STATION  
No.X1【工場出荷設定】1


## 通信速度の設定

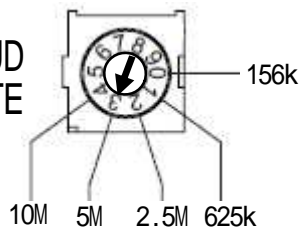BAUD  
RATE【工場出荷設定】5Mbps

## 伝送モニターLED

 マイコン上部

STATUS



LED 名称	色	状態	内 容
RUN	緑	点灯	ネットワークに加入後のリフレッシュ&ポーリング正常受信 またはリフレッシュ正常受信
		消灯	1. ネットワークに加入前 2. チャンネルのキャリア検出 N.G. 3. タイムオーバー 4. H/W リセット中
ERR L	赤	点灯	1. CRCエラー 2. リセット解除時、局番スイッチ設定エラー 3. リセット解除時、ポーレートスイッチ設定エラー
		消灯	1. 正常交信 2. H/W リセット中
		点滅	リセット解除時のスイッチ設定からスイッチ設定が変化した。(0.4秒点滅)
SD	緑	点灯	データ送信中
		消灯	1. 上記以外 2. H/W リセット中
RD	緑	点灯	データ受信時(チャンネルのキャリア検出中)
		消灯	1. チャンネルのキャリア検出 N.G. 2. H/W リセット中

：点灯      ：消灯      ：点滅


RUN	ERRL	SD	RD	動作
				正常交信しているがノイズでCRCエラーが時々発生している。
	0.4秒点滅			リセット解除時の通信速度・局番設定から通信速度または局番設定が変化した。
				受信データがCRCエラーとなり、応答できない。
				正常交信
				自局宛データを受信しない。
				ポーリング応答しているが、リフレッシュ受信がCRCエラー
				自局宛データがCRCエラー
				リンク起動されていない。
				自局宛データが無いが、ノイズにより自局宛を受信不可
				断線等でデータを受信できない。電源断またはH/Wリセット中
				通信速度、局番設定不正

### ケーブル接続

No.	信号名称
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	FG

メーカー：フェニックス・コンタクト  
型 名：TMSTBP 2.5/5-ST 5.08

コネクタは付属しています。  
ケーブルはお客様で作成してください。

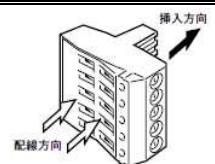

注意

ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。



## 5-4-3 入力信号

入力点数： 64点

RY(n+4)0～RY(n+37)Fの未使用領域も確保されます。 **8倍設定** **4局占有**（標準設定）

入力信号名は、全て固定割付となっています。（変更不可）

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC：ノーマルクロース、NO：ノーマルオープン

リモート出力 RY	信号名	接続	リモート出力 RY	信号名	接続
RYn0	非常停止	NC	RY(n+2)0	1 1軸 軸切	NO
RYn1	リセット	NO	RY(n+2)1	1 2軸 軸切	NO
RYn2	リターン	NO	RY(n+2)2	1 3軸 軸切	NO
RYn3	スタート	NO	RY(n+2)3	1 4軸 軸切	NO
RYn4	原点サーチ / 原点復帰	NO	RY(n+2)4	1 5軸 軸切	NO
RYn5	ジョグ	NO	RY(n+2)5	1 6軸 軸切	NO
RYn6	シーケンス / 軸 選択 0	NO	RY(n+2)6	1 7軸 軸切	NO
RYn7	シーケンス / 軸 選択 1	NO	RY(n+2)7	1 8軸 軸切	NO
RYn8	シーケンス / 軸 選択 2	NO	RY(n+2)8	1 9軸 軸切	NO
RYn9	シーケンス / 軸 選択 3	NO	RY(n+2)9	2 0軸 軸切	NO
RYnA	シーケンス / 軸 選択 4	NO	RY(n+2)A	2 1軸 軸切	NO
RYnB		NO	RY(n+2)B	2 2軸 軸切	NO
RYnC	PLC入力ポート 1	NO	RY(n+2)C	2 3軸 軸切	NO
RYnD	PLC入力ポート 2	NO	RY(n+2)D	2 4軸 軸切	NO
RYnE	PLC入力ポート 3	NO	RY(n+2)E	2 5軸 軸切	NO
RYnF	PLC入力ポート 4	NO	RY(n+2)F	2 6軸 軸切	NO
RY(n+1)0	1軸 軸切	NO	RY(n+3)0	2 7軸 軸切	NO
RY(n+1)1	2軸 軸切	NO	RY(n+3)1	2 8軸 軸切	NO
RY(n+1)2	3軸 軸切	NO	RY(n+3)2	2 9軸 軸切	NO
RY(n+1)3	4軸 軸切	NO	RY(n+3)3	3 0軸 軸切	NO
RY(n+1)4	5軸 軸切	NO	RY(n+3)4	3 1軸 軸切	NO
RY(n+1)5	6軸 軸切	NO	RY(n+3)5		NO
RY(n+1)6	7軸 軸切	NO	RY(n+3)6		NO
RY(n+1)7	8軸 軸切	NO	RY(n+3)7		NO
RY(n+1)8	9軸 軸切	NO	RY(n+3)8		NO
RY(n+1)9	10軸 軸切	NO	RY(n+3)9	結果データ出力 軸選択 0	NO
RY(n+1)A	サイクルカウントアップ	NO	RY(n+3)A	結果データ出力 軸選択 1	NO
RY(n+1)B	サイクルカウントクリア	NO	RY(n+3)B	結果データ出力 軸選択 2	NO
RY(n+1)C	ジョグ速度選択	NO	RY(n+3)C	結果データ出力 軸選択 3	NO
RY(n+1)D		NO	RY(n+3)D	結果データ出力 軸選択 4	NO
RY(n+1)E		NO	RY(n+3)E	結果データ出力 バンク選択	NO
RY(n+1)F		NO	RY(n+3)F	結果データ出力 有効	NO

## 5-4-4 出力信号

出力点数： 256点

RX(n+10)0 ~ RX(n+37)F の未使用領域も確保されます。 **8倍設定** **4局占有** (標準設定)

出力信号名は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号名を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、RXn0 ~ RXnF のみ次のように初期設定されています。

リモート入力 RX	信号名	接続	リモート入力 RX	信号名	接続
RXn0	総合 REJECT(NG) 判定	NO	RX(n+2)0		NO
RXn1	総合 ACCEPT(OK) 判定	NO	RX(n+2)1		NO
RXn2	サーボプレス異常	NO	RX(n+2)2		NO
RXn3	レディー	NO	RX(n+2)3		NO
RXn4	動作中	NO	RX(n+2)4		NO
RXn5	終了	NO	RX(n+2)5		NO
RXn6		NO	RX(n+2)6		NO
RXn7		NO	RX(n+2)7		NO
RXn8		NO	RX(n+2)8		NO
RXn9	シーケンス / 軸 選択 0	NO	RX(n+2)9		NO
RXnA	シーケンス / 軸 選択 1	NO	RX(n+2)A		NO
RXnB	シーケンス / 軸 選択 2	NO	RX(n+2)B		NO
RXnC	シーケンス / 軸 選択 3	NO	RX(n+2)C		NO
RXnD	シーケンス / 軸 選択 4	NO	RX(n+2)D		NO
RXnE		NO	RX(n+2)E		NO
RXnF		NO	RX(n+2)F		NO
RX(n+1)0		NO	RX(n+3)0		NO
RX(n+1)1		NO	RX(n+3)1		NO
RX(n+1)2		NO	RX(n+3)2		NO
RX(n+1)3		NO	RX(n+3)3		NO
RX(n+1)4		NO	RX(n+3)4		NO
RX(n+1)5		NO	RX(n+3)5		NO
RX(n+1)6		NO	RX(n+3)6		NO
RX(n+1)7		NO	RX(n+3)7		NO
RX(n+1)8		NO	RX(n+3)8		NO
RX(n+1)9		NO	RX(n+3)9		NO
RX(n+1)A		NO	RX(n+3)A		NO
RX(n+1)B		NO	RX(n+3)B		NO
RX(n+1)C		NO	RX(n+3)C		NO
RX(n+1)D		NO	RX(n+3)D		NO
RX(n+1)E		NO	RX(n+3)E		NO
RX(n+1)F		NO	RX(n+3)F		NO

}

}

リモート入力 RX	信号名	接続	リモート入力 RX	信号名	接続
RX(n+C)0		NO	RX(n+E)0		NO
RX(n+C)1		NO	RX(n+E)1		NO
RX(n+C)2		NO	RX(n+E)2		NO
RX(n+C)3		NO	RX(n+E)3		NO
RX(n+C)4		NO	RX(n+E)4		NO
RX(n+C)5		NO	RX(n+E)5		NO
RX(n+C)6		NO	RX(n+E)6		NO
RX(n+C)7		NO	RX(n+E)7		NO
RX(n+C)8		NO	RX(n+E)8		NO
RX(n+C)9		NO	RX(n+E)9		NO
RX(n+C)A		NO	RX(n+E)A		NO
RX(n+C)B		NO	RX(n+E)B		NO
RX(n+C)C		NO	RX(n+E)C		NO
RX(n+C)D		NO	RX(n+E)D		NO
RX(n+C)E		NO	RX(n+E)E		NO
RX(n+C)F		NO	RX(n+E)F		NO
RX(n+D)0		NO	RX(n+F)0		NO
RX(n+D)1		NO	RX(n+F)1		NO
RX(n+D)2		NO	RX(n+F)2		NO
RX(n+D)3		NO	RX(n+F)3		NO
RX(n+D)4		NO	RX(n+F)4		NO
RX(n+D)5		NO	RX(n+F)5		NO
RX(n+D)6		NO	RX(n+F)6		NO
RX(n+D)7		NO	RX(n+F)7		NO
RX(n+D)8		NO	RX(n+F)8		NO
RX(n+D)9		NO	RX(n+F)9		NO
RX(n+D)A		NO	RX(n+F)A		NO
RX(n+D)B		NO	RX(n+F)B		NO
RX(n+D)C		NO	RX(n+F)C		NO
RX(n+D)D		NO	RX(n+F)D		NO
RX(n+D)E		NO	RX(n+F)E		NO
RX(n+D)F		NO	RX(n+F)F		NO

## 5-4-5 オープンネット設定



工場出荷時、標準のオープンネット設定がメインユニットに書き込まれています。  
設定を変更する場合は、メインユニットから読み出しファイル保存でバックアップを取ってください。

## 【設定ファイル】



**参照** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)を読み込みます。

**保存** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)に保存します。


**読み出し** : メインユニットからオープンネット設定を読み出します。

**書き込み** : メインユニットへオープンネット設定を書き込みます。  
書き込み後、電源を再投入して下さい。

**照合** : ユーザーコンソールとメインユニットのオープンネット設定を照合します。

## 【基本設定】

PLC CC-Link Ver.1 マスタ局と接続する場合にチェックします。

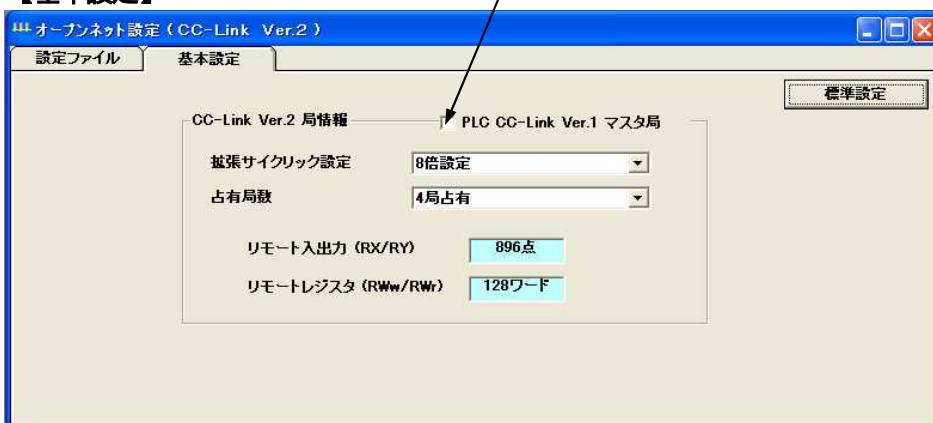

リモート入出力(RX/RX)の点数により、メインユニットの入出力点数が次のようになります。

リモート入出力 (RX/RX)	メインユニット	
	入力点数	出力点数
3 2 点	1 6 点	1 6 点
6 4 点	4 8 点	4 8 点
9 6 点	6 4 点	8 0 点
1 2 8 点	6 4 点	1 1 2 点
1 6 0 点	6 4 点	1 4 4 点
1 9 2 点	6 4 点	1 7 6 点
2 2 4 点	6 4 点	2 0 8 点
3 2 0 点以上	6 4 点	2 5 6 点

工場出荷設定

## 5-4-6 オープンネットメッセージ[メインユニット PLC]

「オープンネット メッセージ設定」で結果出力するメインフォーマット、軸フォーマットを設定します。


通信メニューで ☒ **PLC出力割付/オープンネットメッセージ設定** をチェックして、メインユニットに書き込むと有効になります。

最大128ワード(256バイト)までのプレス結果データをメッセージ出力します。

## 【メインフォーマット】


メインフォーマット	データ	BCD					アスキー												
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ										MSB
サイクルカウント	1234567	4	01	23	45	67	7	31	32	33	34	35	36	37					
			1	2	3	4	5	6	7										
日付	2006/12/20	4	20	06	12	20	10	32	30	30	36	2F	31	32	2F	32	30		
			2	0	0	6		2	0	0	6	/	1	2	/	2	0		
時間	12:34:56	4	12	34	56	00	8	31	32	3A	33	34	3A	35	36				
			1	2	:	3	4	:	5	6									
総合判定	REJECT	2	01	00			3	52	45	4A									
	ACCEPT		02	00				41	43	43									
	ABNORMAL		04	00				41	42	4E									
	STOP		08	00				53	54	50									
	BYPASS		10	00				42	59	50									
	START OFF		20	00				53	54	4F									
	ABN. - STOP		40	00				41	42	53									
	ABN. - START OFF		60	00				41	42	4F									
	BYP. - STOP		80	00				42	59	53									
シーケンス番号	1	2	01	00			2	30	31										
								0	1										

【軸フォーマット】 プレス動作した軸数分のデータを出力します。

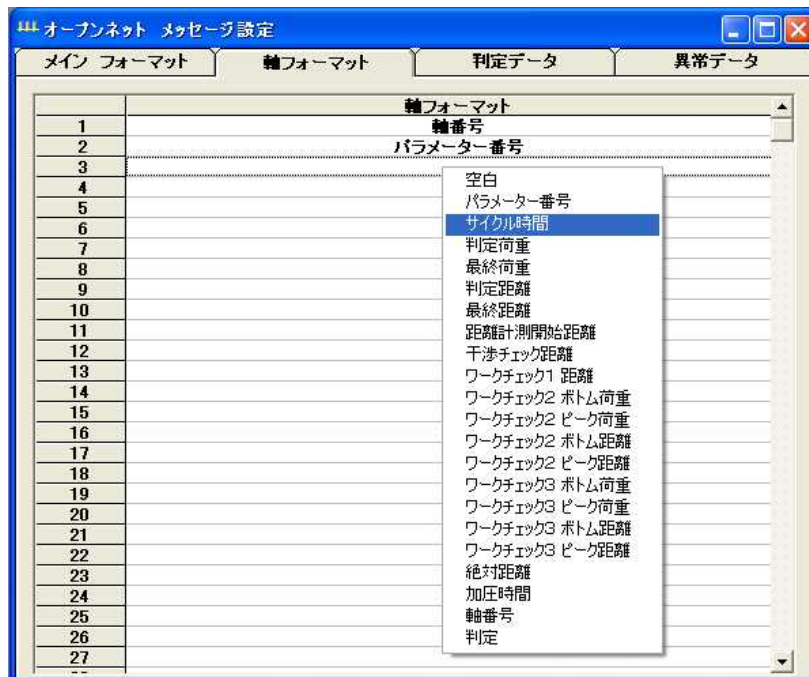

小数点ありデータのBCDは、[整数部 2バイト][小数部 2バイト]が出力されます。

軸フォーマット	データ	BCD					アスキー											
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB	
パラメーター番号	2	2	02	00			2	30	32									
サイクル時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
判定荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
最終荷重	12.34	4	00	12	34	00	5	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
判定距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
最終距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
距離計測開始距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
干渉チェック距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック1距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
絶対距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
加圧時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
軸番号	3	2	03	00			2	30	33									
判定	(次頁参照)	4	<		>	00	BCDと同じ											

 



## 判定データ1

## 判定データ2

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		判定データ2								判定データ1															
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0								
論理		OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR								
ACCEPT(OK) 判定																									
REJECT(NG) 判定																									
サーボプレス異常																									
軸切																									
非常停止																									
荷重下限 REJECT																									
荷重上限 REJECT																									
距離下限 REJECT																									
距離上限 REJECT																									
干渉チェックゾーン REJECT																									
加圧時間下限 REJECT																									
加圧時間上限 REJECT																									
ワークチェック1 距離下限 REJECT																									
ワークチェック1 距離上限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重上限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重上限 REJECT																									
最終荷重 REJECT																									
最終距離 REJECT																									
バンドチェック REJECT																									

動作結果の判定をビット割付で設定します。

## 異常データ

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0																
アブノーマル 1																									
アブノーマル 2																									
アブノーマル 3																									
アブノーマル 4																									
アブノーマル 5																									
アブノーマル 6																									
アブノーマル 8																									
アブノーマル 9																									

アブノーマル発生時のアブノーマル番号をビット割付で設定します。

## 判定 出力例

[ REJECT(NG) 判定 ][ 荷重下限 REJECT ] の場合

判定データ1 02 判定データ2 01 異常データ 00 となり、  
判定 02 01 00 00 を出力します。

[ アブノーマル 3 ] が発生した場合

判定データ1 04 判定データ2 00 異常データ 04 となり、  
判定 04 00 04 00 を出力します。

## 判定文字

[ 判定荷重 ][ 判定距離 ][ ワークチェック1 距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ ワークチェック2 ピーク荷重 ][ ワークチェック3 ピーク荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT

[ ワークチェック2 ボトム荷重 ][ ワークチェック3 ボトム荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ 干渉チェック距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "Z" (5AH) : 干渉チェックゾーン REJECT

## 結果データ出力例

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	サイクルカウント
4	シーケンス番号
5	総合判定
6	

プレス動作軸： 1軸 2軸

軸フォーマット	
1	軸番号
2	パラメーター番号
3	サイクル時間
4	判定荷重
5	判定距離
6	判定
7	

D1 000	0620	日付	2006/12/20	メイン
D1 001	2012			
D1 002	2310	時間	10:23:36	
D1 003	0036			
D1 004	0000	サイクルカウント	216	
D1 005	1602			
D1 006	0001	シーケンス番号	1	
D1 007	0001	総合判定	REJECT	


D1 008	0001	軸番号	1	1軸
D1 009	0002	パラメーター番号	2	
D1 010	1000	サイクル時間	10.3	
D1 011	0030			
D1 012	0200	判定荷重	2.86	
D1 013	0086			
D1 014	8500	判定距離	85.726	
D1 015	6072			
D1 016	0100	判定	ACCEPT	
D1 017	0000			

D1 018	0002	軸番号	2	2軸
D1 019	0002	パラメーター番号	2	
D1 020	1000	サイクル時間	10.5	
D1 021	0050			
D1 022	0200	判定荷重	2.75	
D1 023	0075			
D1 024	8600	判定距離	86.016	
D1 025	6001			
D1 026	0102	判定	荷重下限	
D1 027	0000		REJECT	



## 5-4-7 オープンネットメッセージ[PLC メインユニット]

PLCからワークID (バーコードデータ: アスキー最大 128 文字) をメッセージ入力します。

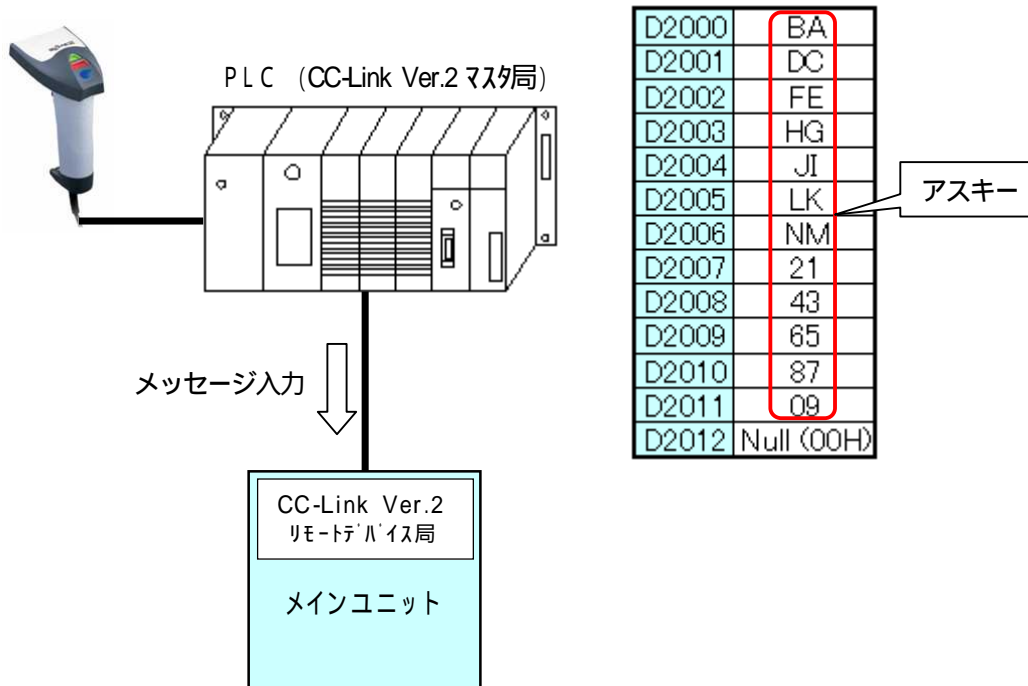

サイクルアウト 軸番号	シーケンス番号 パラメータ番号	シーケンス名 パラメータ名	ワークID (バーコードデータ)							総合判定 判定
			サイクル時間	判定荷重	品検長さ	判定距離	品検距離	干渉距離	C1 距離	
263	01	シーケンス 1			ABCDEFGHIJKLMN1234567890					ACCEPT(OK)
01	01	01	8.2	1.11	1.11	155.000	139.060	110.000	0.000	ACCEPT(OK)
02	01	01	13.7	1.22	1.22	145.543	145.543	110.003	0.000	ACCEPT(OK)

## 5 - 4 - 8 GX Developerネットワークパラメータ設定


GX Developer 起動

PC シーズ QCPU(Q モード)プロジェクト作成

パラメータ

ネットワークパラメータ

CC Link 一覧設定

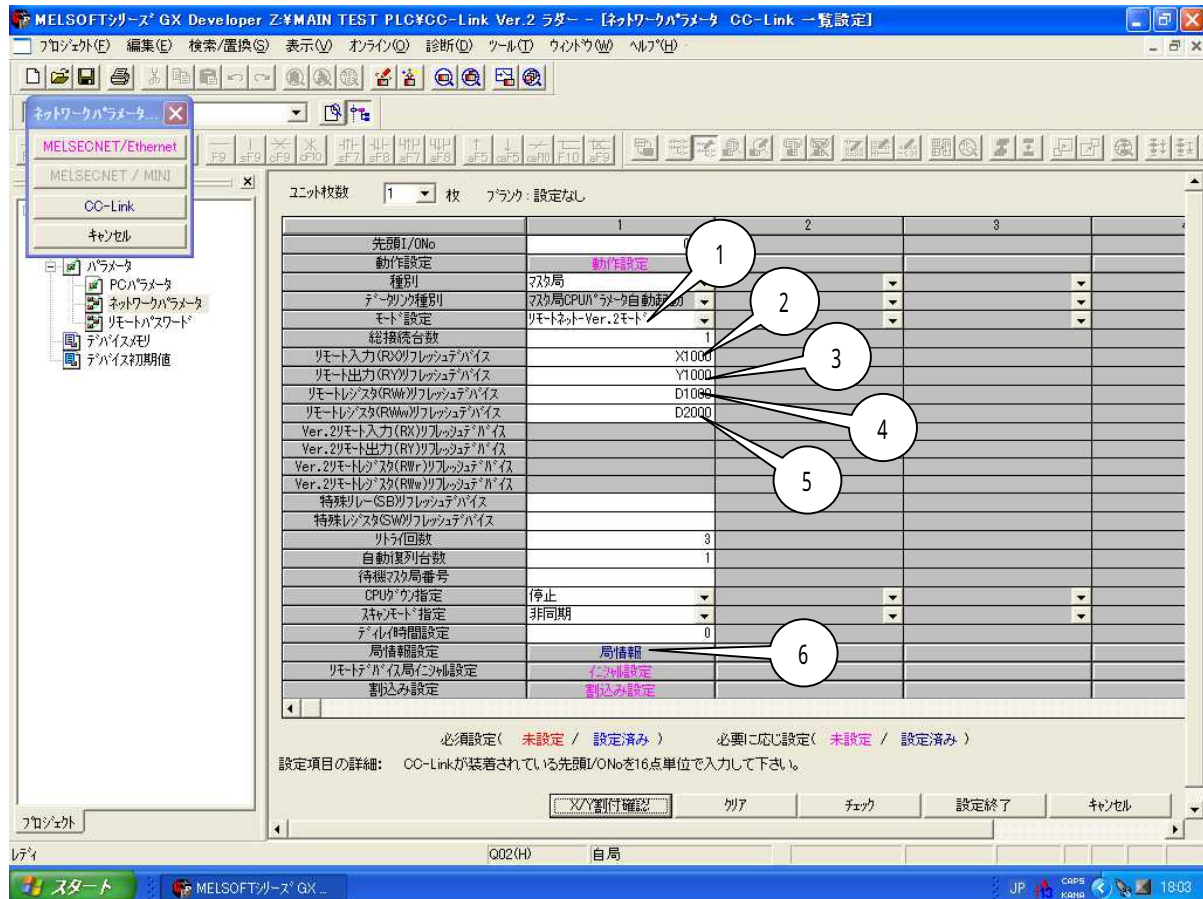

「リモート Ver.2モード」を選択します。

リモート入力(RX)リフレッシュデバイスを設定します。

PLC信号入力

リモート出力(RY)リフレッシュデバイスを設定します。

PLC信号出力

リモートレジスタ(RW)リフレッシュデバイスを設定します。

PLCメッセージ入力(プレス結果データ)

リモートレジスタ(RWw)リフレッシュデバイスを設定します。

PLCメッセージ出力(ワーク I D)

この画面の設定値は、局番設定 1 から割り当てられる値です。

使用するユニットの局番により割り当てられる値が変わります。


局情報を設定します。



## 5-5 PROFIBUS


オープンフィールドネットワーク PROFIBUS に準拠していますので、他社製の PROFIBUS マスタ、スレーブと接続することができます。

### 5-5-1 システム構成

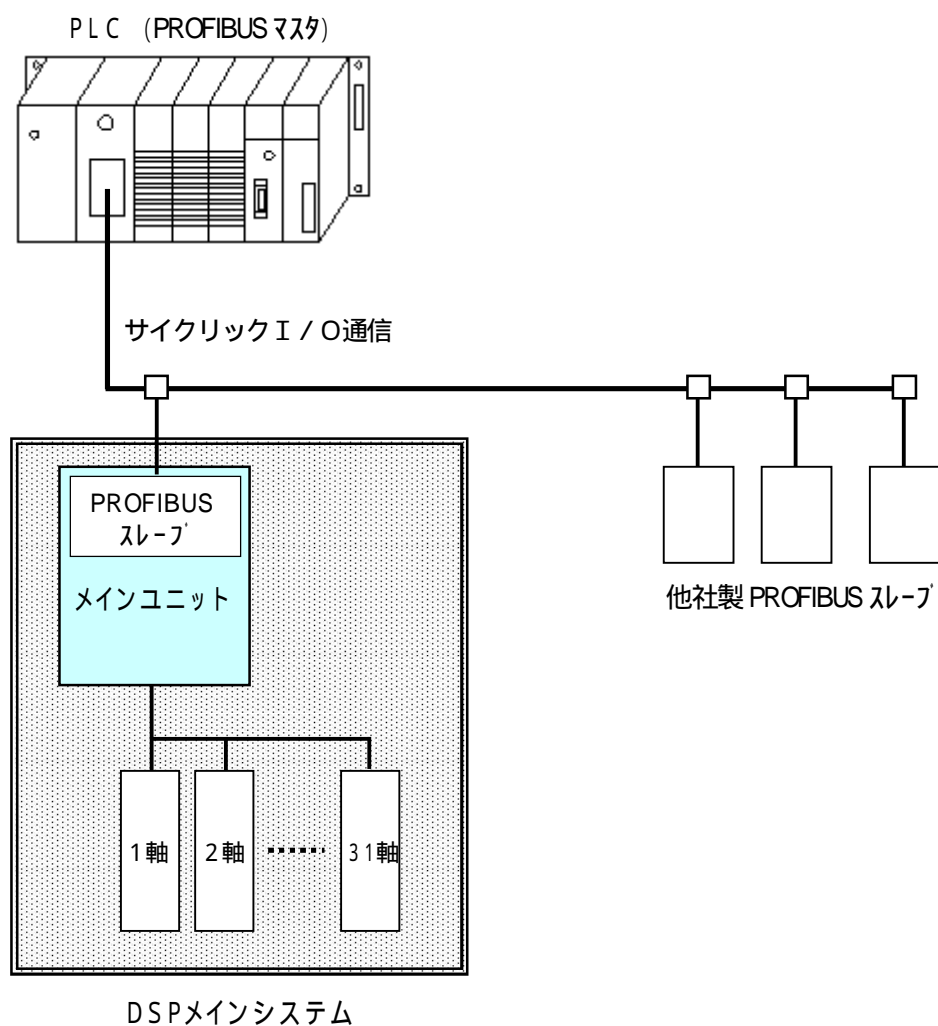

通信プロトコル	PROFIBUS-DP	
通信速度	9.6 K ~ 12 M bit/s	自動選択
ノード	126 ノード	
伝送距離	最大200 m (1.5 M bit/s リピーター使用時)	
通信形式	EIA RS485	
最大I/Oサイズ	入力：244バイト、出力：244バイト 合計最大：416バイト	

## 5-5-2 ハードウェアの設定

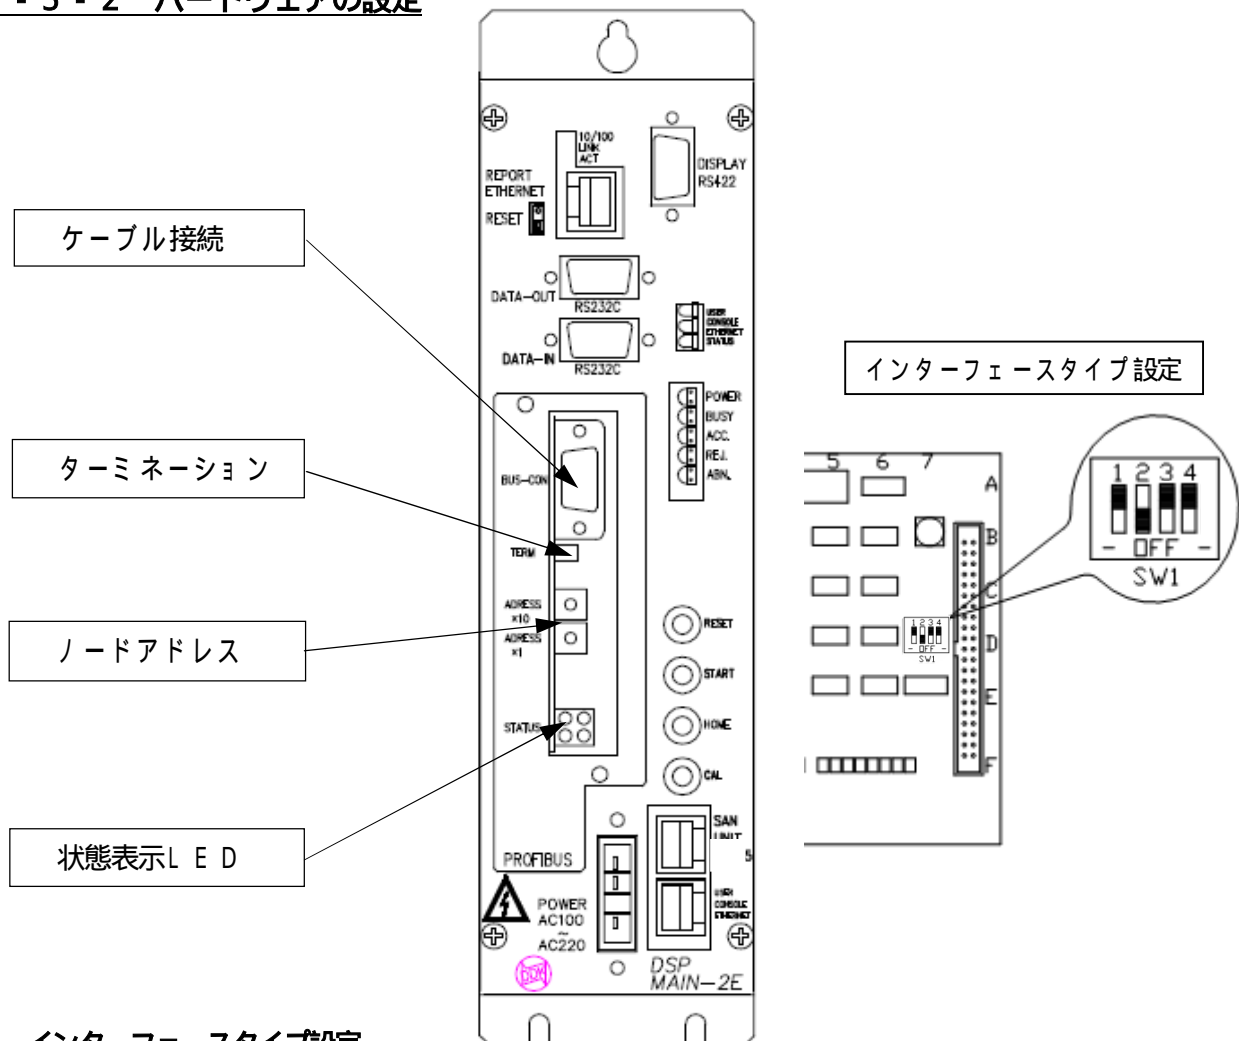

## インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース	
				タイプ	番号
ON	OFF	ON	ON	PROFIBUS	13



**注意** SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないで下さい。

## ケーブル接続 (D-SUB9ピン)

No.	信号種別
1	未使用
2	未使用
3	B Line(+RxD/TxD RS485 信号)
4	RTS
5	GND BUS
6	+5V BUS
7	未使用
8	A Line(-RxD/TxD RS485 信号)
9	未使用

D-SUB9ピン(板)コネクタをご用意いただき、ケーブルを作成してください。



**注意** ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## ターミネーション

ターミネーションスイッチONでBUSターミネーションが接続されます。  
ネットワークでメインユニットが最初または最後の接続になる場合はONにしてください。

## ノードアドレス

Profibus のノードアドレスをロータリースイッチ(上部×10+下部×1)で設定します。

## 状態表示LED

ノード自体の状態、およびネットワークの状態を表示します。

メインユニット上部



- 1 : 未使用
- 2 : Module On Line Status
- 3 : Module Off Line Status
- 4 : Fieldbus Diagnostics

LED 名称	色	状態	内 容
Module On Line Status	緑	点灯	オンライン状態で、正常通信中です。
	-	消灯	オンライン状態ではありません。
Module Off Line Status	赤	点灯	オフライン状態で、通信は停止中です。
	-	消灯	オフライン状態ではありません。
Fieldbus Diagnostics	赤	点灯	フィールドバス上に異常発生
		点灯 1 秒	<b>設定エラー</b> 内部入出力サイズ設定がネットワーク上で設定されているサイズと異なる。
		点灯 2 秒	<b>ユーザーパラメーター異常</b> パラメーター長 / 内容がネットワークで設定されている内容と異なる。
		点灯 4 秒	ASIC P-BUSの初期化異常
	-	消灯	異常はありません。

## 5-5-3 入力信号

入力点数： 4Word (64ビット)

入力信号名は、全て固定割付となっています。(変更不可)

入力 Word No. 5 ~ 16 の未使用領域も確保されます。

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC : ノーマルクローズ、NO : ノーマルオープン

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
入力 Word No. 1	0	非常停止	NC	
	1	リセット	NO	
	2	リターン	NO	
	3	スタート	NO	
	4	原点サーチ/原点復帰	NO	
	5	ジョグ	NO	
	6	シーケンス/軸 選択0	NO	
	7	シーケンス/軸 選択1	NO	
	8	シーケンス/軸 選択2	NO	
	9	シーケンス/軸 選択3	NO	
	10	シーケンス/軸 選択4	NO	
	11		NO	
	12	PLC入力ポート1	NO	
	13	PLC入力ポート2	NO	
	14	PLC入力ポート3	NO	
	15	PLC入力ポート4	NO	
入力 Word No. 2	0	1軸 軸切	NO	
	1	2軸 軸切	NO	
	2	3軸 軸切	NO	
	3	4軸 軸切	NO	
	4	5軸 軸切	NO	
	5	6軸 軸切	NO	
	6	7軸 軸切	NO	
	7	8軸 軸切	NO	
	8	9軸 軸切	NO	
	9	10軸 軸切	NO	
	10	サイクルカウントアップ	NO	
	11	サイクルカウントクリア	NO	
	12	ジョグ速度選択	NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明																																				
入力 Word No. 3	0	1 1 軸 軸切	NO	No. 1 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	1 2 軸 軸切	NO	No. 1 2 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	1 3 軸 軸切	NO	No. 1 3 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	1 4 軸 軸切	NO	No. 1 4 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	1 5 軸 軸切	NO	No. 1 5 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	1 6 軸 軸切	NO	No. 1 6 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	6	1 7 軸 軸切	NO	No. 1 7 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	7	1 8 軸 軸切	NO	No. 1 8 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	8	1 9 軸 軸切	NO	No. 1 9 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	9	2 0 軸 軸切	NO	No. 2 0 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	10	2 1 軸 軸切	NO	No. 2 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	11	2 2 軸 軸切	NO	No. 2 2 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	12	2 3 軸 軸切	NO	No. 2 3 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	13	2 4 軸 軸切	NO	No. 2 4 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	14	2 5 軸 軸切	NO	No. 2 5 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	15	2 6 軸 軸切	NO	No. 2 6 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
入力 Word No. 4	0	2 7 軸 軸切	NO	No. 2 7 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	2 8 軸 軸切	NO	No. 2 8 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	2 9 軸 軸切	NO	No. 2 9 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	3 0 軸 軸切	NO	No. 3 0 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	3 1 軸 軸切	NO	No. 3 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5		NO																																					
	6		NO																																					
	7		NO																																					
	8		NO																																					
	9	結果データ出力 軸選択 0	NO	出力する結果データの軸番号 1 ~ 3 1 を選択します。 <table><tr><td>軸選択4</td><td>軸選択3</td><td>軸選択2</td><td>軸選択1</td><td>軸選択0</td><td>選択軸番号</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>2</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>31</td></tr></table>	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3						}	ON	ON	ON	ON	OFF	31
	軸選択4	軸選択3	軸選択2		軸選択1	軸選択0	選択軸番号																																	
	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF	1																																	
	OFF	OFF	OFF		OFF	ON	2																																	
	OFF	OFF	OFF		ON	OFF	3																																	
						}																																		
	ON	ON	ON	ON	OFF	31																																		
10	結果データ出力 軸選択 1	NO																																						
11	結果データ出力 軸選択 2	NO																																						
12	結果データ出力 軸選択 3	NO																																						
13	結果データ出力 軸選択 4	NO																																						
14	結果データ出力 バンク選択	NO	出力する結果データのバンク番号を選択します。 OFF : バンク 1 (荷重データ) ON : バンク 2 (距離データ)																																					
15	結果データ出力 有効	NO	ON : 出力 Word. No.5 ~ 14へ結果データを出力します。 出力 Word No.15へ選択/バンク番号を出力します。 出力 Word No.16へ選択軸番号を出力します。 詳細は PAGE 5-5-8 【結果データ出力】をご参照ください。 OFF : 出力 Word. No.5 ~ 16に PLC 出力割付されている場合は、その信号を出力します。 出力データ長設定 : 32 バイト [256 ビット出力]																																					



マスター出力側での Word No.は、ノードアドレス等の設定により異なりますので確認の上ご使用ください。

## 5-5-4 出力信号

出力点数： 16 Word (256ビット) 未使用領域も確保されます。

出力信号名は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号名を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、出力 Word No. 1 のみ次のように初期設定されています。

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Word No. 1	0	総合 REJECT(NG)判定	NO	
	1	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	
	2	サーボプレス異常	NO	
	3	レディー	NO	
	4	動作中	NO	
	5	終了	NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9	シーケンス/軸 選択0	NO	
	10	シーケンス/軸 選択1	NO	
	11	シーケンス/軸 選択2	NO	
	12	シーケンス/軸 選択3	NO	
	13	シーケンス/軸 選択4	NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Word No. 2	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

}



}

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Word No. 1 5	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Word No. 1 6	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	



マスター入力側での Word No.は、ノードアドレス等の設定により異なりますので確認の上ご使用ください。

## 【結果データ出力】

出力 Word No.	結果データ		
	バンク1	バンク2	
No.5	判定荷重（整数部）	判定距離（整数部）	BCD
No.6	判定荷重（小数部）	判定距離（小数部）	BCD
No.7	下限荷重（整数部）	下限距離（整数部）	BCD
No.8	下限荷重（小数部）	下限距離（小数部）	BCD
No.9	上限荷重（整数部）	上限距離（整数部）	BCD
No.10	上限荷重（小数部）	上限距離（小数部）	BCD
No.11	最終荷重（整数部）	最終距離（整数部）	BCD
No.12	最終荷重（小数部）	最終距離（小数部）	BCD
No.13	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.14	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.15	選択バンク番号 0 0 0 1	選択バンク番号 0 0 0 2	HEX
No.16	選択軸番号 0 0 0 1 ~ 0 0 1 F ( 1 ~ 3 1 )		HEX

## 結果データ出力例

No.15	0 0 0 1    バンク1	0 0 0 2    バンク2
No.16	0 0 0 1    軸番号1	0 0 0 2    軸番号2
No.5	0 0 1 2    判定荷重（整数部）	0 1 2 3    判定距離（整数部）
No.6	3 0 0 0    判定荷重（小数部）	4 5 6 0    判定距離（小数部）

軸番号1  
判定荷重 1 2 . 3

軸番号2  
判定距離 1 2 3 . 4 5 6

- シーケンスコマンド **結果出力** **終了** 実行で結果データを更新します。
- シーケンス動作中も入力可能です。

## 5 - 5 - 5 オープンネット設定



工場出荷時、標準のオープンネット設定がメインユニットに書き込まれています。  
設定を変更する場合は、メインユニットから読み出しファイル保存でバックアップを取ってください。

## 【設定ファイル】



**参照** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)を読み込みます。


**保存** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)に保存します。

**読み出し** : メインユニットからオープンネット設定を読み出します。

**書き込み** : メインユニットへオープンネット設定を書き込みます。  
書き込み後、電源を再投入して下さい。

**照合** : ユーザーコンソールとメインユニットのオープンネット設定を照合します。

## 【基本設定】

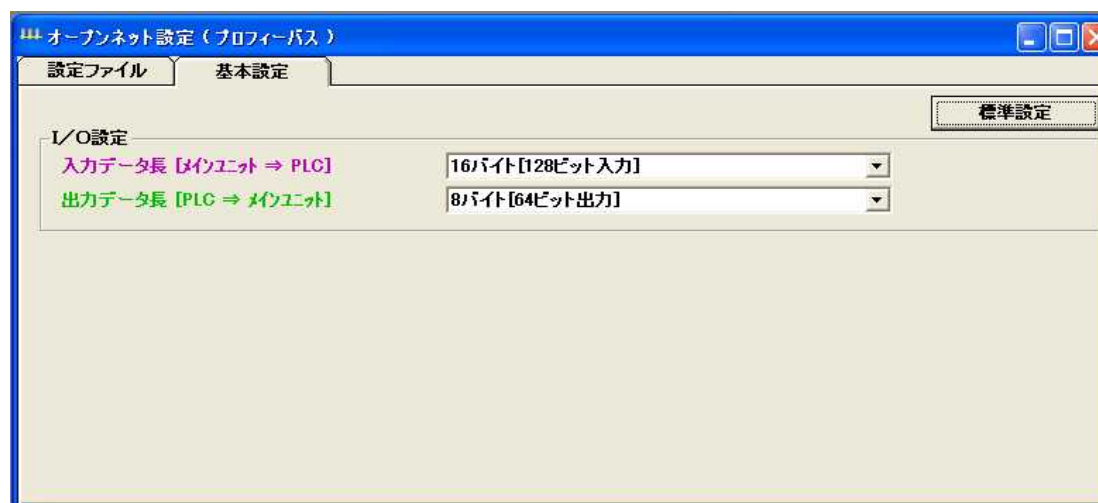

Memo

## 5-6 PROFINET IO

オープンフィールドネットワーク PROFINET IO に準拠していますので、他社製の PROFINET IO マスタ、スレーブと接続することができます。

I / O 通信とメッセージ通信を同時に実行することができます。


### I / O 通信

- ・入力信号
- ・出力信号


### メッセージ通信

- ・プレス結果データ
- ・ワーク ID (バーコードデータ)

### 5-6-1 システム構成

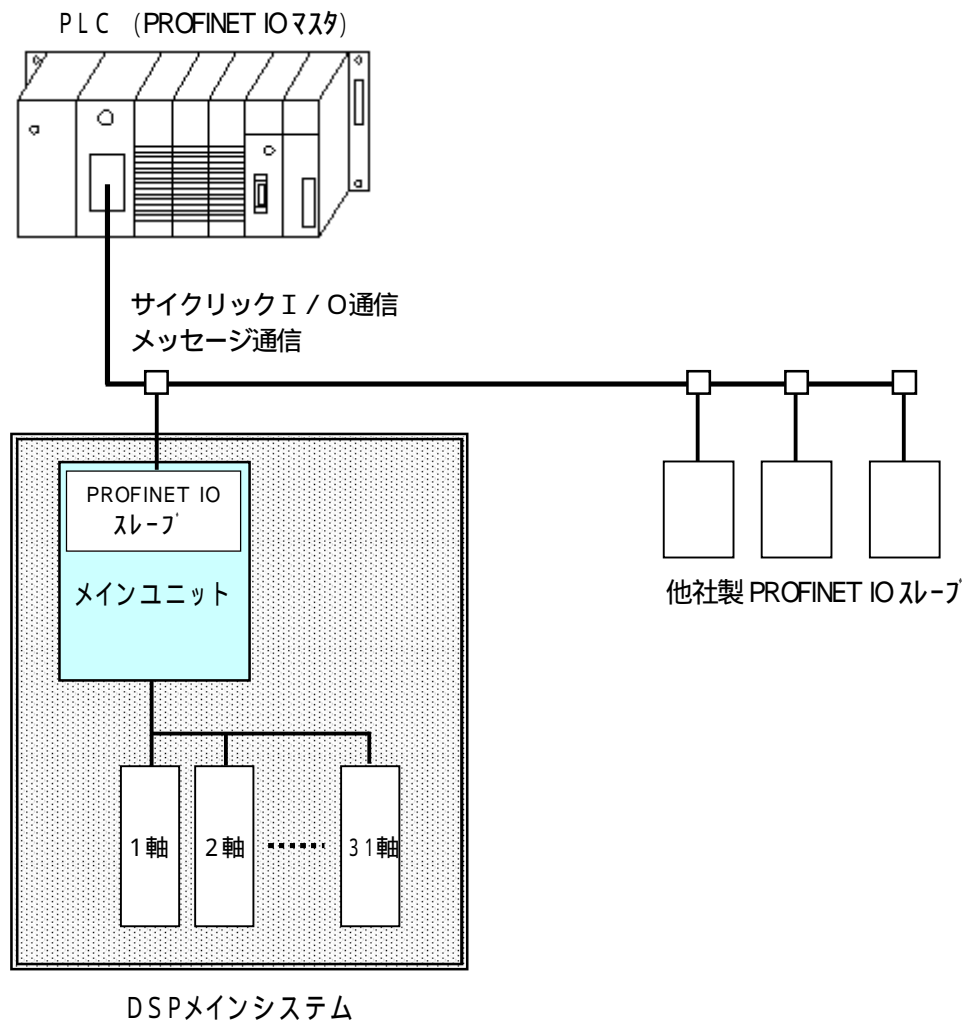

## 5 - 6 - 2 ハードウェアの設定

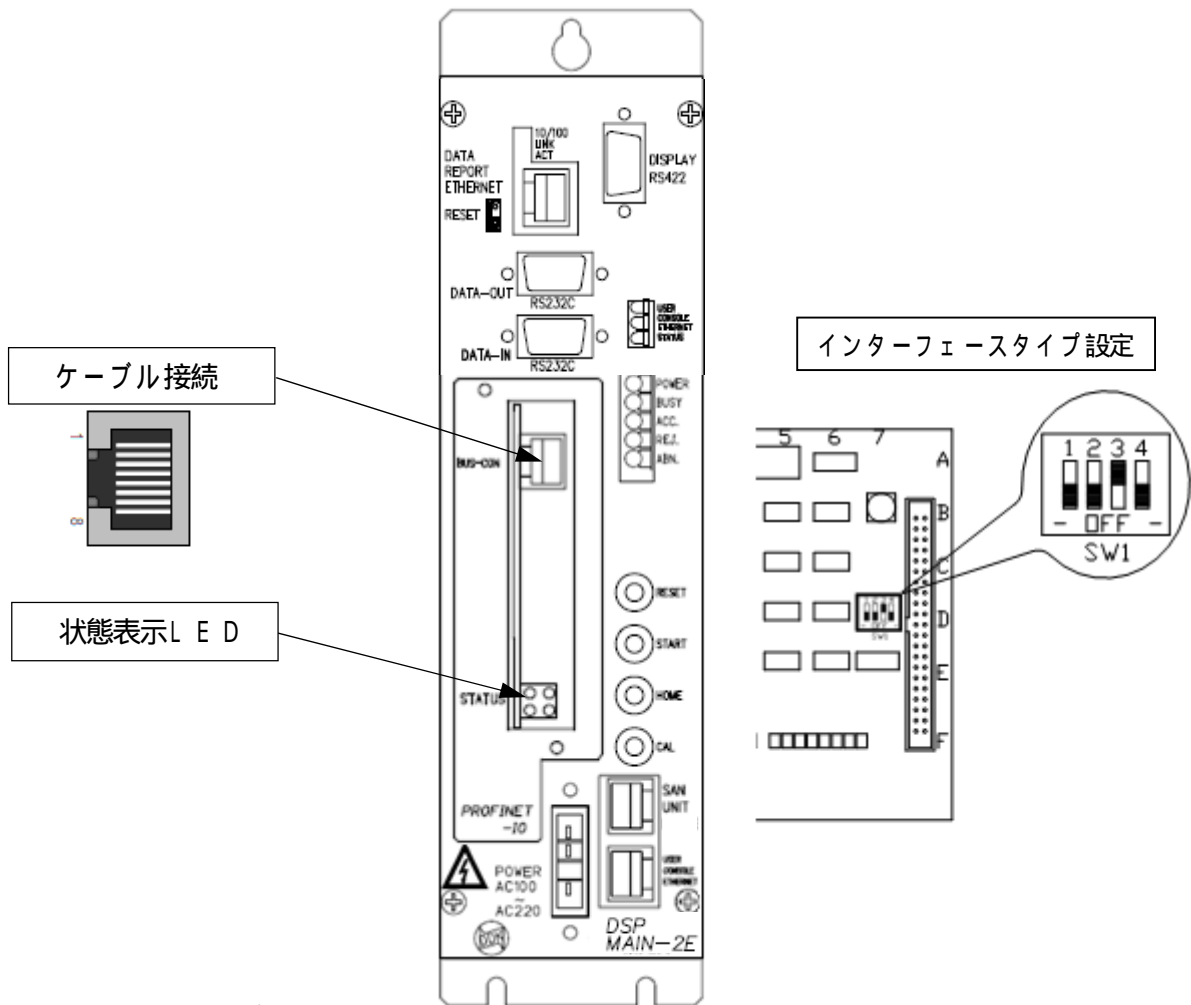

### インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース	
				タイプ	番号
OFF	OFF	ON	OFF	PROFINET IO	4



SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないで下さい。

## ケーブル接続（コネクタ：RJ45）

No.	信号名
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	-
5	-
6	RD-
7	-
8	-



注意

カテゴリ5e以上のLANケーブルを用意してください。  
ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## 状態表示LED

ネットワークの状態を表示します。

ネットワーク上部



- 1 : Link/Activity
- 2 : Communication Status
- 3 : Module Status
- 4 : 未使用

LED 名称	色	状態	内 容
Link/Activity	緑	点灯	ネットワークリンクの確立
		点滅	データ受信・送信
	-	消灯	ネットワークリンクされていないか、または電源オフ
Communication Status	緑	点灯	オンライン・ラン状態 - IO Controller 接続の確立 - IO Controller ラン状態
		1点滅	オンライン・停止状態 - IO Controller 接続の確立 - IO Controller 停止状態
	-	消灯	オフライン - IO Controller 接続が確立していない
Module Status	緑	点灯	初期化済み、エラーなし
		1点滅	診断データ利用可能
		2点滅	エンジニアツールを使用して Anybus モジュールを確認
	赤	1点滅	構成エラー - modules/submodules 多い - IO Controller 構成の IO サイズが大きすぎる - 構成ミスマッチ (module がない、間違った module)
		3点滅	Station Name、または IP address の割り当てがない
		4点滅	内部エラー
	-		電源供給なし、または初期化されていない

## 5-6-3 入力信号

入力点数： 4 Ch.(64ビット)

入力信号名は、全て固定割付となっています。(変更不可)

入力 Ch. No. 5 ~ 16 の未使用領域も確保されます。

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC : ノーマルクローズ、NO : ノーマルオープン

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
入力 Ch. No.1	0	非常停止	NC	
	1	リセット	NO	
	2	リターン	NO	
	3	スタート	NO	
	4	原点サーチ/原点復帰	NO	
	5	ジョグ	NO	
	6	シーケンス/軸 選択0	NO	
	7	シーケンス/軸 選択1	NO	
	8	シーケンス/軸 選択2	NO	
	9	シーケンス/軸 選択3	NO	
	10	シーケンス/軸 選択4	NO	
	11		NO	
	12	PLC入力ポート1	NO	
	13	PLC入力ポート2	NO	
	14	PLC入力ポート3	NO	
	15	PLC入力ポート4	NO	
入力 Ch. No.2	0	1軸 軸切	NO	
	1	2軸 軸切	NO	
	2	3軸 軸切	NO	
	3	4軸 軸切	NO	
	4	5軸 軸切	NO	
	5	6軸 軸切	NO	
	6	7軸 軸切	NO	
	7	8軸 軸切	NO	
	8	9軸 軸切	NO	
	9	10軸 軸切	NO	
	10	サイクルカウントアップ	NO	
	11	サイクルカウントクリア	NO	
	12	ジョグ速度選択	NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	



Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明																																				
入力 Ch. No.3	0	1 1軸 軸切	NO	No. 1 1軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	1 2軸 軸切	NO	No. 1 2軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	1 3軸 軸切	NO	No. 1 3軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	1 4軸 軸切	NO	No. 1 4軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	1 5軸 軸切	NO	No. 1 5軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	1 6軸 軸切	NO	No. 1 6軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	6	1 7軸 軸切	NO	No. 1 7軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	7	1 8軸 軸切	NO	No. 1 8軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	8	1 9軸 軸切	NO	No. 1 9軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	9	2 0軸 軸切	NO	No. 2 0軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	10	2 1軸 軸切	NO	No. 2 1軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	11	2 2軸 軸切	NO	No. 2 2軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	12	2 3軸 軸切	NO	No. 2 3軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	13	2 4軸 軸切	NO	No. 2 4軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	14	2 5軸 軸切	NO	No. 2 5軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	15	2 6軸 軸切	NO	No. 2 6軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
入力 Ch. No.4	0	2 7軸 軸切	NO	No. 2 7軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	2 8軸 軸切	NO	No. 2 8軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	2 9軸 軸切	NO	No. 2 9軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	3 0軸 軸切	NO	No. 3 0軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	3 1軸 軸切	NO	No. 3 1軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	未使用	NO																																					
	6	未使用	NO																																					
	7	未使用	NO																																					
	8	未使用	NO																																					
	9	結果データ出力 軸選択0	NO	出力する結果データの軸番号 1 ~ 3 1 を選択します。 <table><tr><th>軸選択4</th><th>軸選択3</th><th>軸選択2</th><th>軸選択1</th><th>軸選択0</th><th>選択軸番号</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>2</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>31</td></tr></table>	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3						}	ON	ON	ON	ON	OFF	31
	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号																																		
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1																																		
	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2																																		
	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3																																		
						}																																		
ON	ON	ON	ON	OFF	31																																			
10	結果データ出力 軸選択 1	NO																																						
11	結果データ出力 軸選択 2	NO																																						
12	結果データ出力 軸選択 3	NO																																						
13	結果データ出力 軸選択 4	NO																																						
14	結果データ出力 バンク選択	NO	出力する結果データのバンク番号を選択します。 OFF : バンク 1 (荷重データ) ON : バンク 2 (距離データ)																																					
15	結果データ出力 有効	NO	ON : 出力 Ch. No.5 ~ 14へ結果データを出力します。 出力 Ch. No.15へ選択バンク番号を出力します。 出力 Ch. No.16へ選択軸番号を出力します。 詳細は PAGE 5-6-8 【結果データ出力】をご参照ください。 OFF : 出力 Ch. No.5 ~ 16に PLC 出力割付されている場合は、 その信号を出力します。 出力データ長設定 : 32 バイト[256 ビット出力]																																					

## 5-6-4 出力信号

出力点数： 16 Ch.(256ビット) 未使用領域も確保されます。

出力信号名は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号名を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、出力 Ch. No. 1 のみ次のように初期設定されています。

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Ch. No.1	0	総合 REJECT(NG)判定	NO	
	1	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	
	2	サーボプレス異常	NO	
	3	レディー	NO	
	4	動作中	NO	
	5	終了	NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9	シーケンス/軸 選択0	NO	
	10	シーケンス/軸 選択1	NO	
	11	シーケンス/軸 選択2	NO	
	12	シーケンス/軸 選択3	NO	
	13	シーケンス/軸 選択4	NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Ch. No.2	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

}

}

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Ch. No.15	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Ch. No.16	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

## 【結果データ出力】

出力 Ch.. No.	結果データ		
	バンク1	バンク2	
No.5	判定荷重（整数部）	判定距離（整数部）	BCD
No.6	判定荷重（小数部）	判定距離（小数部）	BCD
No.7	下限荷重（整数部）	下限距離（整数部）	BCD
No.8	下限荷重（小数部）	下限距離（小数部）	BCD
No.9	上限荷重（整数部）	上限距離（整数部）	BCD
No.10	上限荷重（小数部）	上限距離（小数部）	BCD
No.11	最終荷重（整数部）	最終距離（整数部）	BCD
No.12	最終荷重（小数部）	最終距離（小数部）	BCD
No.13	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.14	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.15	選択バンク番号 0 0 0 1	選択バンク番号 0 0 0 2	HEX
No.16	選択軸番号 0 0 0 1 ~ 0 0 1 F ( 1 ~ 3 1 )		HEX

## 結果データ出力例

No.15	0 0 0 1    バンク1	0 0 0 2    バンク2
No.16	0 0 0 1    軸番号1	0 0 0 2    軸番号2
No.5	0 0 1 2    判定荷重（整数部）	0 1 2 3    判定距離（整数部）
No.6	3 0 0 0    判定荷重（小数部）	4 5 6 0    判定距離（小数部）

軸番号1  
判定荷重 1 2 . 3

軸番号2  
判定距離 1 2 3 . 4 5 6

- シーケンスコマンド **結果出力** **終了** 実行で結果データを更新します。
- シーケンス動作中も入力可能です。

## 5 - 6 - 5 オープンネット設定



工場出荷時、標準のオープンネット設定がメインユニットに書き込まれています。  
設定を変更する場合は、メインユニットから読み出しファイル保存でバックアップを取ってください。

## 【設定ファイル】

**参照** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)を読み込みます。

**保存** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)に保存します。

**読み出し** : メインユニットからオープンネット設定を読み出します。

**書き込み** : メインユニットへオープンネット設定を書き込みます。  
書き込み後、電源を再投入して下さい。

**照合** : ユーザーコンソールとメインユニットのオープンネット設定を照合します。

## 【基本設定】

## 5-6-6 オープンネットメッセージ[メインユニット PLC]

「オープンネット メッセージ設定」で結果出力するメインフォーマット、軸フォーマットを設定します。

通信メニューで ☒ **PLC出力割付/オープンネットメッセージ設定** をチェックして、メインユニットに書き込むと有効になります。

## 【メインフォーマット】

メイン フォーマット	データ形式
1	空白
2	サイクルカウント
3	日付
4	時間
5	総合判定
6	総合判定
7	総合判定
8	総合判定
9	総合判定
10	シーケンス番号

メインフォーマット	データ	B C D					アスキー										
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB
サイクルカウント	1234567	4	01	23	45	67	7	31 1	32 2	33 3	34 4	35 5	36 6	37 7			
日付	2006/12/20	4	20	06	12	20	1 0	32 2	30 0	30 0	36 6	2F /	31 1	32 2	2F /	32 2	30 0
時間	12:34:56	4	12	34	56	00	8	31 1	32 2	3A :	33 3	34 4	3A :	35 5	36 6		
総合判定	REJECT	2	01	00			3	52 R	45 E	4A J							
	ACCEPT		02	00				41 A	43 C	43 C							
	ABNORMAL		04	00				41 A	42 B	4E N							
	STOP		08	00				53 S	54 T	50 P							
	BYPASS		10	00				42 B	59 Y	50 P							
	START OFF		20	00				53 S	54 T	4F O							
	ABN. - STOP		40	00				41 A	42 B	53 S							
	ABN. - START OFF		60	00				41 A	42 B	4F O							
	BYP. - STOP		80	00				42 B	59 Y	53 S							
シーケンス番号	1	2	01	00			2	30 0	31 1								

【軸フォーマット】 プレス動作した軸数分のデータを出力します。



小数点ありデータのBCDは、[整数部 2バイト][小数部 2バイト]が出力されます。

軸フォーマット	データ	B C D					アスキー											
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB	
パラメーター番号	2	2	02	00			2	30	32									
サイクル時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
判定荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
最終荷重	12.34	4	00	12	34	00	5	31	32	2E	33	34						
ワークチェック 2 ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック 2 ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック 3 ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック 3 ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
判定距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
最終距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
距離計測開始距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
干渉チェック距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック 1 距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック 2 ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック 2 ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック 3 ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック 3 ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
絶対距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
加圧時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
軸番号	3	2	03	00			2	30	33									
判定	(次頁参照)	4				00	B C D と同じ											

判定データ1

判定データ2

異常データ

判定文字



## 判定データ1

## 判定データ2

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		判定データ2								判定データ1															
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0								
論理		OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR								
ACCEPT(OK) 判定																									
REJECT(NG) 判定																									
サーボプレス異常																									
軸切																									
非常停止																									
荷重下限 REJECT																									
荷重上限 REJECT																									
距離下限 REJECT																									
距離上限 REJECT																									
干渉チェックゾーン REJECT																									
加圧時間下限 REJECT																									
加圧時間上限 REJECT																									
ワークチェック1 距離下限 REJECT																									
ワークチェック1 距離上限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重上限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重上限 REJECT																									
最終荷重 REJECT																									
最終距離 REJECT																									
バンドチェック REJECT																									

動作結果の判定をビット割付で設定します。

## 異常データ

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0																
アブノーマル 1																									
アブノーマル 2																									
アブノーマル 3																									
アブノーマル 4																									
アブノーマル 5																									
アブノーマル 6																									
アブノーマル 8																									
アブノーマル 9																									

アブノーマル発生時のアブノーマル番号をビット割付で設定します。

## 判定 出力例

[ REJECT(NG) 判定 ][ 荷重下限 REJECT ] の場合

判定データ1 02 判定データ2 01 異常データ 00 となり、  
判定 02 01 00 00 を出力します。

[ アブノーマル 3 ] が発生した場合

判定データ1 04 判定データ2 00 異常データ 04 となり、  
判定 04 00 04 00 を出力します。

## 判定文字

[ 判定荷重 ][ 判定距離 ][ ワークチェック1 距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ ワークチェック2 ピーク荷重 ][ ワークチェック3 ピーク荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT

[ ワークチェック2 ボトム荷重 ][ ワークチェック3 ボトム荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ 干渉チェック距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "Z" (5AH) : 干渉チェックゾーン REJECT



## シーメンス CPU 315 2 PN/DP S7 結果データ出力例

オープンネット メッセージ設定

メイン フォーマット    軸フォーマット    判定データ    異常データ

データ形式  
☒ BCD    ☐ アスキー

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	サイクルカウント
4	シーケンス番号
5	総合判定
6	

プレス動作軸：  

オープンネット メッセージ設定

メイン フォーマット    軸フォーマット    判定データ    異常データ

軸フォーマット

1	軸番号
2	パラメーター番号
3	サイクル時間
4	判定荷重
5	判定距離
6	判定
7	

MW 1000	V#16#2009	日付	2009/3/2	メイン
MW 1001	V#16#0302			
MW 1002	V#16#1023	時間	10:23:36	
MW 1003	V#16#3600			
MW 1004	V#16#0000	サイクルカウント	216	
MW 1005	V#16#0216			
MW 1006	V#16#0100	シーケンス番号	1	
MW 1007	V#16#0100	総合判定	REJECT	


MW 1008	V#16#0100	軸番号	1	1軸
MW 1009	V#16#0200	パラメーター番号	2	
MW 1010	V#16#0010	サイクル時間	10.3	
MW 1011	V#16#3000			
MW 1012	V#16#0002	判定荷重	2.86	
MW 1013	V#16#8600			
MW 1014	V#16#0085	判定距離	85.726	
MW 1015	V#16#7260			
MW 1016	V#16#0001	判定	ACCEPT	
MW 1017	V#16#0000			

MW 1018	V#16#0200	軸番号	2	2軸
MW 1019	V#16#0200	パラメーター番号	2	
MW 1020	V#16#0010	サイクル時間	10.5	
MW 1021	V#16#5000			
MW 1022	V#16#0002	判定荷重	2.75	
MW 1023	V#16#7500			
MW 1024	V#16#0086	判定距離	86.016	
MW 1025	V#16#0160			
MW 1026	V#16#0201	判定	荷重下限	
MW 1027	V#16#0000		REJECT	

## 5-6-7 オープンネットメッセージ[PLC メインユニット]

PLCからワークID (バーコードデータ: アスキー最大 128 文字) をメッセージ入力します。

## シーメンス CPU 315 2 PN/DP S7 ワークID入力例

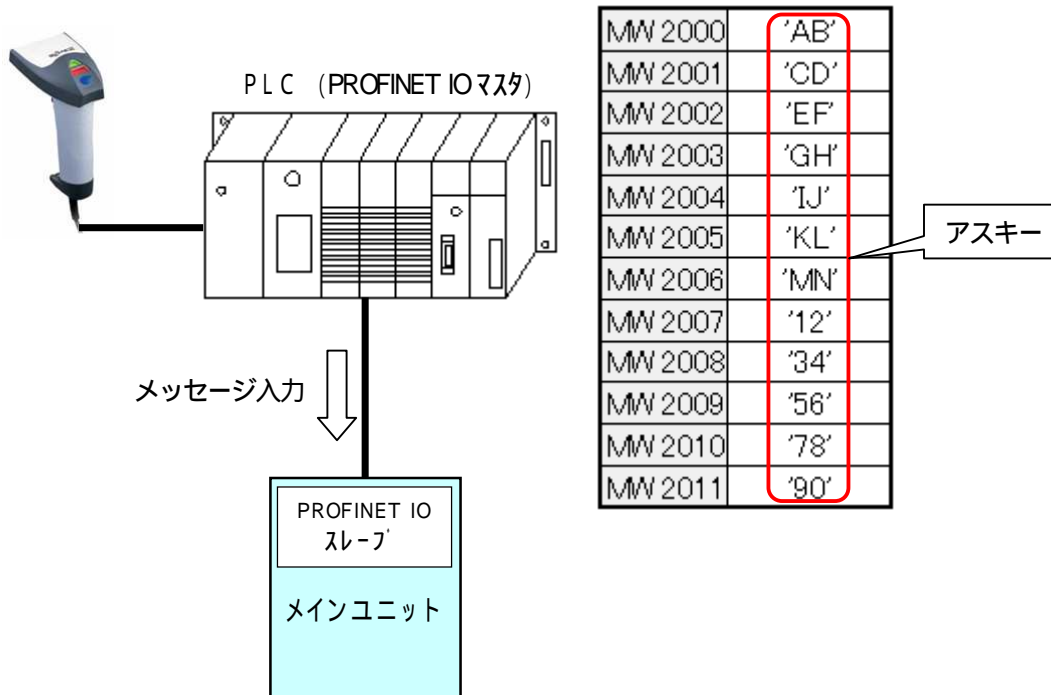

サイクルアウト 軸番号	シーケンス番号 パラメータ番号	シーケンス名 パラメータ名	サイクル時間	判定荷重	ワークID (バーコードデータ)					総合判定 判定
					品検番号	判定距離	品検距離	干渉距離	C1 距離	
263	01	シーケンス 1			ABCDEF GHIJKLMN1234567890					ACCEPT(OK)
01	01	01	8.2	1.11	1.11	155.000	139.060	110.000	0.000	ACCEPT(OK)
02	01	01	13.7	1.22	1.22	145.543	145.543	110.003	0.000	ACCEPT(OK)

## 5-7 EtherNet/IP

オープンフィールドネットワーク EtherNet/IP に準拠していますので、他社製の EtherNet/IP マスタ、スレーブと接続することができます。

I/O通信とメッセージ通信を同時に実行することができます。


### I/O通信

- ・入力信号
- ・出力信号


### メッセージ通信

- ・プレス結果データ
- ・ワークID(バーコードデータ)

### 5-7-1 システム構成

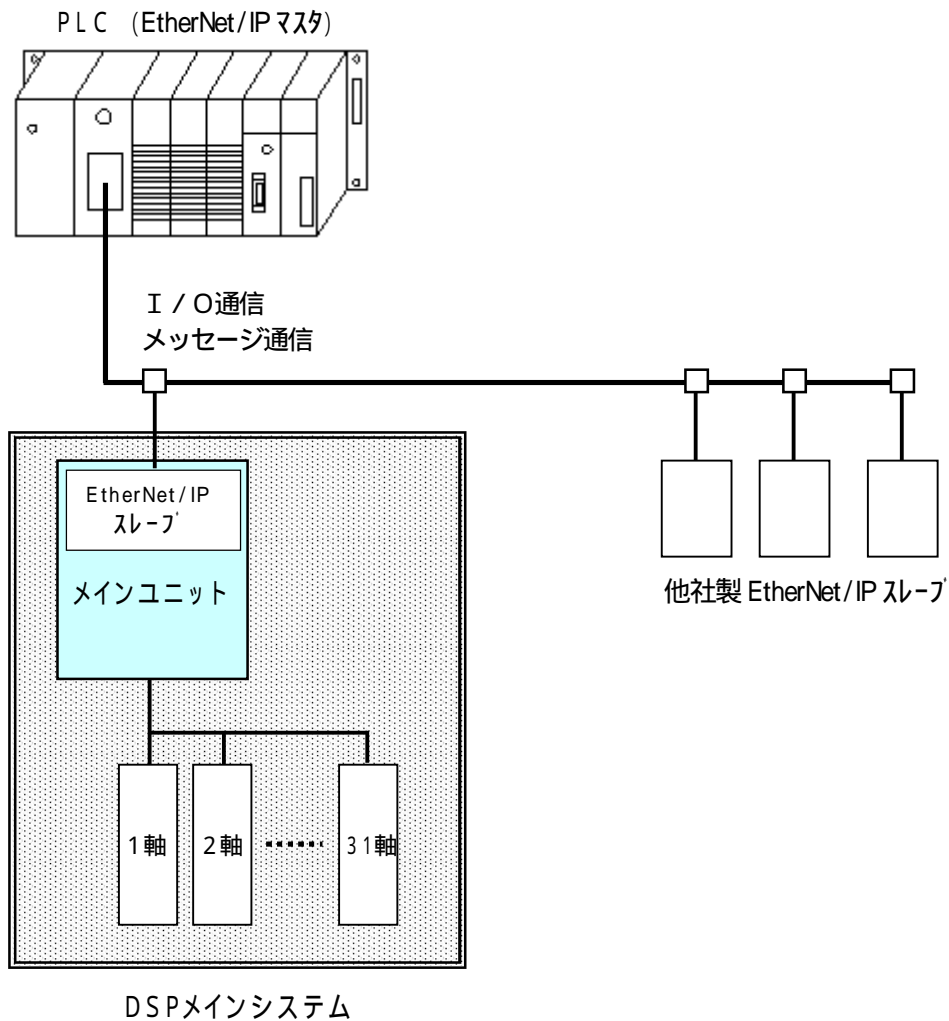

## 5-7-2 ハードウェアの設定

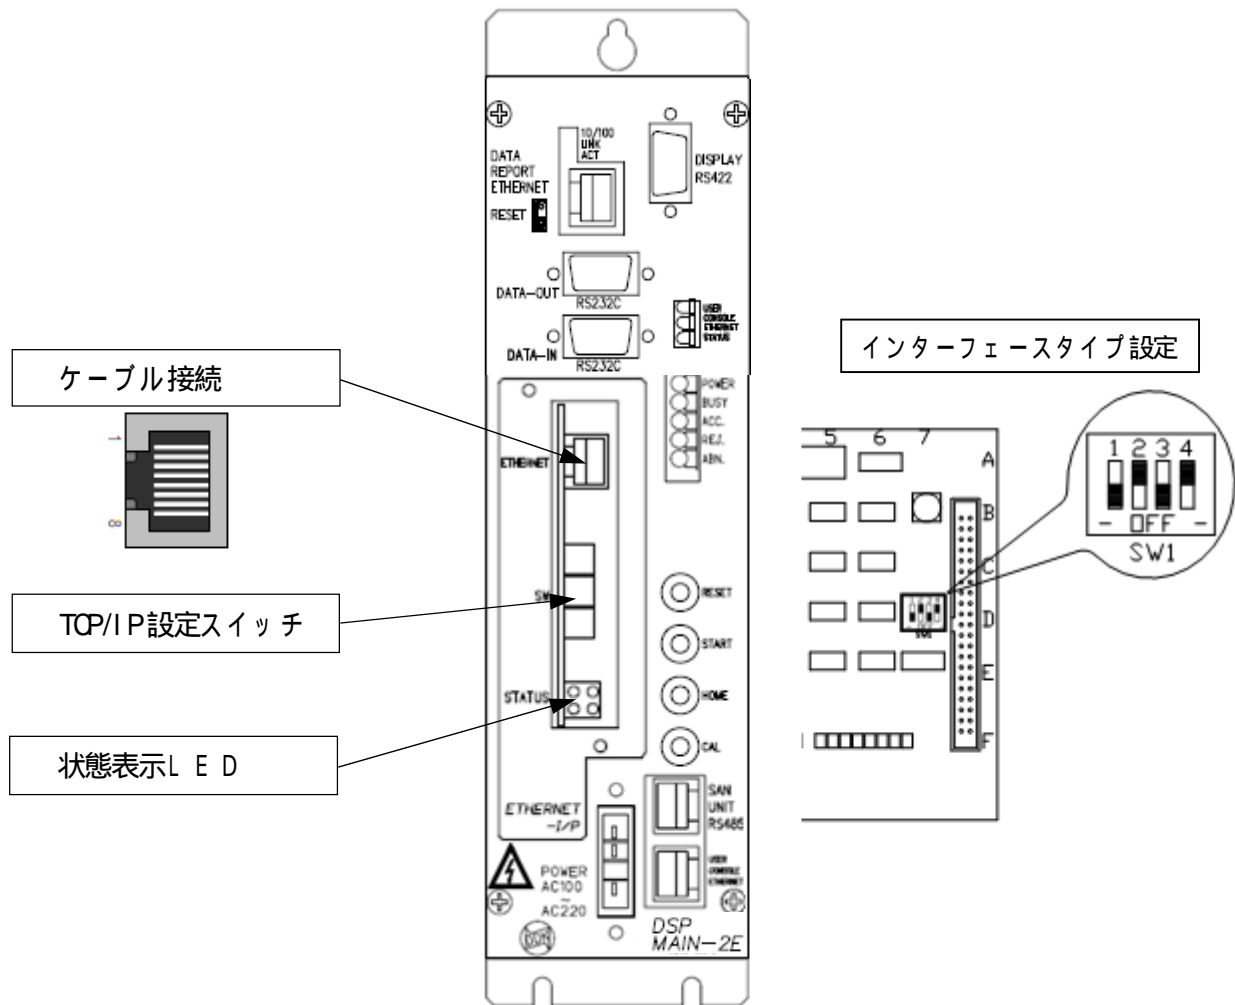

## インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース	
				タイプ	番号
OFF	ON	OFF	ON	EtherNet/IP	10



**注意** SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないで下さい。

## ケーブル接続（コネクタ：RJ45）

No.	信号名
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	-
5	-
6	RD-
7	-
8	-



注意

カテゴリ5e以上のLANケーブルを用意してください。  
ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## TCP/IP 設定スイッチ

このスイッチは使用しません。全てOFFにしてください。

## 状態表示LED

ネットワークの状態を表示します。

メインユニット上部



- 1 : Link(Activity)
- 2 : Module Status
- 3 : Network Status
- 4 : Activity

LED 名称	色	状態	内 容
Link(Activity)	-	消灯	ネットワークリンクされていません
	緑	点灯	ネットワークリンクされています
Module Status	-	消灯	電源が入っていません
	緑	点灯	RUN 状態でスキャナーに制御されています
		点滅	構成されていないか、スキャナーがアイドル状態です
	赤	点滅	回復可能な誤りが検出されました
		点灯	回復不可能な誤りが検出されました
	緑 / 赤	交互点灯	自己診断実行中
Network Status	-	消灯	電源が入っていないか、IP アドレスが設定されていません
	緑	点灯	オンラインで、一つ以上の接続が確立しました
		点滅	オンラインで、接続は確立されていません
	赤	点灯	IP アドレスの重複、致命的エラー
		点滅	一つ以上の接続がタイムアウト
	緑 / 赤	交互点灯	自己診断実行中
Activity	緑	点滅	パケットデータの受信、または送信

## 5-7-3 入力信号

入力点数： 4 Ch.(64ビット)

入力信号名は、全て固定割付となっています。(変更不可)

入力 Ch. No. 5 ~ 16 の未使用領域も確保されます。

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC : ノーマルクローズ、NO : ノーマルオープン

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
入力 Ch. No.1	0	非常停止	NC	
	1	リセット	NO	
	2	リターン	NO	
	3	スタート	NO	
	4	原点サーチ/原点復帰	NO	
	5	ジョグ	NO	
	6	シーケンス/軸 選択0	NO	
	7	シーケンス/軸 選択1	NO	
	8	シーケンス/軸 選択2	NO	
	9	シーケンス/軸 選択3	NO	
	10	シーケンス/軸 選択4	NO	
	11		NO	
	12	PLC入力ポート1	NO	
	13	PLC入力ポート2	NO	
	14	PLC入力ポート3	NO	
	15	PLC入力ポート4	NO	
入力 Ch. No.2	0	1軸 軸切	NO	
	1	2軸 軸切	NO	
	2	3軸 軸切	NO	
	3	4軸 軸切	NO	
	4	5軸 軸切	NO	
	5	6軸 軸切	NO	
	6	7軸 軸切	NO	
	7	8軸 軸切	NO	
	8	9軸 軸切	NO	
	9	10軸 軸切	NO	
	10	サイクルカウントアップ	NO	
	11	サイクルカウントクリア	NO	
	12	ジョグ速度選択	NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明																																				
入力 Ch. No.3	0	1 1 軸 軸切	NO	No. 1 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	1 2 軸 軸切	NO	No. 1 2 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	1 3 軸 軸切	NO	No. 1 3 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	1 4 軸 軸切	NO	No. 1 4 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	1 5 軸 軸切	NO	No. 1 5 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	1 6 軸 軸切	NO	No. 1 6 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	6	1 7 軸 軸切	NO	No. 1 7 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	7	1 8 軸 軸切	NO	No. 1 8 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	8	1 9 軸 軸切	NO	No. 1 9 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	9	2 0 軸 軸切	NO	No. 2 0 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	10	2 1 軸 軸切	NO	No. 2 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	11	2 2 軸 軸切	NO	No. 2 2 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	12	2 3 軸 軸切	NO	No. 2 3 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	13	2 4 軸 軸切	NO	No. 2 4 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	14	2 5 軸 軸切	NO	No. 2 5 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	15	2 6 軸 軸切	NO	No. 2 6 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
入力 Ch. No.4	0	2 7 軸 軸切	NO	No. 2 7 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	2 8 軸 軸切	NO	No. 2 8 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	2 9 軸 軸切	NO	No. 2 9 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	3 0 軸 軸切	NO	No. 3 0 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	3 1 軸 軸切	NO	No. 3 1 軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	未使用	NO																																					
	6	未使用	NO																																					
	7	未使用	NO																																					
	8	未使用	NO																																					
	9	結果データ出力 軸選択0	NO	出力する結果データの軸番号 1 ~ 3 1 を選択します。 <table><tr><th>軸選択4</th><th>軸選択3</th><th>軸選択2</th><th>軸選択1</th><th>軸選択0</th><th>選択軸番号</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>2</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>31</td></tr></table>	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3						}	ON	ON	ON	ON	OFF	31
	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号																																		
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1																																		
	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2																																		
	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3																																		
						}																																		
ON	ON	ON	ON	OFF	31																																			
10	結果データ出力 軸選択1	NO																																						
11	結果データ出力 軸選択2	NO																																						
12	結果データ出力 軸選択3	NO																																						
13	結果データ出力 軸選択4	NO																																						
14	結果データ出力 バンク選択	NO	出力する結果データのバンク番号を選択します。 OFF : バンク 1 (荷重データ) ON : バンク 2 (距離データ)																																					
15	結果データ出力 有効	NO	ON : 出力 Ch. No.5 ~ 14へ結果データを出力します。 出力 Ch. No.15へ選択バンク番号を出力します。 出力 Ch. No.16へ選択軸番号を出力します。 詳細は PAGE 5-7-8 【結果データ出力】をご参照ください。 OFF : 出力 Ch. No.5 ~ 16に PLC 出力割付されている場合は、その信号を出力します。 出力データ長設定 : 32 バイト[256 ビット出力]																																					

## 5-7-4 出力信号

出力点数： 16 Ch.(256ビット) 未使用領域も確保されます。

出力信号名は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号名を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、出力 Ch. No. 1 のみ次のように初期設定されています。

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Ch. No.1	0	総合 REJECT(NG)判定	NO	
	1	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	
	2	サーボプレス異常	NO	
	3	レディー	NO	
	4	動作中	NO	
	5	終了	NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9	シーケンス/軸 選択0	NO	
	10	シーケンス/軸 選択1	NO	
	11	シーケンス/軸 選択2	NO	
	12	シーケンス/軸 選択3	NO	
	13	シーケンス/軸 選択4	NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Ch. No.2	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

}



}

Ch. No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Ch. No.15	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Ch. No.16	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

## 【結果データ出力】

出力 Ch.. No.	結果データ		
	バンク1	バンク2	
No.5	判定荷重（整数部）	判定距離（整数部）	BCD
No.6	判定荷重（小数部）	判定距離（小数部）	BCD
No.7	下限荷重（整数部）	下限距離（整数部）	BCD
No.8	下限荷重（小数部）	下限距離（小数部）	BCD
No.9	上限荷重（整数部）	上限距離（整数部）	BCD
No.10	上限荷重（小数部）	上限距離（小数部）	BCD
No.11	最終荷重（整数部）	最終距離（整数部）	BCD
No.12	最終荷重（小数部）	最終距離（小数部）	BCD
No.13	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.14	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.15	選択バンク番号 0 0 0 1	選択バンク番号 0 0 0 2	HEX
No.16	選択軸番号 0 0 0 1 ~ 0 0 1 F ( 1 ~ 3 1 )		HEX

## 結果データ出力例

No.15	0 0 0 1    バンク1	0 0 0 2    バンク2
No.16	0 0 0 1    軸番号1	0 0 0 2    軸番号2
No.5	0 0 1 2    判定荷重（整数部）	0 1 2 3    判定距離（整数部）
No.6	3 0 0 0    判定荷重（小数部）	4 5 6 0    判定距離（小数部）

軸番号1  
判定荷重 1 2 . 3

軸番号2  
判定距離 1 2 3 . 4 5 6

- シーケンスコマンド **結果出力** **終了** 実行で結果データを更新します。
- シーケンス動作中も入力可能です。

## 5 - 7 - 5 オープンネット設定



工場出荷時、標準のオープンネット設定がメインユニットに書き込まれています。  
設定を変更する場合は、メインユニットから読み出しファイル保存でバックアップを取ってください。

## 【設定ファイル】

オープンネット設定 (EtherNet/IP)

設定ファイル

参照 保存

バスの種類  
EtherNet/IP

通信  
読み出し 書き込み 照合

**参照** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)を読み込みます。

**保存** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)に保存します。

**読み出し** : メインユニットからオープンネット設定を読み出します。

**書き込み** : メインユニットへオープンネット設定を書き込みます。  
書き込み後、電源を再投入して下さい。

**照合** : ユーザーコンソールとメインユニットのオープンネット設定を照合します。

## 【基本設定】

オープンネット設定 (EtherNet/IP)

設定ファイル 基本設定

標準設定

ネットワーク設定

IPアドレス 192 . 168 . 10 . 50  
サブネットマスク 255 . 255 . 255 . 0  
デフォルトゲートウェイ 192 . 168 . 10 . 1

I/O設定

入力データ長 [メインユニット ⇒ PLC] 16バイト [128ビット入力]  
出力データ長 [PLC ⇒ メインユニット] 8バイト [64ビット出力]

☒ メッセージ入力 [メインユニット ⇒ PLC]

メッセージブロック1	150	バイト	メッセージブロック3	150	バイト	メッセージブロック5	0	バイト
メッセージブロック2	150	バイト	メッセージブロック4	150	バイト	メッセージブロック6	0	バイト

☒ メッセージ出力 [PLC ⇒ メインユニット]

メッセージブロック1	32	バイト	メッセージブロック3	0	バイト	メッセージブロック5	0	バイト
メッセージブロック2	0	バイト	メッセージブロック4	0	バイト	メッセージブロック6	0	バイト

## 5-7-6 オープンネットメッセージ[メインユニット PLC]

「オープンネット メッセージ設定」で結果出力するメインフォーマット、軸フォーマットを設定します。


通信メニューで ☒ **PLC出力割付/オープンネットメッセージ設定** をチェックして、メインユニットに書き込むと有効になります。

## 【メインフォーマット】

チャンネル	メインフォーマット
1	日付
2	時間
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

メインフォーマット	データ	BCD					アスキー										
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB
サイクルカウント	1234567	4	01	23	45	67	7	31	32	33	34	35	36	37			
			1	2	3	4	5	6	7								
日付	2006/12/20	4	20	06	12	20	10	32	30	30	36	2F	31	32	2F	32	30
			2	0	0	6	/	1	2	/	2	/	2	0			
時間	12:34:56	4	12	34	56	00	8	31	32	3A	33	34	3A	35	36		
			1	2	:	3	4	:	5	6							
総合判定	REJECT	2	01	00			3	52	45	4A							
	ACCEPT		02	00				41	43	43							
	ABNORMAL		04	00				41	42	4E							
	STOP		08	00				53	54	50							
	BYPASS		10	00				42	59	50							
	START OFF		20	00				53	54	4F							
	ABN. - STOP		40	00				41	42	53							
	ABN. - START OFF		60	00				41	42	4F							
	BYP. - STOP		80	00				42	59	53							
シーケンス番号	1	2	01	00			2	30	31								
			0	1													

【軸フォーマット】 プレス動作した軸数分のデータを出力します。

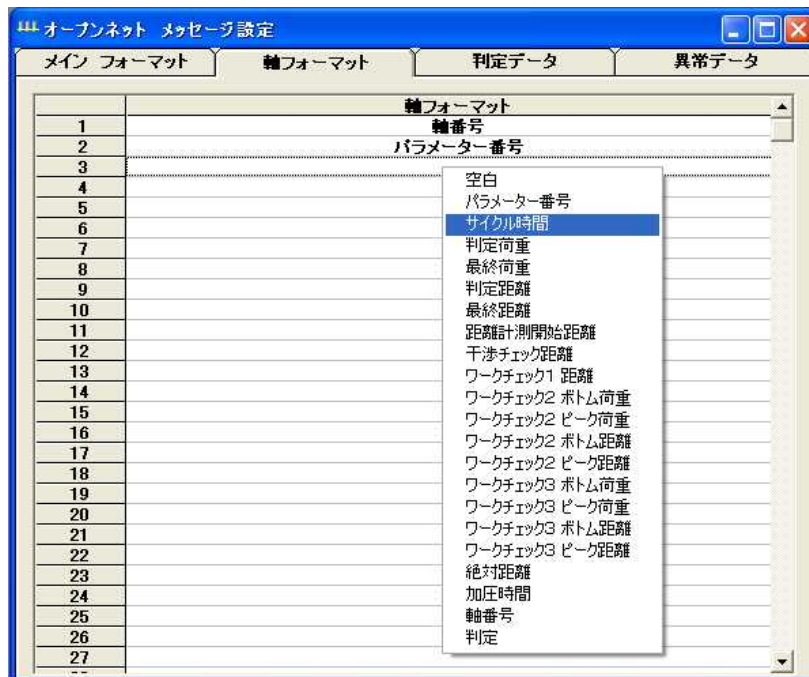

小数点ありデータのBCDは、[整数部 2バイト][小数部 2バイト]が出力されます。

軸フォーマット	データ	BCD					アスキー											
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB	
パラメーター番号	2	2	02	00			2	30	32									
サイクル時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
判定荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
最終荷重	12.34	4	00	12	34	00	5	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
判定距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
最終距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
距離計測開始距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
干渉チェック距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック1距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
絶対距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
加圧時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
軸番号	3	2	03	00			2	30	33									
判定	(次頁参照)	4				00	BCDと同じ											

判定データ1

判定データ2

異常データ

判定文字

## 判定データ1

## 判定データ2

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		判定データ2								判定データ1															
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0								
論理		OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR								
ACCEPT(OK) 判定																									
REJECT(NG) 判定																									
サーボプレス異常																									
軸切																									
非常停止																									
荷重下限 REJECT																									
荷重上限 REJECT																									
距離下限 REJECT																									
距離上限 REJECT																									
干渉チェックゾーン REJECT																									
加圧時間下限 REJECT																									
加圧時間上限 REJECT																									
ワークチェック1 距離下限 REJECT																									
ワークチェック1 距離上限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック2 荷重上限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重下限 REJECT																									
ワークチェック3 荷重上限 REJECT																									
最終荷重 REJECT																									
最終距離 REJECT																									
バンドチェック REJECT																									

動作結果の判定をビット割付で設定します。

## 異常データ

メイン フォーマット		軸フォーマット								判定データ								異常データ							
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0																
アブノーマル 1																									
アブノーマル 2																									
アブノーマル 3																									
アブノーマル 4																									
アブノーマル 5																									
アブノーマル 6																									
アブノーマル 8																									
アブノーマル 9																									

アブノーマル発生時のアブノーマル番号をビット割付で設定します。

## 判定 出力例

[ REJECT(NG) 判定 ][ 荷重下限 REJECT ] の場合

判定データ1 02 判定データ2 01 異常データ 00 となり、  
判定 02 01 00 00 を出力します。

[ アブノーマル 3 ] が発生した場合

判定データ1 04 判定データ2 00 異常データ 04 となり、  
判定 04 00 04 00 を出力します。

## 判定文字

[ 判定荷重 ][ 判定距離 ][ ワークチェック1 距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ ワークチェック2 ピーク荷重 ][ ワークチェック3 ピーク荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT

[ ワークチェック2 ボトム荷重 ][ ワークチェック3 ボトム荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ 干渉チェック距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "Z" (5AH) : 干渉チェックゾーン REJECT

# オムロン SYSMAC CS/CJ シリーズ 結果データ出力例

オープンネット メッセージ設定

メイン フォーマット    軸フォーマット    判定データ    異常データ

データ形式  
☒ BCD    ☐ アスキー

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	サイクルカウント
4	シーケンス番号
5	総合判定
6	

プレス動作軸： 1 軸 2 軸

オープンネット メッセージ設定

メイン フォーマット    軸フォーマット    判定データ    異常データ

軸フォーマット	
1	軸番号
2	パラメーター番号
3	サイクル時間
4	判定荷重
5	判定距離
6	最終荷重
7	最終距離
8	判定
9	

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
メイン フォーマット	日付	時間	サイクルカウント	シーケンス番号	総合判定	軸番号	パラメーター番号			
D00200	2006	1220	1023	3600	0000	0216	0100	0100	0100	0200
	サイクル時間	判定荷重	判定距離	最終荷重	最終距離					
D00210	0010	3000	0002	8600	0085	7260	0003	1200	0100	2370
	判定(ACCEPT)	軸番号	パラメーター番号	サイクル時間	判定荷重	判定距離				
D00220	0001	0000	0200	0200	0010	5000	0002	7500	0086	0160
	最終荷重	最終距離	判定(REJECT)							
D00230	0003	3600	0100	7250	0201	0000				

軸フォーマット(2軸)


メイン	日付	2006/12/20
	時間	10:23:36
	サイクルカウント	216
	シーケンス番号	1
	総合判定	REJECT
1 軸	軸番号	1
	パラメーター番号	2
	サイクル時間	10.3
	判定荷重	2.86
	判定距離	85.726
	最終荷重	3.12
	最終距離	100.237
2 軸	判定	ACCEPT
	軸番号	2
	パラメーター番号	2
	サイクル時間	10.5
	判定荷重	2.75
	判定距離	86.016
	最終荷重	3.36
	最終距離	100.725
	判定	荷重下限REJECT



## 5-7-7 オープンネットメッセージ[PLC メインユニット]

PLCからワークID (バーコードデータ: アスキー最大 128 文字) をメッセージ入力します。

## オムロン SYSMAC CS/CJ シリーズ ワークID入力例

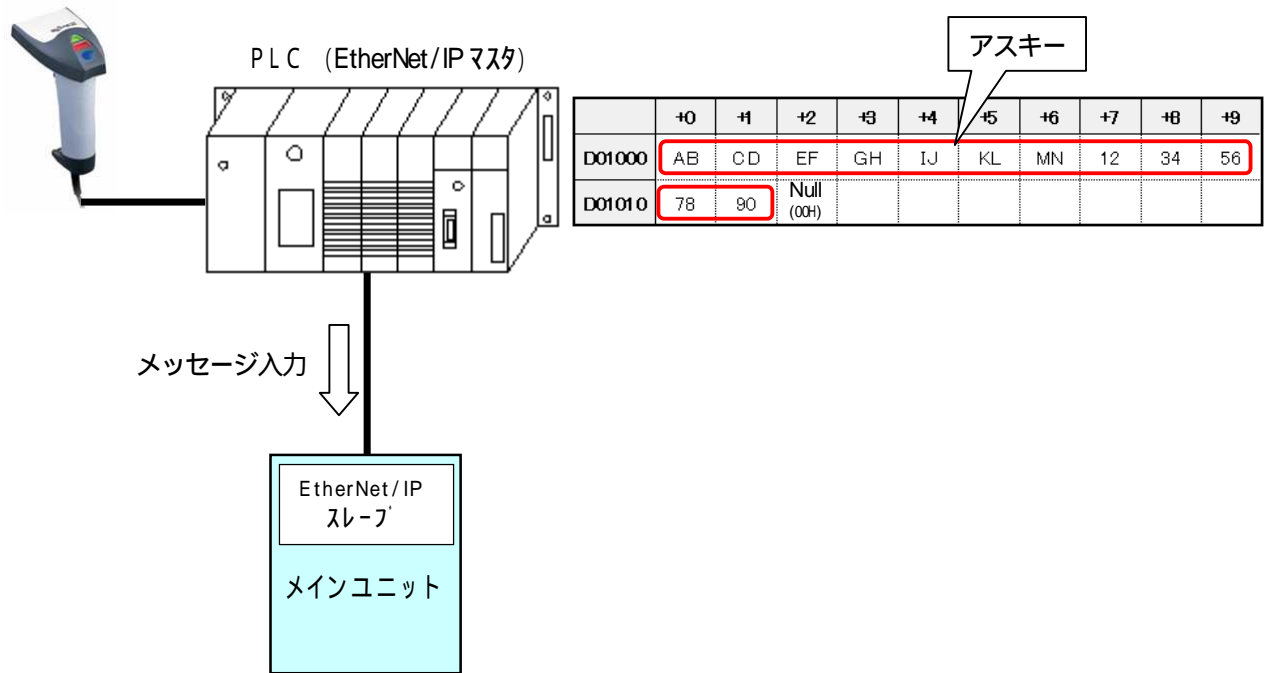

サイクルアウト	シーケンス番号	シーケンス名	ワークID (バーコードデータ)							総合判定
軸番号	パラメータ番号	パラメータ名	サイクル時間	判定荷重	最終長さ	判定距離	最終距離	干渉距離	C1 距離	判定
263	01	シーケンス 1			ABCDEFGH IJKLMN1234567890					ACCEPT(OK)
01	01	01	8.2	1.11	1.11	155.000	139.060	110.000	0.000	ACCEPT(OK)
02	01	01	13.7	1.22	1.22	145.543	145.543	110.003	0.000	ACCEPT(OK)



## 5-8 PROFIBUS DPV1

オープンフィールドネットワーク PROFIBUS DPV1 に準拠していますので、他社製の PROFIBUS DP V1 マスタ、スレーブと接続することができます。

I / O 通信とメッセージ通信を同時に実行することができます。


### I / O 通信

- ・入力信号
- ・出力信号

### メッセージ通信


- ・プレス結果データ
- ・ワーク ID (バーコードデータ)

### 5-8-1 システム構成

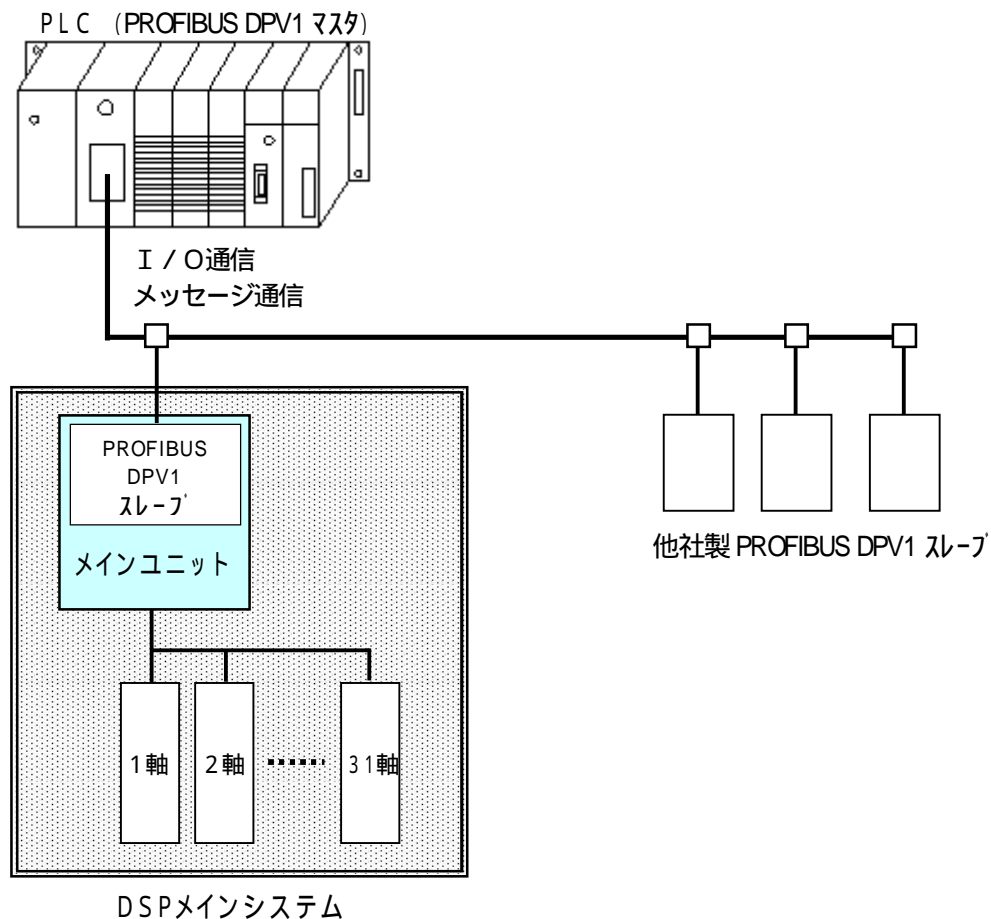

通信プロトコル	PROFIBUS DPV1	
通信速度	9.6 K ~ 12 M bit/s	自動選択
ノード	126 ノード	
伝送距離	最大200 m (1.5 M bit/s リピーター使用時)	
通信形式	EIA RS485	
最大I / Oサイズ	入力：32バイト、出力：32バイト	
最大メッセージサイズ	入力：200バイト、出力：200バイト	

## 5-8-2 ハードウェアの設定

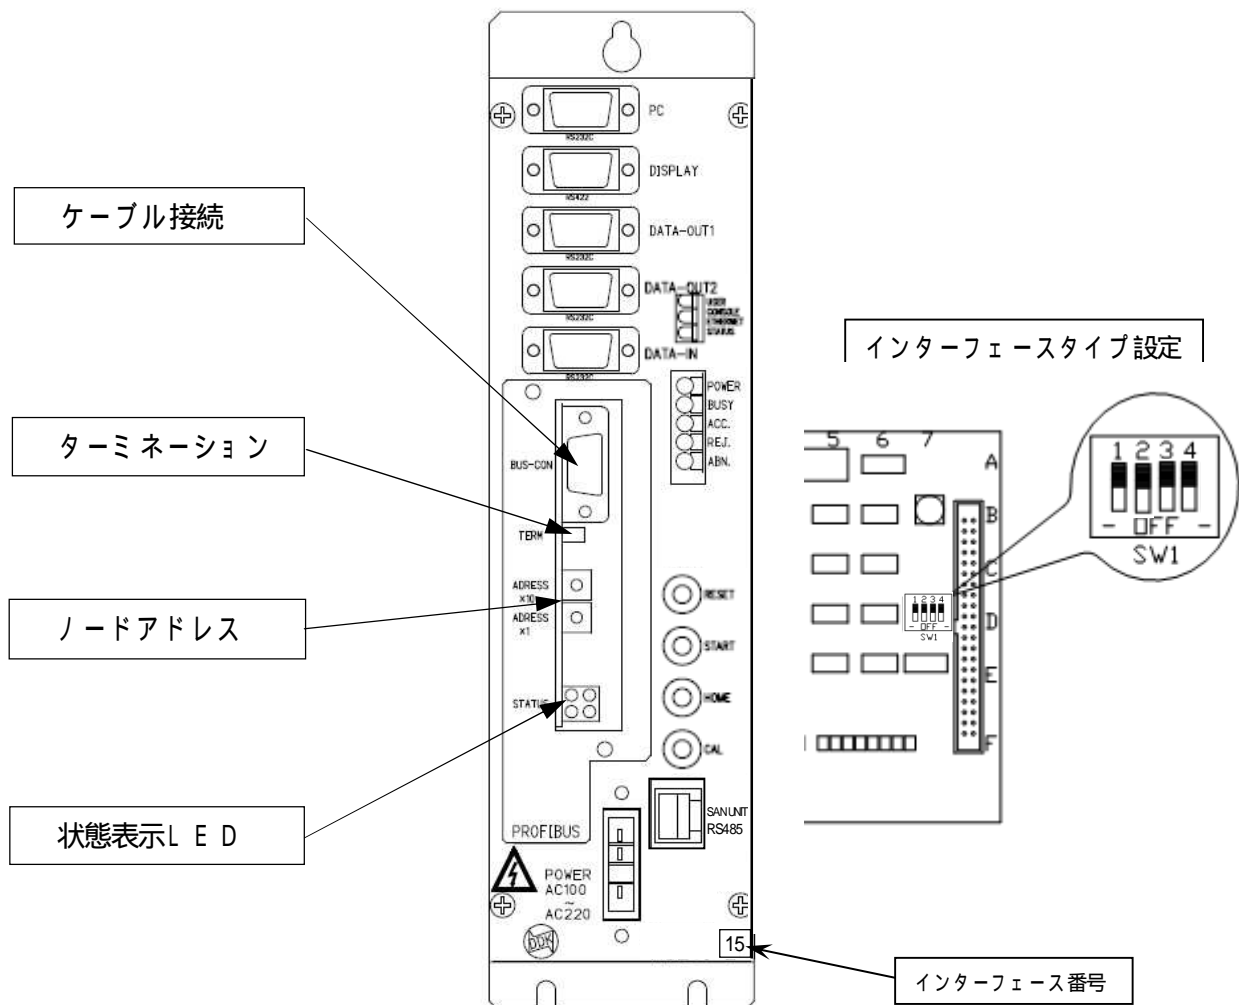

## インターフェースタイプ設定

SW1 -1	SW1 -2	SW1 -3	SW1 -4	インターフェース	
				タイプ	番号
ON	ON	ON	ON	PROFIBUS DPV1	15



**注意** SW1は工場出荷時に設定されます。絶対に変更しないで下さい。

## ケーブル接続 (D SUB9ピン)

No.	信号種別
1	未使用
2	未使用
3	B Line(+RxD/TxD RS485 信号)
4	RTS
5	GND BUS
6	+5V BUS
7	未使用
8	A Line(-RxD/TxD RS485 信号)
9	未使用

D SUB9ピン(板)コネクタをご用意いただき、ケーブルを作成してください。



**注意** ケーブルの接続は、全ての電源がOFFの状態で行ってください。

## ターミネーション

ターミネーションスイッチONでBUSターミネーションが接続されます。  
ネットワークでメインユニットが最初または最後の接続になる場合はONにしてください。

## ノードアドレス

ノードアドレスをロータリースイッチ(上部×10+下部×1)で設定します。

## 状態表示LED

ノード自体の状態、およびネットワークの状態を表示します。

メインユニット上部



- 1 : Acyclic Traffic
- 2 : Fieldbus On Line Status
- 3 : Fieldbus Off Line Status
- 4 : Fieldbus Diagnostics

LED 名称	色	状態	内 容
Acyclic Traffic	緑	点灯	DP-V1 リクエストが実行中です。
	-	消灯	電源が入っていない。 DP-V1 リクエストは実行されていません。
Fieldbus On Line Status	緑	点灯	On Line 状態で、正常通信中です。
		点滅 1 Hz	クリアモード中です。
	赤	点灯	アプリケーション停止です。
	-	消灯	電源が入っていません。 バスが On-line 状態ではありません。
Fieldbus Off Line Status	赤	点灯	バスは Off Line 状態です
	-	消灯	電源が入っていません。 バスが Off-line 状態ではありません。
Fieldbus Diagnostics	赤	点滅 1 Hz	コンフィグレーションエラー - 内部入出力サイズ設定がネットワーク上で設定されている サイズと違います。
		点滅 2 Hz	ユーザパラメータ異常 パラメータ長/内容がネットワークで設定されている内容と違います。
		点滅 4 Hz	ASIC P-BUSの初期化異常
	-	消灯	電源が入っていません。 異常は診断されていません。

## 5-8-3 入力信号

入力点数： 4Word (64ビット)

入力信号名は、全て固定割付となっています。(変更不可)

入力 Word No. 5 ~ 16 の未使用領域も確保されます。

各入力信号の説明は、PAGE 5-1-2, 3【PLC入力信号一覧】をご参照ください。

NC : ノーマルクローズ、NO : ノーマルオープン

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
入力 Word No. 1	0	非常停止	NC	
	1	リセット	NO	
	2	リターン	NO	
	3	スタート	NO	
	4	原点サーチ/原点復帰	NO	
	5	ジョグ	NO	
	6	シーケンス/軸 選択0	NO	
	7	シーケンス/軸 選択1	NO	
	8	シーケンス/軸 選択2	NO	
	9	シーケンス/軸 選択3	NO	
	10	シーケンス/軸 選択4	NO	
	11		NO	
	12	PLC入力ポート1	NO	
	13	PLC入力ポート2	NO	
	14	PLC入力ポート3	NO	
	15	PLC入力ポート4	NO	
入力 Word No. 2	0	1軸 軸切	NO	
	1	2軸 軸切	NO	
	2	3軸 軸切	NO	
	3	4軸 軸切	NO	
	4	5軸 軸切	NO	
	5	6軸 軸切	NO	
	6	7軸 軸切	NO	
	7	8軸 軸切	NO	
	8	9軸 軸切	NO	
	9	10軸 軸切	NO	
	10	サイクルカウントアップ	NO	
	11	サイクルカウントクリア	NO	
	12	ジョグ速度選択	NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明																																				
入力 Word No. 3	0	1 1軸 軸切	NO	No. 1 1軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	1 2軸 軸切	NO	No. 1 2軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	1 3軸 軸切	NO	No. 1 3軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	1 4軸 軸切	NO	No. 1 4軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	1 5軸 軸切	NO	No. 1 5軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5	1 6軸 軸切	NO	No. 1 6軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	6	1 7軸 軸切	NO	No. 1 7軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	7	1 8軸 軸切	NO	No. 1 8軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	8	1 9軸 軸切	NO	No. 1 9軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	9	2 0軸 軸切	NO	No. 2 0軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	10	2 1軸 軸切	NO	No. 2 1軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	11	2 2軸 軸切	NO	No. 2 2軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	12	2 3軸 軸切	NO	No. 2 3軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	13	2 4軸 軸切	NO	No. 2 4軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	14	2 5軸 軸切	NO	No. 2 5軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	15	2 6軸 軸切	NO	No. 2 6軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
入力 Word No. 4	0	2 7軸 軸切	NO	No. 2 7軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	1	2 8軸 軸切	NO	No. 2 8軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	2	2 9軸 軸切	NO	No. 2 9軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	3	3 0軸 軸切	NO	No. 3 0軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	4	3 1軸 軸切	NO	No. 3 1軸が軸切状態になり、サーボオフします。																																				
	5		NO																																					
	6		NO																																					
	7		NO																																					
	8		NO																																					
	9	結果データ出力 軸選択 0	NO	出力する結果データの軸番号 1 ~ 3 1 を選択します。 <table><tr><td>軸選択4</td><td>軸選択3</td><td>軸選択2</td><td>軸選択1</td><td>軸選択0</td><td>選択軸番号</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>2</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>31</td></tr></table>	軸選択4	軸選択3	軸選択2	軸選択1	軸選択0	選択軸番号	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3						}	ON	ON	ON	ON	OFF	31
	軸選択4	軸選択3	軸選択2		軸選択1	軸選択0	選択軸番号																																	
	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF	1																																	
	OFF	OFF	OFF		OFF	ON	2																																	
	OFF	OFF	OFF		ON	OFF	3																																	
						}																																		
ON	ON	ON	ON	OFF	31																																			
10	結果データ出力 軸選択 1	NO																																						
11	結果データ出力 軸選択 2	NO																																						
12	結果データ出力 軸選択 3	NO																																						
13	結果データ出力 軸選択 4	NO																																						
14	結果データ出力 バンク選択	NO	出力する結果データのバンク番号を選択します。 OFF : バンク 1 (荷重データ) ON : バンク 2 (距離データ)																																					
15	結果データ出力 有効	NO	ON : 出力 Word. No.5 ~ 14へ結果データを出力します。 出力 Word No.15へ選択/バンク番号を出力します。 出力 Word No.16へ選択軸番号を出力します。 詳細は PAGE 5-8-8 【結果データ出力】をご参照ください。 OFF : 出力 Word. No.5 ~ 16に PLC 出力割付されている場合は、その信号を出力します。 出力データ長設定 : 32 バイト[256 ビット出力]																																					



マスター出力側での Word No.は、ノードアドレス等の設定により異なりますので確認の上ご使用ください。

## 5-8-4 出力信号

出力点数： 16Word (256ビット) 未使用領域も確保されます。

出力信号名は、全てユーザー自由割付となっています。

ユーザーコンソールの「PLC出力割付」で出力する信号名を割り付けます。

各出力信号の説明は、PAGE 5-1-5, 6【PLC出力信号一覧】をご参照ください。

工場出荷時、出力 Word No. 1 のみ次のように初期設定されています。

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Word No. 1	0	総合 REJECT(NG)判定	NO	
	1	総合 ACCEPT(OK)判定	NO	
	2	サーボプレス異常	NO	
	3	レディー	NO	
	4	動作中	NO	
	5	終了	NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9	シーケンス/軸 選択0	NO	
	10	シーケンス/軸 選択1	NO	
	11	シーケンス/軸 選択2	NO	
	12	シーケンス/軸 選択3	NO	
	13	シーケンス/軸 選択4	NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Word No. 2	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	

}

}

Word No.	Bit	信号名	接続	機能・用途説明
出力 Word No. 1 5	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	
出力 Word No. 1 6	0		NO	
	1		NO	
	2		NO	
	3		NO	
	4		NO	
	5		NO	
	6		NO	
	7		NO	
	8		NO	
	9		NO	
	10		NO	
	11		NO	
	12		NO	
	13		NO	
	14		NO	
	15		NO	



マスター入力側での Word No.は、ノードアドレス等の設定により異なりますので確認の上ご使用ください。

## 【結果データ出力】

出力 Word No.	結果データ		
	バンク1	バンク2	
No.5	判定荷重（整数部）	判定距離（整数部）	BCD
No.6	判定荷重（小数部）	判定距離（小数部）	BCD
No.7	下限荷重（整数部）	下限距離（整数部）	BCD
No.8	下限荷重（小数部）	下限距離（小数部）	BCD
No.9	上限荷重（整数部）	上限距離（整数部）	BCD
No.10	上限荷重（小数部）	上限距離（小数部）	BCD
No.11	最終荷重（整数部）	最終距離（整数部）	BCD
No.12	最終荷重（小数部）	最終距離（小数部）	BCD
No.13	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.14	予 備 0 0 0 0	予 備 0 0 0 0	BCD
No.15	選択バンク番号 0 0 0 1	選択バンク番号 0 0 0 2	HEX
No.16	選択軸番号 0 0 0 1 ~ 0 0 1 F ( 1 ~ 3 1 )		HEX

## 結果データ出力例

No.15	0 0 0 1    バンク1	0 0 0 2    バンク2
No.16	0 0 0 1    軸番号1	0 0 0 2    軸番号2
No.5	0 0 1 2    判定荷重（整数部）	0 1 2 3    判定距離（整数部）
No.6	3 0 0 0    判定荷重（小数部）	4 5 6 0    判定距離（小数部）

軸番号1  
判定荷重 1 2 . 3

軸番号2  
判定距離 1 2 3 . 4 5 6

- シーケンスコマンド **結果出力** **終了** 実行で結果データを更新します。
- シーケンス動作中も入力可能です。



## 5 - 8 - 5 オープンネット設定



工場出荷時、標準のオープンネット設定がメインユニットに書き込まれています。  
設定を変更する場合は、メインユニットから読み出しファイル保存でバックアップを取ってください。

## 【設定ファイル】



**参照** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)を読み込みます。


**保存** : オープンネットワーク設定ファイル(\*.DSPFCF)に保存します。

**読み出し** : メインユニットからオープンネット設定を読み出します。

**書き込み** : メインユニットへオープンネット設定を書き込みます。  
書き込み後、電源を再投入して下さい。

**照合** : ユーザーコンソールとメインユニットのオープンネット設定を照合します。

## 【基本設定】

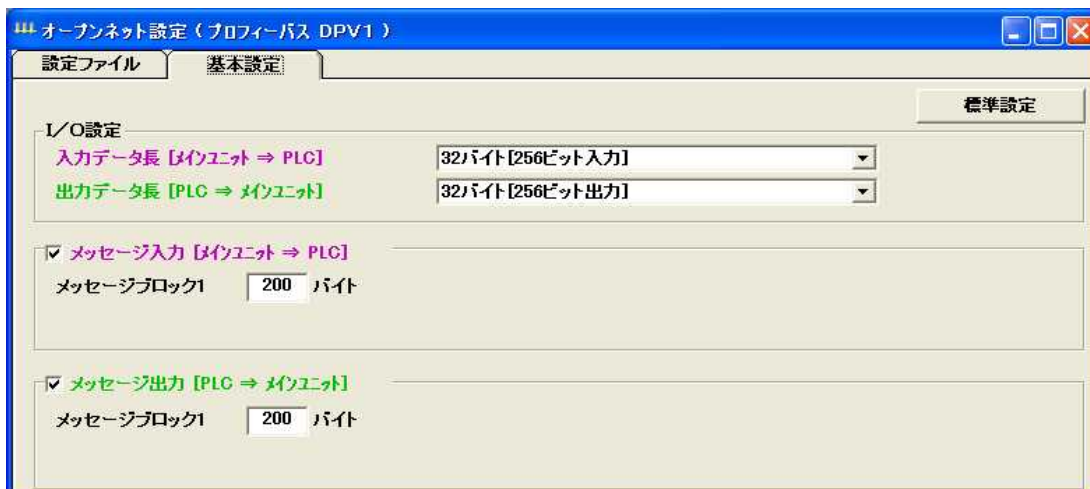

## 5-8-6 オープンネットメッセージ[メインユニット PLC]

「オープンネットメッセージ設定」で結果出力するメインフォーマット、軸フォーマットを設定します。

通信メニューで ☒ **PLC出力割付/オープンネットメッセージ設定** をチェックして、メインユニットに書き込むと有効になります。

## 【メインフォーマット】

メイン フォーマット	
1	日付
2	時間
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

 
メインフォーマット	データ	BCD					アスキー										
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB
サイクルカウント	1234567	4	01	23	45	67	7	31	32	33	34	35	36	37			
			1	2	3	4	5	6	7								
日付	2006/12/20	4	20	06	12	20	10	32	30	30	36	2F	31	32	2F	32	30
			2	0	0	6	/	1	2	/	2	0					
時間	12:34:56	4	12	34	56	00	8	31	32	3A	33	34	3A	35	36		
			1	2	:	3	4	:	5	6							
総合判定	REJECT	2	01	00			3	52	45	4A							
	ACCEPT		02	00				41	43	43							
	ABNORMAL		04	00				41	42	4E							
	STOP		08	00				53	54	50							
	BYPASS		10	00				42	59	50							
	START OFF		20	00				53	54	4F							
	ABN. - STOP		40	00				41	42	53							
	ABN. - START OFF		60	00				41	42	4F							
シーケンス番号	1	2	01	00			2	30	31								
								0	1								

【軸フォーマット】 プレス動作した軸数分のデータを出力します。



小数点ありデータのBCDは、[ 整数部 2バイト][ 小数部 2バイト] が出力されます。

軸フォーマット	データ	BCD					アスキー											
		バイト数	LSB	データ		MSB	バイト数	LSB	データ								MSB	
パラメーター番号	2	2	02	00			2	30	32									
サイクル時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
判定荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
最終荷重	12.34	4	00	12	34	00	5	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック2ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ボトム荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
ワークチェック3ピーク荷重	12.34	4	00	12	34	00	6	31	32	2E	33	34						
判定距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
最終距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
距離計測開始距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
干渉チェック距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック1 距離	123.456	4	01	23	45	60	8	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック2ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ボトム距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
ワークチェック3ピーク距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
絶対距離	123.456	4	01	23	45	60	7	31	32	33	2E	34	35	36				
加圧時間	123.4	4	01	23	40	00	5	31	32	33	2E	34						
軸番号	3	2	03	00			2	30	33									
判定	(次頁参照)	4				00	BCDと同じ											



## 判定データ1

## 判定データ2

メイン フォーマット		軸フォーマット		判定データ								異常データ							
				判定データ2								判定データ1							
		ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0		
論理		OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR		
ACCEPT(OK) 判定																			
REJECT(NG) 判定																			
サーボプレス異常																			
軸切																			
非常停止																			
荷重下限 REJECT																			
荷重上限 REJECT																			
距離下限 REJECT																			
距離上限 REJECT																			
干渉チェックゾーン REJECT																			
加圧時間下限 REJECT																			
加圧時間上限 REJECT																			
ワークチェック1 距離下限 REJECT																			
ワークチェック1 距離上限 REJECT																			
ワークチェック2 荷重下限 REJECT																			
ワークチェック2 荷重上限 REJECT																			
ワークチェック3 荷重下限 REJECT																			
ワークチェック3 荷重上限 REJECT																			
最終荷重 REJECT																			
最終距離 REJECT																			
バンドチェック REJECT																			

動作結果の判定をビット割付で設定します。

## 異常データ

メイン フォーマット										軸フォーマット		判定データ		異常データ			
										ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
アブノーマル 1																	0
アブノーマル 2																0	
アブノーマル 3															0		
アブノーマル 4														0			
アブノーマル 5													0				
アブノーマル 6												0					
アブノーマル 8											0						
アブノーマル 9										0							

アブノーマル発生時のアブノーマル番号をビット割付で設定します。

## 判定 出力例

[ REJECT(NG) 判定 ][ 荷重下限 REJECT ] の場合

判定データ1 02 判定データ2 01 異常データ 00 となり、  
判定 02 01 00 00 を出力します。

[ アブノーマル 3 ] が発生した場合

判定データ1 04 判定データ2 00 異常データ 04 となり、  
判定 04 00 04 00 を出力します。

## 判定文字

[ 判定荷重 ][ 判定距離 ][ ワークチェック1 距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ ワークチェック2 ピーク荷重 ][ ワークチェック3 ピーク荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "H" (48H) : 上限 REJECT

[ ワークチェック2 ボトム荷重 ][ ワークチェック3 ボトム荷重 ]

" " (20H) : ACCEPT, "L" (4CH) : 下限 REJECT

[ 干渉チェック距離 ]

" " (20H) : ACCEPT, "Z" (5AH) : 干渉チェックゾーン REJECT

## シーメンス CPU 315 2 PN/DP S7 結果データ出力例

チャンネル	メイン フォーマット
1	日付
2	時間
3	サイクルカウント
4	シーケンス番号
5	総合判定
6	

プレス動作軸： 1 軸 2 軸

チャンネル	軸フォーマット
1	軸番号
2	パラメーター番号
3	サイクル時間
4	判定荷重
5	判定距離
6	判定
7	

MW 1000	V#16#2009	日付	2009/3/2	メイン
MW 1001	V#16#0302			
MW 1002	V#16#1023	時間	10:23:36	
MW 1003	V#16#3600			
MW 1004	V#16#0000	サイクルカウント	216	
MW 1005	V#16#0216			
MW 1006	V#16#0100	シーケンス番号	1	
MW 1007	V#16#0100	総合判定	REJECT	


MW 1008	V#16#0100	軸番号	1	1 軸
MW 1009	V#16#0200	パラメーター番号	2	
MW 1010	V#16#0010	サイクル時間	10.3	
MW 1011	V#16#3000			
MW 1012	V#16#0002	判定荷重	2.86	
MW 1013	V#16#8600			
MW 1014	V#16#0085	判定距離	85.726	
MW 1015	V#16#7260			
MW 1016	V#16#0001	判定	ACCEPT	
MW 1017	V#16#0000			

MW 1018	V#16#0200	軸番号	2	2 軸
MW 1019	V#16#0200	パラメーター番号	2	
MW 1020	V#16#0010	サイクル時間	10.5	
MW 1021	V#16#5000			
MW 1022	V#16#0002	判定荷重	2.75	
MW 1023	V#16#7500			
MW 1024	V#16#0086	判定距離	86.016	
MW 1025	V#16#0160			
MW 1026	V#16#0201	判定	荷重下限	
MW 1027	V#16#0000		REJECT	

## 5-8-7 オープンネットメッセージ[PLC メインユニット]

PLCからワークID (バーコードデータ: アスキー最大 128 文字) をメッセージ入力します。

## シーメンス CPU 315 2 PN/DP S7 ワークID入力例

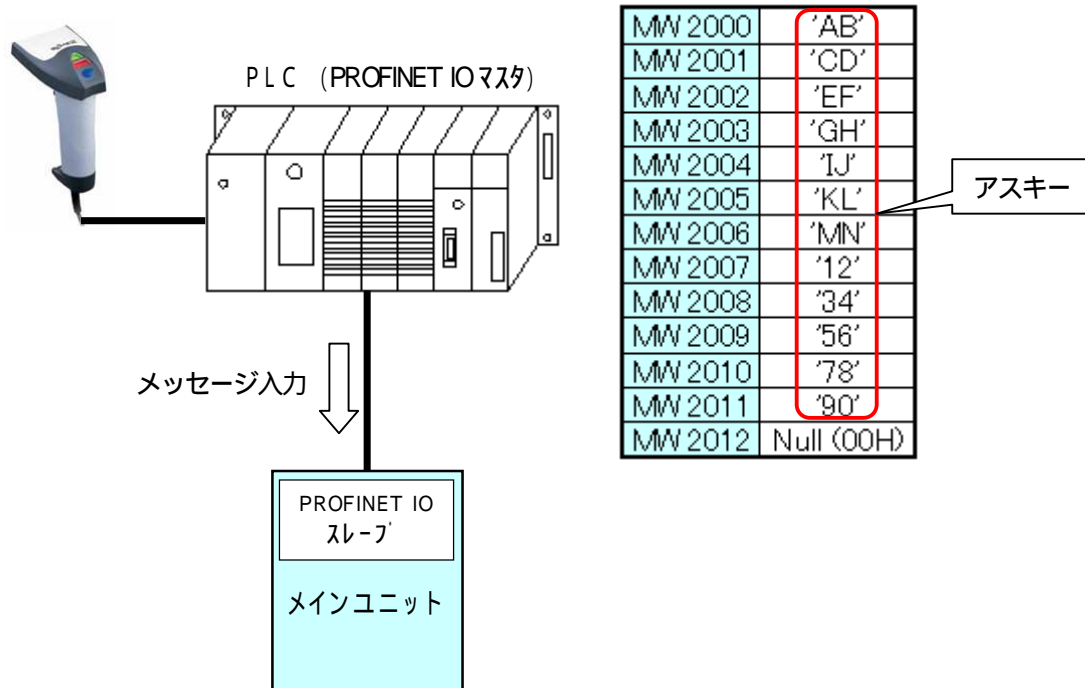


サイクル割当 軸番号	シーケンス番号 パラメータ番号	シーケンス名 パラメータ名	サイクル時間	判定荷重	ワークID (バーコードデータ)					総合判定 判定
					品検番号	判定距離	品検距離	干渉距離	C1 距離	
263	01	シーケンス 1			ABCDEF GHIJKLMN1234567890					ACCEPT(OK)
01	01	01	8.2	1.11	1.11	155.000	139.060	110.000	0.000	ACCEPT(OK)
02	01	01	13.7	1.22	1.22	145.543	145.543	110.003	0.000	ACCEPT(OK)

## 6-1 メインユニット異常

メインユニットに接続されている軸ユニットに異常が発生した時、または原点サーチ未完了やシーケンスプログラム異常などでシーケンスが起動できない時にメインユニットのA B N・L E Dが点灯します。

各異常原因を処置後、リセットスイッチ押下、またはP L Cからのリセット信号入力で解除してください。

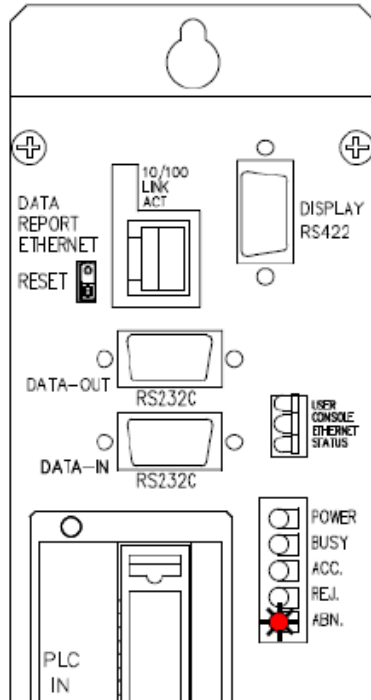

内 容 / 原 因	処 置 方 法
<b>原点サーチ未完了</b> 原点サーチ動作をしないでシーケンスをスタートした。	原点サーチ動作を行ってください。
<b>未接続軸あり</b> 接続されていない軸番号が設定されているシーケンスをスタートした。	ユニット間の接続、シーケンスプログラムの軸番号設定を確認してください。
<b>サーボプレス異常</b> 接続されている軸ユニットに異常が発生した。	軸ユニットの異常については、軸ユニット取扱説明書の「トラブルシューティング」をご参照ください。
<b>シーケンス軸番号未設定</b> 軸番号が設定されていないシーケンスをスタートした。	シーケンスプログラムの軸番号設定を確認してください。
<b>シーケンス未設定</b> 空データのシーケンスをスタートした。	シーケンスプログラムを設定してください。
<b>シーケンスプログラム異常</b> 終了コマンドなし、またはジャンプ先アドレス不正のシーケンスをスタートした。	シーケンスプログラムを確認してください。



### 【原点サーチ未完了】

■ 動作結果表示												  	
表示設定		動作結果表示		REJECT(NG)と異常		結果履歴データ		表示パネル		ランプ表示			
日付	時間	サイクルカウント	シーケンス番号	ワークID (バーコードデータ)							総合判定		
		軸番号	パラメーター番号	サイクル時間	判定荷重	最終荷重	判定距離	最終距離	干渉距離	C1 距離	判定		
2011/03/23	11:46:16	1	01								原点サーチ未完了		

### 【サーボプレス異常】

■ 動作結果表示

表示設定		動作結果表示		REJECT(NG)と異常		結果履歴データ		表示パネル		ランプ表示	
日付	時間	サイクルカウント	シーケンス番号	ワークID (バーコードデータ)							総合判定
		軸番号	パラメーター番号	サイクル時間	判定荷重	最終荷重	判定距離	最終距離	干渉距離	C1 距離	判定
2011/03/23	11:54:24	1	01								異常
		01	01	0.7	0.002	0.002	0.044	0.045	0.044	0.000	A5-0 レゾルバ応答エラー



## 6-2 電池交換


メインユニットは、リアルタイムクロック用のボタン電池（CR2032 3V）を内蔵しています。寿命は通電状態で3～5年程度です。電池が切れると動作結果データの日付・時間がずれますので、次の手順で交換してください。

前面：4ヶ所、背面：3ヶ所、上面：2ヶ所、底面：2ヶ所のネジを取り外します。

前面



背面

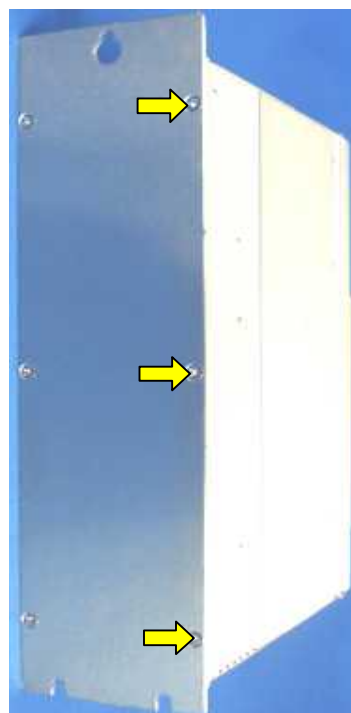


上面




底面



ケーブル配線に注意しながら、左側面板と前面パネルを取り外します。

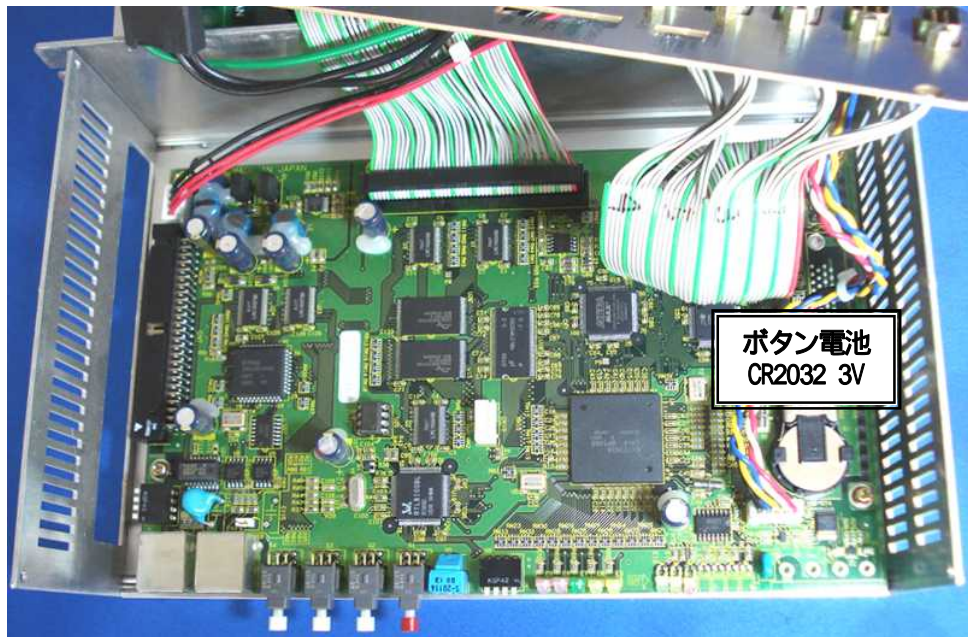

ボタン電池を矢印方向へスライドさせて取り外し、新しいものと交換します。  
元通りに組み立てます。

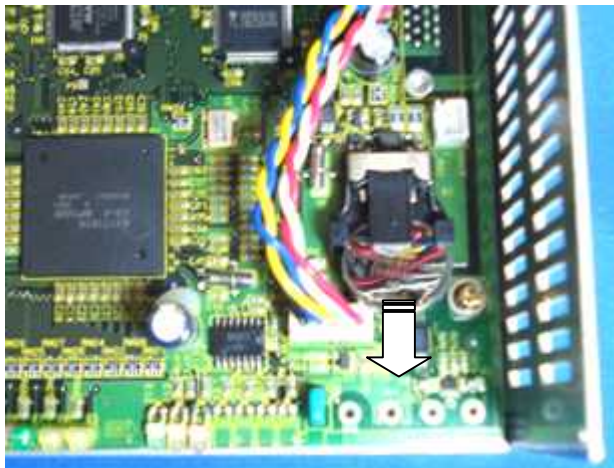

ユーザーコンソールで日付と時間を設定します。





# DSPメインシステム 商品サービス体制

本製品は、基本的に日本国内でご使用されることを前提に販売しております。  
輸出される場合は、必ず当社までご連絡ください。

本製品の内、外国為替および外国貿易管理法に定める戦略物質（または役務）に該当するものを輸出する場合は、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

## お問い合わせ

### 営業窓口

第一電通株式会社 可児営業

TEL : 0574 - 62 - 5865

FAX : 0574 - 62 - 3523

本社営業

TEL : 0424 - 40 - 1465

FAX : 0424 - 40 - 1436

### 修理・メンテナンス窓口

第一電通株式会社 製造・品質管理

TEL : 0574 - 62 - 5865

FAX : 0574 - 62 - 3523

### 技術相談窓口

第一電通株式会社 技術

TEL : 0574 - 62 - 5865

FAX : 0574 - 62 - 3523

## DDK 第一電通株式会社

可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1

TEL : 0574-62-5865 FAX : 0574-62-3523

本社営業所 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1

TEL : 0424-40-1465 FAX : 0424-40-1436